




Vodnik za monterja

R32 serija split

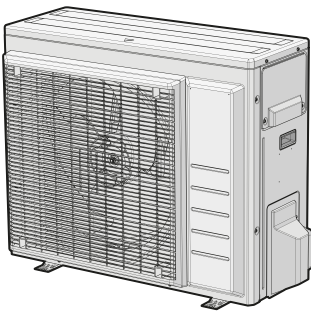

ARXM50N2V1B9
ARXM60N2V1B9
ARXM71N2V1B9

RXM42N2V1B9
RXM50N2V1B9
RXM60N2V1B9

RXM71N2V1B

RXP50M2V1B
RXP60M2V1B
RXP71M2V1B

RXA42B2V1B
RXA50B2V1B

RXF50B2V1B
RXF60B2V1B

RXF71A2V1B

RXJ50N2V1B

Vodnik za monterja
R32 serija split

Slovenščina

Vsebina

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 Splošni varnostni ukrepi | 3 | 6.6.2 O hladivu | 16 |
| 1.1 O dokumentaciji | 3 | 6.6.3 Varnostni ukrepi pri polnjenju s hladivom | 17 |
| 1.1.1 Pomen opozoril in simbolov | 3 | 6.6.4 Določanje dodatne količine hladiva | 17 |
| 1.2 Za monterja | 3 | 6.6.5 Določanje celotne količine ponovnega polnjenja | 17 |
| 1.2.1 Splošno | 3 | 6.6.6 Dolivanje dodatnega hladiva | 17 |
| 1.2.2 Mesto namestitve | 3 | 6.6.7 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih ... | 17 |
| 1.2.3 Hladivo | 5 | 6.7 Priključevanje električnega ožičenja | 17 |
| 1.2.4 Slanica | 6 | 6.7.1 O priključevanju električnega ožičenja | 17 |
| 1.2.5 Voda | 6 | 6.7.2 Napotki za varnost pri priključevanju električnega ožičenja | 18 |
| 1.2.6 Električna dela | 6 | 6.7.3 Napotki za priključevanje električnega ožičenja | 18 |
| 2 O dokumentaciji | 7 | 6.7.4 Specifikacije standardnih komponent ožičenja | 19 |
| 2.1 O tem dokumentu | 7 | 6.7.5 Priključevanje električnega ožičenja na zunanjo enoto | 19 |
| 2.2 Kratek pregled referenčnega vodnika za monterja | 7 | 6.8 Zaključevanje montaže zunanje enote | 19 |
| 3 O škatli | 7 | 6.8.1 Zaključevanje montaže zunanje enote | 19 |
| 3.1 Pregled: O škatli | 7 | 6.8.2 Zapiranje zunanje enote | 19 |
| 3.2 Zunanja enota | 7 | 6.9 O kompresorju | 20 |
| 3.2.1 Razpakiranje zunanje enote | 7 | 7 Konfiguracija | 20 |
| 3.2.2 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote | 8 | 7.1 Nastavitev obrata | 20 |
| 4 O enoti | 8 | 7.1.1 Nastavitev načina obrata | 20 |
| 4.1 Pregled: O enoti | 8 | 7.2 Funkcija za varčevanje elektrike v stanju pripravljenosti | 20 |
| 4.2 Oznaka | 8 | 7.2.1 O funkciji za varčevanje elektrike v stanju pripravljenosti | 20 |
| 4.2.1 Nazivna ploščica: zunanja enota | 8 | 7.2.2 Da bi izklopili varčevanje z električno energijo v pripravljenosti | 20 |
| 5 Priprava | 8 | 8 Zagon | 21 |
| 5.1 Pregled: Priprava | 8 | 8.1 Pregled: zagon | 21 |
| 5.2 Priprava mesta namestitve | 8 | 8.2 Varnostni ukrepi pri začetku uporabe | 21 |
| 5.2.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto | 9 | 8.3 Seznam preverjanj pred zagonom | 21 |
| 5.2.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih | 10 | 8.4 Seznam preverjanj med zagonom | 21 |
| 5.2.3 Dolžina cevi za hladivo in višinske razlike | 10 | 8.5 Izvajanje testnega zagona | 21 |
| 5.3 Priprava cevi za hladivo | 10 | 8.6 Zagon zunanje enote | 21 |
| 5.3.1 Zahteve za cevi za hladivo | 10 | 9 Izročitev uporabniku | 21 |
| 5.3.2 Izolacija cevi za hladivo | 10 | 10 Vzdrževanje in servisiranje | 22 |
| 5.4 Priprava električnega ožičenja | 11 | 10.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje | 22 |
| 5.4.1 O pripravi električnega ožičenja | 11 | 10.2 Varnostni ukrepi za vzdrževanje | 22 |
| 6 Montaža | 11 | 10.3 Seznam preverjanj za letno vzdrževanje zunanje enote | 22 |
| 6.1 Pregled: Montaža | 11 | 11 Odpravljanje težav | 22 |
| 6.2 Odpiranje enote | 11 | 11.1 Pregled: Odpravljanje težav | 22 |
| 6.2.1 O odpiranju enote | 11 | 11.2 Varnostni ukrepi pri odpravljanju težav | 22 |
| 6.2.2 Odpiranje zunanje enote | 11 | 11.3 Reševanje težav na podlagi simptomov | 22 |
| 6.3 Nameščanje zunanje enote | 11 | 11.3.1 Simptom: Notranje enote padajo, vibrirajo ali oddajajo zvoke | 22 |
| 6.3.1 O nameščanju zunanje enote | 11 | 11.3.2 Simptom: Enota NE ogreva oziroma ne hladi po pričakovanjih | 22 |
| 6.3.2 Varnostni ukrepi pri nameščanju zunanje enote | 11 | 11.3.3 Simptom: Iztekanje vode | 22 |
| 6.3.3 Priprava montažne konstrukcije | 12 | 11.3.4 Simptom: Električno puščanje | 23 |
| 6.3.4 Montaža zunanje enote | 12 | 11.3.5 Simptom: Enota NE deluje ali ožganine | 23 |
| 6.3.5 Priprava drenaže | 12 | 11.4 Diagnostiranje napak s svetlečo diodo na tiskanem vezju zunanje enote | 23 |
| 6.3.6 Preprečevanje prevračanja zunanje enote | 13 | 12 Odstranjevanje | 23 |
| 6.4 Povezovanje cevi za hladivo | 13 | 12.1 Pregled: odstranjevanje | 23 |
| 6.4.1 O priključevanju cevi za hladivo | 13 | 12.2 Izčrpavanje | 23 |
| 6.4.2 Varnostni ukrepi pri priključevanju cevi za hladivo | 13 | 12.3 Zagon in zaustavitev prisilnega hlajenja | 23 |
| 6.4.3 Navodila pri priključevanju cevi za hladivo | 13 | 12.3.1 Da bi zagnali/zaustavili prisilno hlajenje s stikalom za vklop/izklop na notranji enoti | 23 |
| 6.4.4 Napotki za upogibanje cevi | 14 | 12.3.2 Da bi zagnali/zaustavili prisilno hlajenje z uporabniškim vmesnikom notranje enote | 24 |
| 6.4.5 Robljenje konca cevi | 14 | 13 Tehnični podatki | 25 |
| 6.4.6 Uporaba zapornega ventila in servisnega priključka | 14 | 13.1 Shema povezav | 25 |
| 6.4.7 Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto | 15 | 13.2 Shema napeljave cevi | 26 |
| 6.5 Preverjanje cevi za hladivo | 15 | 13.2.1 Shema napeljave cevi: zunanja enota | 26 |
| 6.5.1 O preverjanju cevi za hladivo | 15 | 14 Slovar | 28 |
| 6.5.2 Napotki za varnost pri preverjanju cevi za hladivo | 15 | | |
| 6.5.3 Preverjanje puščanja | 15 | | |
| 6.5.4 Vakuumsko praznjenje | 16 | | |
| 6.6 Polnjenje s hladivom | 16 | | |
| 6.6.1 O polnjenju s hladivom | 16 | | |

1 Splošni varnostni ukrepi

1.1 O dokumentaciji

- Izvirna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v drugih jezikih je prevod.
- Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo pomembne teme; skrbno se jih držite.
- Namestitvev sistema in vse dejavnosti, opisane v priročniku za montažo in v vodiču za inštalaterja, mora izvesti kvalificiran inštalater.

1.1.1 Pomen opozoril in simbolov

| | |
|--|---|
| | NEVARNOST Označuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poškodbe. |
| | NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara. |
| | NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN Označuje situacijo, ki lahko povzroči opeklino ali ozeblino zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur. |
| | NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo. |
| | OPOZORILO Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt in hude telesne poškodbe. |
| | OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL |
| | POZOR Označuje situacijo, ki lahko povzroči manjše ali srednje nevarne telesne poškodbe. |
| | OPOMBA Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine. |
| | INFORMACIJE Označuje uporabne nasvete ali dodatne informacije. |

| Simbol | Razlaga |
|--------|---|
| | Pred namestitvijo preberite navodila za montažo in uporabo ter shemo z navodili za ožičenje. |
| | Praden začnete izvajati vzdrževalne in servisne postopke preberite priročnik za servisiranje. |
| | Za več informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika. |

1.2 Za monterja

1.2.1 Splošno

Če NISTE prepričani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite na svojega prodajalca.



OPOMBA

Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin ali požar ali drugače poškoduje napravo ali opremo. Uporabljajte samo dodatke, opcijsko opremo in nadomestne dele, ki jih izdelata ali odobri Daikin.



OPOZORILO

Montaža, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti (razen z navodili, opisanimi v dokumentaciji Daikin) skladni tudi z veljavno zakonodajo.



POZOR

Pri nameščanju, vzdrževanju ali servisiranju sistema uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo (zaščitne rokavice, varnostna očala ...).



OPOZORILO

Raztrgajte in odvrzite plastične vreče, da se z njimi nihče ne bi mogel igrati, zlasti ne otroci. Možna nevarnost: zadušitev.



NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

- NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in notranjih delov med delovanjem ali neposredno po delovanju. Lahko so prevroči ali premrzli. Počakajte, da se njihova temperatura normalizira. Če se jih morate dotikati, si nadenite zaščitne rokavice.
- Z golo kožo se NE dotikajte ponesreči razlitega hladiva.



OPOZORILO

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprečite, da bi enota postala zavetišče za majhne živali. Majhne živali, ki se dotaknejo električnih delov, lahko povzročijo okvare, dim ali požar.



POZOR

Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka ali aluminijastih platic enote.



OPOMBA

- Na vrh enote NE postavljajte predmetov ali opreme.
- NE sedite na napravi, ne plezajte nanjo in ne stojte na njej.



OPOMBA

Dela na zunanji enoti je najbolje opraviti v suhem vremenu, da bi se izognili vdoru vode.

V skladu z zadevno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom priskrbeti dnevnik, v katerem se beležijo najmanj: podatki o vzdrževanju, popravila, rezultati testov, obdobja pripravljenosti ...

Najmanj naslednje informacije MORAJO biti zagotovljene na dostopnem mestu izdelka:

- Navodila za izklop sistema v nujnem primeru
- Naziv in naslov gasilske službe, policije in bolnišnice
- Ime, naslov ter dnevna in nočna telefonska številka za servis

Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard EN378.

1.2.2 Mesto namestitve

- Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in kroženje zraka.
- Prepričajte se, da bo mesto namestitve preneslo težo enote in tresljaje.

1 Splošni varnostni ukrepi

- Prepričajte se, da je območje dobro prezračeno. NE blokirajte prezračevalnih odprtín.
- Pazite, da bo enota izravnana.

Enote NE nameščajte na naslednja mesta:

- V potencialno eksplozivnem okolju.
- Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove. Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in lahko povzročijo okvare na opremi.
- Na mestih, kjer obstaja nevarnost požara zaradi uhajanja vnetljivih plinov (primer: razredčilo ali bencin), ogljikovih vlaken ali vnetljivega prahu.
- Na mestih, kjer nastajajo korozivni plini (primer: kisli žvepleni plin). Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko začelo puščati hladivo.

Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32

Če se uporablja.



OPOZORILO

- NE prebadajte in ne zažigajte.
- NE uporabite sredstev in načinov za pospeševanje odmrzovanja ali čiščenja opreme, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Bodite pozorni na to, da je R32 BREZ vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (na primer: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v nadaljevanju.



OPOMBA

- Spojev, ki so že bili uporabljeni, NE uporabljajte znova.
- Spoji, ki so bili narejeni na inštalaciji med deli hladilnega sistema, morajo biti dostopni za vzdrževanje.



OPOZORILO

Prepričajte se, da so namestitve, servisiranje, vzdrževanje in popravila izvedeni v skladu z navodili Daikin in v skladu z veljavno zakonodajo (na primer predpisom o plinu) in da jih izvajajo pooblašene osebe.

Zahteve namestitve po prostoru



OPOMBA

- Cevovod mora biti zaščiten pred fizičnimi poškodbami.
- Cevi mora biti najmanj, kar je mogoče.




OPOZORILO

Če je v napravah hladivo R32, MORA biti kvadratura prostora, v katerega se namešča, v katerem deluje ali je skladiščena naprava, večja od najmanjše kvadrature prostora, določene v spodnji tabeli A (m²). To velja za:

- Notranje enote **brez** tipala za puščanje hladiva; v primeru notranjih enot **s** tipalom za puščanje hladiva glejte priročnik za montažo
- Zunanje enote, nameščene ali skladiščene v notranjih prostorih (npr. zimski vrt, garaža, strojnica)
- Cevovode v neprezračenih prostorih

Da bi določili najmanjšo potrebno kvadraturu prostora

- 1 Izračunajte skupno količino hladiva v sistemu (= tovarniška polnitev hladiva ① + ② dolito hladivo).

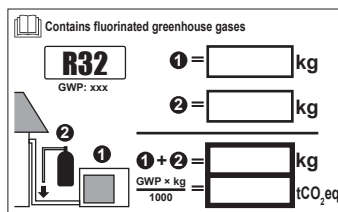


- 2 Določite, kateri grafikon ali tabelo uporabiti.

- Za notranje enote: Je enota nameščena na strop, na steno ali stoji na tleh?
- Za zunanje enote, nameščene ali skladiščene v notranjih prostorih, in za cevovode v neprezračenih prostorih, je kvadratura odvisna od višine namestitve:

| Če je višina namestitve... | Uporabite grafikon ali tabelo za... |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <1,8 m | Stoječe enote |
| 1,8 ≤ x < 2,2 m | Enote, nameščene na steno |
| ≥ 2,2 m | Enote, nameščene na strop |

- 3 Uporabite grafikon ali tabelo za določanje minimalne kvadrature prostora.

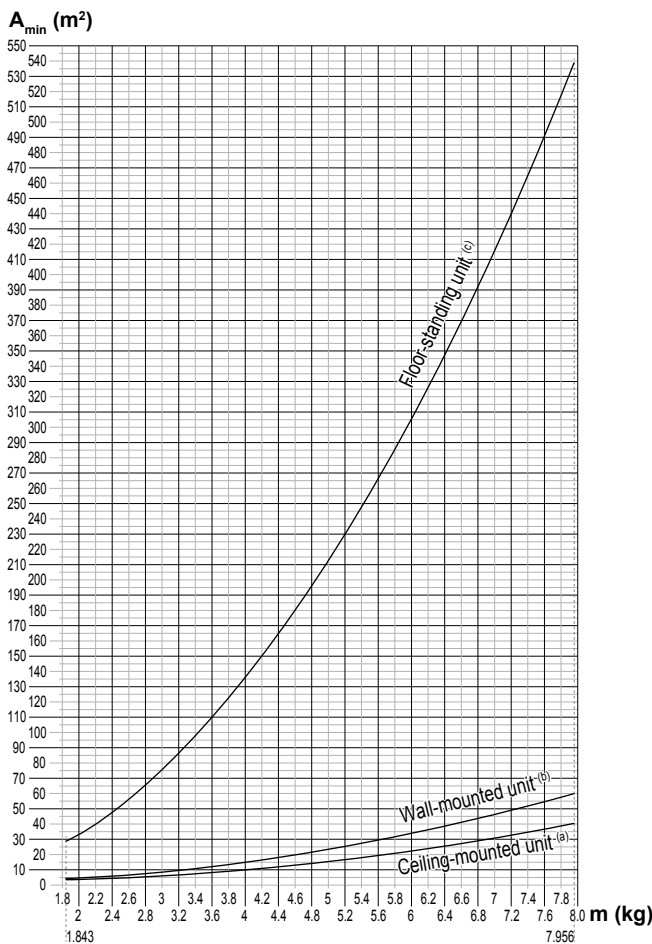

| Ceiling-mounted unit ^(a) | Wall-mounted unit ^(b) | Floor-standing unit ^(c) |
|---|---|---|
| m (kg) — A _{min} (m ²) | m (kg) — A _{min} (m ²) | m (kg) — A _{min} (m ²) |
| ≤1.842 — — | ≤1.842 — — | ≤1.842 — — |
| 1.843 — 3.64 | 1.843 — 4.45 | 1.843 — 28.9 |
| 2.0 — 3.95 | 2.0 — 4.83 | 2.0 — 34.0 |
| 2.2 — 4.34 | 2.2 — 5.31 | 2.2 — 41.2 |
| 2.4 — 4.74 | 2.4 — 5.79 | 2.4 — 49.0 |
| 2.6 — 5.13 | 2.6 — 6.39 | 2.6 — 57.5 |
| 2.8 — 5.53 | 2.8 — 7.41 | 2.8 — 66.7 |
| 3.0 — 5.92 | 3.0 — 8.51 | 3.0 — 76.6 |
| 3.2 — 6.48 | 3.2 — 9.68 | 3.2 — 87.2 |
| 3.4 — 7.32 | 3.4 — 10.9 | 3.4 — 98.4 |
| 3.6 — 8.20 | 3.6 — 12.3 | 3.6 — 110 |
| 3.8 — 9.14 | 3.8 — 13.7 | 3.8 — 123 |
| 4.0 — 10.1 | 4.0 — 15.1 | 4.0 — 136 |
| 4.2 — 11.2 | 4.2 — 16.7 | 4.2 — 150 |
| 4.4 — 12.3 | 4.4 — 18.3 | 4.4 — 165 |
| 4.6 — 13.4 | 4.6 — 20.0 | 4.6 — 180 |
| 4.8 — 14.6 | 4.8 — 21.8 | 4.8 — 196 |
| 5.0 — 15.8 | 5.0 — 23.6 | 5.0 — 213 |
| 5.2 — 17.1 | 5.2 — 25.6 | 5.2 — 230 |
| 5.4 — 18.5 | 5.4 — 27.6 | 5.4 — 248 |
| 5.6 — 19.9 | 5.6 — 29.7 | 5.6 — 267 |
| 5.8 — 21.3 | 5.8 — 31.8 | 5.8 — 286 |
| 6.0 — 22.8 | 6.0 — 34.0 | 6.0 — 306 |
| 6.2 — 24.3 | 6.2 — 36.4 | 6.2 — 327 |
| 6.4 — 25.9 | 6.4 — 38.7 | 6.4 — 349 |
| 6.6 — 27.6 | 6.6 — 41.2 | 6.6 — 371 |
| 6.8 — 29.3 | 6.8 — 43.7 | 6.8 — 394 |
| 7.0 — 31.0 | 7.0 — 46.3 | 7.0 — 417 |
| 7.2 — 32.8 | 7.2 — 49.0 | 7.2 — 441 |
| 7.4 — 34.7 | 7.4 — 51.8 | 7.4 — 466 |
| 7.6 — 36.6 | 7.6 — 54.6 | 7.6 — 492 |
| 7.8 — 38.5 | 7.8 — 57.5 | 7.8 — 518 |
| 7.956 — 40.1 | 7.956 — 59.9 | 7.956 — 539 |

- m** Skupna polnitev hladiva v sistemu
A_{min} Najmanjša kvadratura prostora
(a) Ceiling-mounted unit (= Enota, nameščena na stropu)
(b) Wall-mounted unit (= Enota, nameščena na steni)
(c) Floor-standing unit (= Stoječi tip enote)

1.2.3 Hladivo

Če se uporablja. Za več informacij glejte priročnik za montažo ali referenčni vodnik za monterja za vašo uporabo.



OPOMBA

Napeljava cevi mora biti skladna z veljavno zakonodajo. Zadevni standard za Evropo je EN378.



OPOMBA

Poskrbite, da zunanje cevi in priključki NE bodo obremenjeni.



OPOZORILO

Med testiranjem v izdelku NIKOLI ne smete vzpostaviti tlaka, višjega od maksimalnega dovoljenega tlaka (ki je naveden na nazivni ploščici enote).



OPOZORILO

Izvedite varnostne ukrepe, če pride do puščanja hladiva. Če hladilni plin uhaja, nemudoma prezračite prostor. Možne nevarnosti:

- Previsoka koncentracija hladiva v zaprtem prostoru lahko povzroči pomanjkanje kisika.
- Če pride hladilni plin v stik z ognjem, se lahko tvorijo strupeni plini.



NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Izčrpavanje – Puščanje hladiva. Če želite sistem izčrpati in nekje na tokokrogu hladilnega sredstva pušča:

- NE uporabljajte funkcije za samodejno izčrpavanje na enoti, s katero lahko zberete vse hladivo iz sistema v zunanji enoti. **Možna posledica:** Samoizgorevanje in eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujoči kompresor.
- Uporabite ločen sistem za izčrpavanje, tako da kompresorju enote NI treba delovati.



OPOZORILO

Hladivo VEDNO zberite. NE izpuščajte jih neposredno v okolje. Uporabite vakuumsko črpalko, da boste izpraznili napeljavo.



OPOMBA

Ko so vse cevi priključene, se prepričajte, da plin ne uhaja. S pomočjo dušika preverite, ali plin uhaja.



OPOMBA



- Preprečevanje okvare kompresorja, NE dolijte več hladiva, kot je navedeno v specifikaciji.
- Kadar je treba sistem hladiva odpreti, morate s hladivom ravnati v skladu z zadevno zakonodajo.



OPOZORILO

Pazite, da v sistemu ni kisika. Hladivo lahko natočite šele, ko opravite preizkus tesnjenja in vakuumsko praznjenje.

- Če je potrebno vnovično polnjenje, glejte nazivno ploščico enote. Na njej sta označeni vrsta hladiva in potrebna količina.
- Enota je tovarniško napolnjena s hladivom. Odvisno od velikosti in dolžine cevi je treba v nekaterih sistemih dotočiti hladivo.
- Da bi zagotovili upornost tlaka in preprečili vdor drugih snovi v sistem, uporabljajte samo orodje, zasnovano posebej za vrsto hladiva, uporabljeno v sistemu.
- Hladivo točite upoštevaje naslednje:

| Če | Potem |
|--|--|
| Je prisotna sifonska cev (tj., na jeklenki je oznaka "Liquid filling siphon attached" (pritrdjena sifonska cev za tekoče hladivo)) | Pri polnjenju mora biti jeklenka postavljena pokonci.  |
| Sifonska cev NI prisotna | Pri polnjenju mora biti jeklenka obrnjena na glavo.  |

- Počasi odprite vsebnike hladiva.
- Hladivo točite v tekočem stanju. Dodajanje hladiva v plinskem stanju lahko onemogoči normalno delovanje.



POZOR

Ko je postopek dolivanja hladiva dokončan ali ga prekinete, takoj zaprite ventil rezervoarja za hladivo. Če se ventil NE zapre takoj, lahko preostanek tlaka napolni dodatno hladivo. **Možna posledica:** Nepravilna količina hladiva.

1 Splošni varnostni ukrepi

1.2.4 Slanica

Če se uporablja. Za več informacij glejte priročnik za montažo ali referenčni vodnik za monterja za vašo uporabo.



OPOZORILO

Izbira slanice MORA biti skladna z veljavno zakonodajo.



OPOZORILO

Izvedite varnostne ukrepe, če pride do puščanja slanice. Če slanica izteka, takoj prezračite območje in se obrnite na lokalnega prodajalca.



OPOZORILO

Temperatura okolja v notranjosti enote je lahko bistveno višja od temperature v prostoru, npr. 70°C. V primeru iztekanja slanice lahko vroči deli enote povzročijo nevarno situacijo.



OPOZORILO

Uporaba in namestitvev sistema MORATA biti skladni z varnostnimi in okoljskimi previdnostnimi ukrepi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

1.2.5 Voda

Če se uporablja. Za več informacij glejte priročnik za montažo ali referenčni vodnik za monterja za vašo uporabo.



OPOMBA

Kakovost vode mora ustrezati Direktivi EU 98/83 ES.

1.2.6 Električna dela



NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

- Izklopite napajanje, preden odstranujete pokrov stikalne omarice, priklapljate električno ožičenje ali se dotikate električnih delov.
- Pred servisiranjem odklopite napajanje za več kot 1 minuto in izmerite napetost na priključkih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali električnih sestavnih delih. Napetost MORA biti nižja od 50 V DC, preden se lahko dotaknete električnih sestavnih delov. Za mesta priključkov glejte vezalno shemo.
- Električnih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Enote NE puščajte brez nadzora, če ste z nje odstranili servisni pokrov.



OPOZORILO

Če NI nameščeno, JE NUJNO v fiksno ožičenje namestiti glavno stikalo ali druge možnosti odklopa, ki imajo ločen stik na vseh polih in omogočajo popolni odklop v pogojih previsoke napetosti kategorije III.



OPOZORILO

- Uporabljajte LE bakrene vodnike.
- Pazite, da bodo električne napeljave ustrezale veljavni zakonodaji.
- Vse lokalno ožičenje mora biti izvedeno skladno z vezalno shemo, priloženo izdelku.
- NIKOLI ne stiskajte šopov kablov in pazite, da NE pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi robovi. Prepričajte se, da na priključne sponke ne pritiska nič z zunanje strani.
- Pazite, da boste zagotovo namestili ozemljitveni vodnik. Ne ozemljujte naprave s pomočjo komunalne cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni šok.
- Zagotovo uporabite ločeno električno vezje. NIKOLI ne delite vira napajanja z drugo napravo.
- Pazite, da boste zagotovo namestili zahtevane varovalke ali prekinjala vezij.
- Zagotovo namestite odklopnik z uhajanjem toka. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali požara.
- Ko nameščate zemljistično zaščito, pazite, da je združljiva z inverterjem (odporna na visokofrekvenčne električne šume), da bi se izognili nepotrebnemu odpiranju zaščite.



POZOR

Ko priključujete napajalni kabel, je treba ozemljitev izvesti, preden so priključeni kabli za prenos toka. Ko izključujete napajalni kabel, najprej izključite tega in šele nato tudi kabel za ozemljitev. Dolžina vodnikov med oporo napajalnega kabla in samim priključnim blokom mora biti taka, da so napajalni vodniki napeti pred ozemljitvenim vodnikom, za primer, da bi se napajalni kabel snel z opore kabla.



OPOMBA

Varnostni ukrepi pri napeljavi napajalnih vodnikov:



- NE priključujte vodnikov različnih debelin na priključne sponke napajanja (ohlapnost napajalnih vodnikov lahko povzroči neobičajno segrevanje).
- Pri priključevanju vodnikov enake debeline naredite tako, kot je prikazano na sliki zgoraj.
- Za ožičenje uporabite predvideni napajalni vodnik in ga trdno priključite, nato pa zavarujte, da bi preprečili, da se zunanja sila prenese na priključno ploščo.
- Uporabite ustrezen izvijač za privijanje vijakov na priključku. Izvijač z malim nastavkom lahko poškoduje glavo vijaka in onemogoči ustrezno zategovanje.
- S premočnim zategovanjem lahko vijake na priključkih polomite.



OPOZORILO

- Ko zaključite napeljavo električnih kablov, se prepričajte, da so vsi električni sestavni deli in vse priključne sponke v omarici z električnimi sestavnimi deli varno pritrjeni.
- Obvezno zaprite vse pokrove, preden zaženete enoto.

**OPOMBA**

Velja samo, če je napajanje trifazno in je način zagona kompresorja VKLOP/IZKLOP.

Če obstaja možnost, da bi do obrnjene faze prišlo po trenutnem izpadu in se napajanje vklaplja in izklaplja med delovanjem izdelka, priključite vezje za zaščito pred obrnjeno fazo lokalno. Delovanje izdelka z obrnjeno fazo lahko povzroči okvaro kompresorja in drugih delov.

2 O dokumentaciji

2.1 O tem dokumentu

**INFORMACIJE**

Prepričajte se, da ima uporabnik natisnjeno dokumentacijo in ga prosite, naj jo shrani.

Ciljni prejemniki

Pooblaščenči monterji

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo sestavljajo:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli zunanje enote)
- **Priročnik za montažo zunanje enote:**
 - Navodila za montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli zunanje enote)
- **Vodnik za monterja:**
 - Priprava za namestitvev, referenčni podatki ...
 - Format: Digitalne datoteke na naslovu <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri vašem prodajalcu so morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.

Izvirna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v drugih jezikih je prevod.

Tehnično-inženirski podatki

- **Povzetek** najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna).
- **Popolni** tehnični podatki so na voljo na Daikin ekstranetu (zahtevana avtentikacija).

2.2 Kratek pregled referenčnega vodnika za monterja

| Poglavje | Opis |
|--------------------------|--|
| Splošni varnostni ukrepi | Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo |
| O dokumentaciji | Katera dokumentacija obstaja za monterja |
| O škatli | Kako odpakirati enote in odstraniti vse njihove dodatke |
| O enoti | Kako prepoznati enoto |
| Priprava | Kaj je treba narediti in vedeti pred odhodom na mesto namestitve |
| Montaža | Kaj je treba narediti in vedeti za nameščanje sistema |

| Poglavje | Opis |
|-----------------------------|--|
| Konfiguracija | Kaj je treba narediti in vedeti za konfiguracijo sistema, ko je ta nameščen |
| Začetek uporabe | Kaj je treba narediti in vedeti za primopredajo sistema, ko je ta nastavljen |
| Izročitev uporabniku | Kaj predati in kaj razložiti uporabniku |
| Vzdrževanje in servisiranje | Kako vzdrževati in servisirati enote |
| Odpravljanje težav | Kaj narediti, če se pojavijo težave |
| Odstranjevanje | Kako zavreči sistem |
| Tehnični podatki | Specifikacije sistema |
| Pojmovnik | Opredelitev terminov |

3 O škatli

3.1 Pregled: O škatli

To poglavje opisuje, kaj morate narediti, potem ko vam dostavijo škatlo z zunanjo enoto.

Upoštevajte naslednje:

- Ob dobavi je treba enoto **OBVEZNO** pregledati glede poškodb. Morebitne poškodbe **MORATE** takoj sporočiti pritožbenemu zastopniku prevoznika.
- Enoto postavite še zapakirano čim bližje mestu montaže, da bi preprečili morebitne poškodbe med premikanjem.
- Vnaprej pripravite pot, po kateri nameravate vnesti enoto v prostor.
- Ko upravljate enoto, upoštevajte naslednje:



Lomljivo, z enoto ravnejte pazljivo.



Enota naj bo postavljena pokonci, da se ne bi poškodovala.




Pazite, da enota ne bo izpostavljena dežju in vlagi.




Škatlo z enoto morata prestavljati vsaj 2 osebi.

3.2 Zunanja enota

3.2.1 Razpakiranje zunanje enote

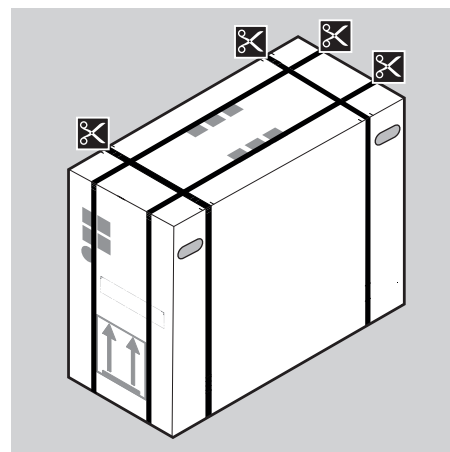

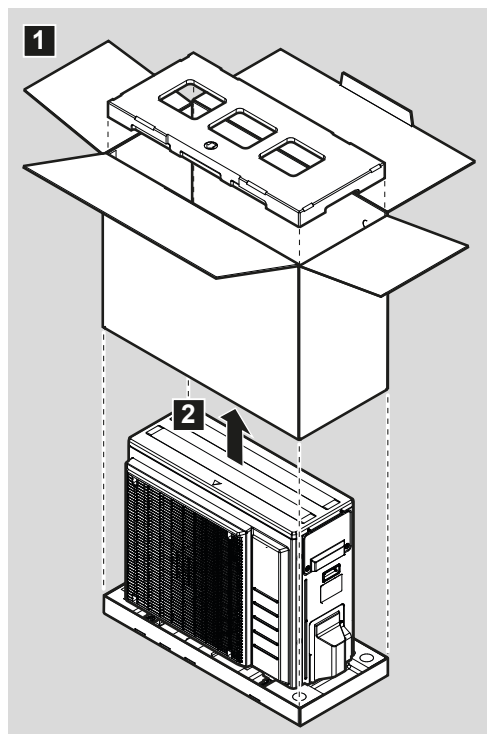

- g Čep ventila (2)
- h Nalepka z informacijami o energiji

4 O enoti



OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v tej enoti je blago vnetljivo.

4.1 Pregled: O enoti

V teh poglavjih so naslednje informacije:

- Prepoznavanje zunanje enote

4.2 Oznaka




OPOMBA

Če sočasno nameščate ali servisirate več enot, NE smete zamenjati servisnih plošč med različnimi modeli.

4.2.1 Nazivna ploščica: zunanja enota

Mesto

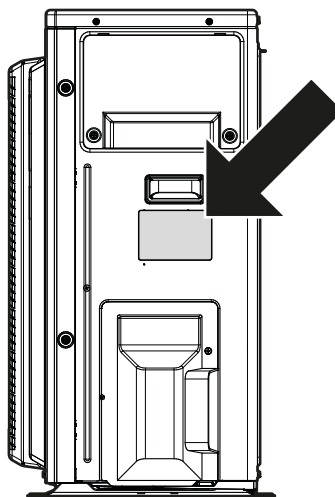


3.2.2 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote

- 1 Dvignite zunanjo enoto.




POZOR

Z zunanjo enoto ravnajte samo v skladu z naslednjim:

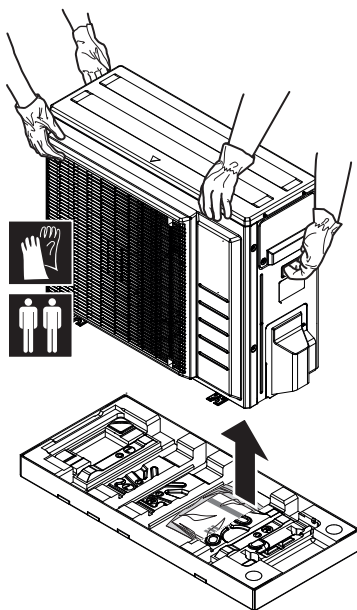

- 2 Odstranite opremo iz spodnjega dela embalaže.

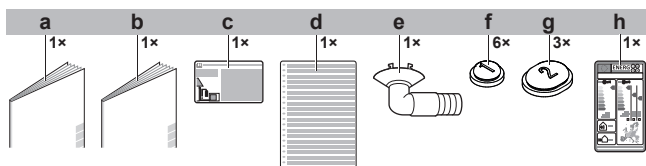

- a Splošni varnostni ukrepi
- b Priročnik za montažo zunanje enote
- c Nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih
- d Večjezična nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih
- e Čep za odvod kondenzata (na dnu kartonske škatle.)
- f Čep ventila (1)

5 Priprava

5.1 Pregled: Priprava

To poglavje opisuje, kaj je treba narediti in vedeti, preden greste na mesto namestitve.

V njem so informacije o:

- Priprava mesta namestitve
- Priprava cevi za hladivo
- Priprava električnega ožičenja

5.2 Priprava mesta namestitve

Enote NE nameščajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna mesta. Če morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brušenje, razbijanje zidov itd.), pri katerih nastaja veliko prahu, MORATE enoto pokriti.

Izberite namestitveno mesto, ki omogoča dovolj prostora za prenos enote na mesto namestitve in z nje.

**POZOR**

- Preverite, ali lahko mesto namestitve prenese težo enote. Neprimerna montaža je nevarna. Lahko povzroči tudi vibracije in nenavadne zvoke med delovanjem.
 - Poskrbite, da bo dovolj prostora za vzdrževanje.
 - Enote NE nameščajte tako, da bo v stiku s stropom ali steno, saj to lahko povzroči vibracije.
- Izberite mesto, kjer izpihovani vroči/hladni zrak ali hrup delovanja enote NE bo motil nikogar.
 - Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in kroženje zraka.
 - Izogibajte se območjem, v katerih lahko uhaja plin ali izdelek.

Namestite napajalne kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali radijskih sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od radijskih valov tudi 3 metri lahko NISO dovolj, da bi se preprečil šum.

**OPOZORILO**

Predmetov, ki se ne smejo zmočiti, NE postavljajte pod notranjo in/ali zunanjo enoto. Sicer lahko kondenziranje na enoti ali na ceveh za hladivo, umazanija v zračnem filtru ali zamašitev odvodnih cevi povzročijo kapljanje in se lahko predmeti pod enoto zamažejo ali poškodujejo.

**OPOZORILO**

Napravo je treba hraniti v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vžiga (kot so odprti plameni, delujoča plinska naprava ali delujoči električni grelnik).


5.2.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto

**INFORMACIJE**

Preberite tudi naslednje zahteve:

- Splošne zahteve za namestitveno mesto. Glejte poglavje "Splošni napotki za varnost".
- Zahteve za cevi za hladivo (dolžina, višinska razlika). Glejte nadaljevanje v tem poglavju "Priprava".

Upoštevajte naslednja prostorska navodila:

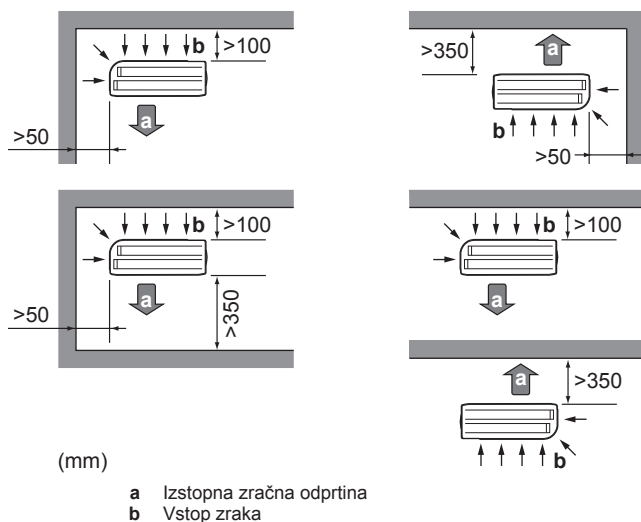**OPOMBA**

Višina zidu na strani za iztok zunanje enote MORA biti ≤ 1200 mm.

**OPOMBA**


- Enot NE nameščajte eno na drugo.
- Enote NE obešajte na strop.

Močni vetrovi (≥ 18 km/h), ki pihajo proti izpustu zraka na zunanji enoti, povzročajo skrajšanje delovnega cikla (vsesavanje izpušnega zraka). Posledice so lahko:

- poslabšanje delovne zmogljivosti;
- pogosta hitra zaledenitev pri ogrevanju;
- motnje v delovanju zaradi padca nizkega tlaka, ali povečanja visokega tlaka;
- lomljenje ventilatorja (če močan veter neprekinjeno piha v ventilator, se ventilator lahko začne vrteti zelo hitro, dokler se ne polomi).

Če je izstop zraka izpostavljen vetru, priporočamo, da namestite pregrado.

Priporočamo, da zunanjo enoto namestite tako, da bo vstop zraka obrnjen proti steni in NE neposredno izpostavljen vetru.

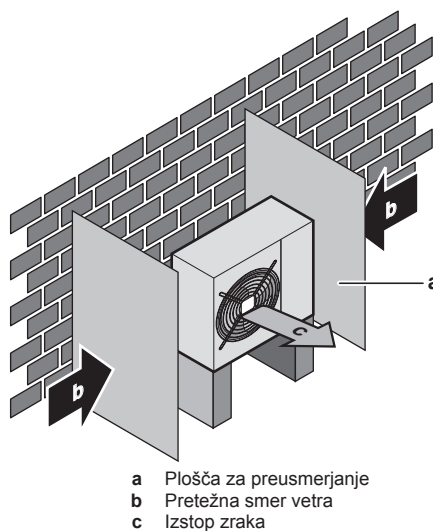

Enote NE nameščajte na naslednja mesta:

- Izogibajte se območjem, ki so občutljiva za zvok (npr. v bližini spalnice), da hrup delovanja ne bi povzročal težav. Opomba: Če je zvok izmerjen v dejanskih pogojih namestitve, bo izmerjena vrednost zaradi okoljskega hrupa in odbojev zvoka morda višja od stopnje zvočnega tlaka, navedene v poglavju Zvočni spekter v knjižici s tehničnimi podatki.

**INFORMACIJE**

Raven zvočnega tlaka je manj kot 70 dBA.

- Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpšeno olje ali oljne pare. Plastični deli lahko propadejo in odpadejo ter povzročijo puščanje vode.

Enote NI priporočljivo nameščati na naslednjih mestih, saj to lahko skrajša življenjsko dobo enote:


- Kjer napetost močno niha
- V vozilih ali plovilih
- Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare

Pri namestitvi na ob morskimi obali. Prepričajte se, da zunanja enota NI neposredno izpostavljena morskim vetrovom. Tako boste preprečili korozijo zaradi visoke vsebnosti soli v zraku, ki bi lahko skrajšala življenjsko dobo enote.

5 Priprava


Zunanjo enoto namestite stran od morskih vetrov.

Primer: Za stavbo.

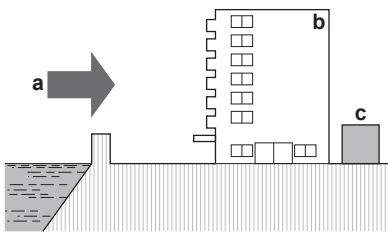

Če je zunanja enota izpostavljena neposrednim morskim vetrovom, namestite vetrno zaščito.

- Višina vetrne zaščite $\geq 1,5 \times$ višina zunanje enote
- Ko nameščate vetrno zaščito, bodite pozorni na prostor, ki ga morate pustiti za servisiranje.

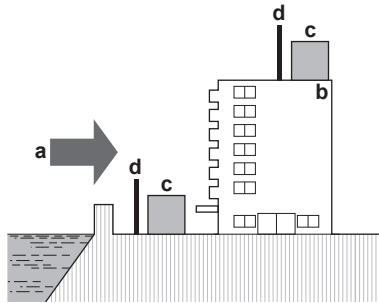


- a Morski veter
- b Stavba
- c Zunanja enota
- d Vetrna zaščita

Zunanja enota je načrtovana samo za namestitvev zunaj in za okoljske temperature od -10 do 46°C za hlajenje in od -15 do 24°C za ogrevanje.

5.2.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih

Zaščitite zunanjo enoto pred neposrednim sneženjem in pazite, da zunanja enota ne bo NIKOLI zasnežena.

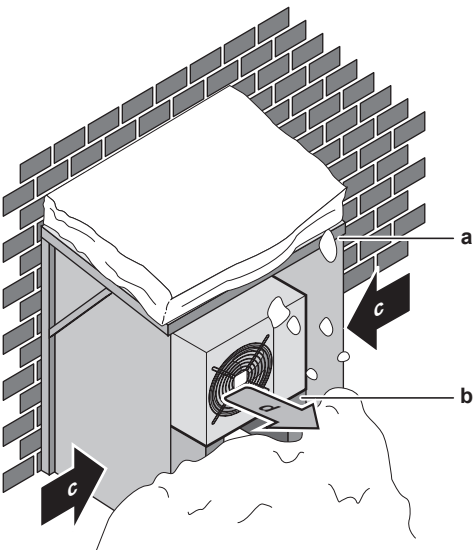

- a Snežna streha ali lopa
- b Podstavek
- c Pretežna smer vetra
- d Izstop zraka

V vsakem primeru poskrbite, da bo pod enoto vsaj 300 mm prostega prostora. Dodatno lahko poskrbite za to, da bo enota vsaj 100 mm nad maksimalno pričakovano višino zapadlega snega. Za več podrobnosti glejte "6.3 Nameščanje zunanje enote" na strani 11.

V krajih z močnim sneženjem je zelo pomembno, da si izberete takšno mesto montaže, kjer sneg NE BO vplival na delovanje enote. Če so možni snežni zameti, pazite, da na tuljavo izmenjevalnika toplote sneg NE BO vplival. Če je to potrebno, namestite pokrov za sneg ali lopo in podstavek.

5.2.3 Dolžina cevi za hladivo in višinske razlike

| Kaj? | Razdalja |
|---------------------------------------|----------|
| Maksimalna dovoljena dolžina cevi | 30 m |
| Minimalna dovoljena dolžina cevi | 3 m |
| Maksimalna dovoljena višinska razlika | 20 m |

5.3 Priprava cevi za hladivo

5.3.1 Zahteve za cevi za hladivo

i INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju "Splošna varnostna navodila".

- **Material za cevi:** Fosforna kislina deoksidira brezživni baker.
- **Premer cevi:**

| | Drugo | RXM71N | ARXM71N |
|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cevi za tekočine | $\varnothing 6,4$ mm | $\varnothing 6,4$ mm | $\varnothing 9,5$ mm |
| Cevi za plin | $\varnothing 12,7$ mm | $\varnothing 15,9$ mm (5/8") | $\varnothing 15,9$ mm (5/8") |

- **Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten:**


| Zunanji premer (\varnothing) | Stopnja trdnosti | Debelina (t) ^(a) | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| 6,4 mm (1/4") | Kaljena (O) | $\geq 0,8$ mm | |
| 9,5 mm (3/8") | | ≥ 1 mm | |
| 12,7 mm (1/2") | | $\geq 0,8$ mm | |
| 15,9 mm (5/8") | | ≥ 1 mm | |

(a) Odvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega delovnega tlaka enote (glejte "PS High" na identifikacijski ploščici enote) bodo morda potrebne širše cevi.

5.3.2 Izolacija cevi za hladivo

- Za izolacijski material uporabite polietilensko peno:
 - s toplotno prevodnostjo od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do 0,045 kcal/mh $^{\circ}$ C),
 - s toplotno obstojnostjo najmanj 120°C .
- Debelina izolacije

| Zunanji premer cevi (\varnothing_p) | Notranji premer izolacije (\varnothing_i) | Debelina izolacije (t) |
|---|---|------------------------|
| 6,4 mm (1/4") | 8~10 mm | ≥ 10 mm |
| 9,5 mm (3/8") | 10~14 mm | ≥ 13 mm |
| 12,7 mm (1/2") | 14~16 mm | ≥ 10 mm |
| 15,9 mm (5/8") | 16~20 mm | ≥ 13 mm |



Če je temperatura višja od 30°C in je vlažnost višja od RH 80%, mora biti debelina izolativnega materiala vsaj 20 mm, da se prepreči nastajanje kondenzata na površju izolacije.

5.4 Priprava električnega ožičenja

5.4.1 O pripravi električnega ožičenja



INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju "Splošna varnostna navodila".



INFORMACIJE

Preberite tudi "6.7.4 Specifikacije standardnih komponent ožičenja" na strani 19.



OPOZORILO

- Če N-faza ni priključena ali pa je napačno priključena, lahko to povzroči okvaro opreme.
- Vzpostavite primerno ozemljitev. Enote NE ozemljite s pomočjo komunalne cevi, prenapetostnega odvodnika ali telefonskega ozemljitvenega kabla. Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar.
- Vgradite zahtevane varovalke ali odklopnike.
- Pritrdite električno ožičenje z vezicami za kable, tako da se kabli NE dotikajo ostrih robov ali cevi, zlasti na strani visokega tlaka.
- NE uporabljajte sestavljenih vodnikov, pletenih žičnih vodnikov, podaljševalnih kablov ali povezav iz zvezdišča. To lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.
- NE nameščajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjšal zmogljivost in lahko povzroči nesreče.



OPOZORILO

- Ožičenje MORA v celoti opraviti pooblaščen električar, izvedba pa MORA ustrezati veljavni zakonodaji.
- Izdelajte električne priključke na fiksno ožičenje.
- Vse komponente, ki se priskrbijo na mestu vgradnje, in vse električne napeljave MORAJO biti skladne z veljavno zakonodajo.



OPOZORILO

Za napajalne kable VEDNO uporabite večžilni kabel.

6 Montaža

6.1 Pregled: Montaža

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in vedeti na mestu namestitve, da lahko namestite sistem.

Običajen potek

Nameščanje običajno obsega naslednje faze:

- 1 Odpiranje enot
- 2 Nameščanje zunanje enote
- 3 Povezovanje cevi za hladivo
- 4 Preverjanje cevi za hladivo
- 5 Dolivanje hladiva
- 6 Priključevanje električnega ožičenja
- 7 Zaključevanje montaže zunanje enote

6.2 Odpiranje enote

6.2.1 O odpiranju enote

V določenih primerih morate enoto odpreti. **Primer:**

- Ko priključujete cevi za hladivo
- Pri priključevanju električnega ožičenja
- Pri vzdrževanju ali servisiranju enote



NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Enote NE puščajte brez nadzora, če ste z nje odstranili servisni pokrov.


6.2.2 Odpiranje zunanje enote



NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

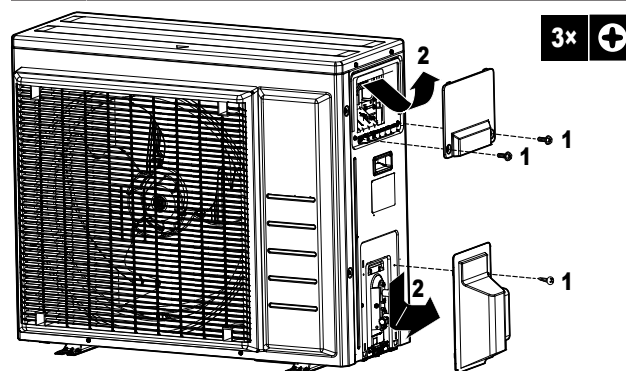

6.3 Nameščanje zunanje enote

6.3.1 O nameščanju zunanje enote

Kdaj

Zunanjo in notranjo enoto je treba namestiti, preden se nanju priključijo cevi za hladivo.

Običajen potek

Nameščanje zunanje enote navadno zajema naslednje korake:

- 1 Priprava montažne konstrukcije.
- 2 Nameščanje zunanje enote.
- 3 Priprava odvoda vode.
- 4 Preprečevanje padca enote.
- 5 Zaščita enote pred snegom in vetrom z namestitvijo snežne strehe in preusmeritveno pregrado. Glejte "Priprava mesta namestitve" v "5 Priprava" na strani 8.

6.3.2 Varnostni ukrepi pri nameščanju zunanje enote



INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

- Splošni varnostni ukrepi
- Priprava

6 Montaža



6.3.3 Priprava montažne konstrukcije

Preverite nosilnost in izravnanoost namestitvenih temeljev, da enota ne bi povzročala vibracij med delovanjem ali hrupa.

Uporabite antivibracijsko gumijasto podlogo (iz lokalne dobave) v primerih, kjer bi se vibracije lahko prenesle na stavbo.


Enoto varno pritrдите s pomočjo temeljnih vijakov v skladu s sliko.

Pripravite 4 komplete temeljnih vijakov, matic in podložk M8 ali M10 (iz lokalne dobave).

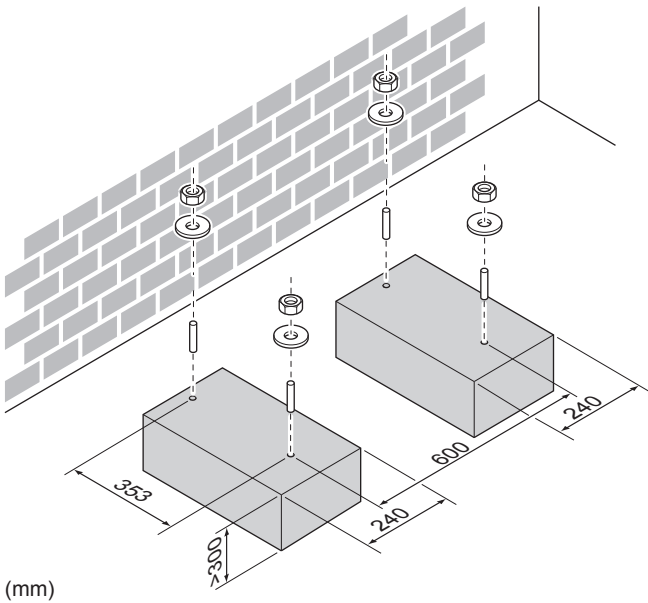

V vsakem primeru poskrbite, da bo pod enoto vsaj 300 mm prostega prostora. Dodatno lahko poskrbite za to, da bo enota vsaj 100 mm nad maksimalno pričakovano višino zapadlega snega. V tem primeru priporočamo, na naredite podstavek.


6.3.4 Montaža zunanje enote

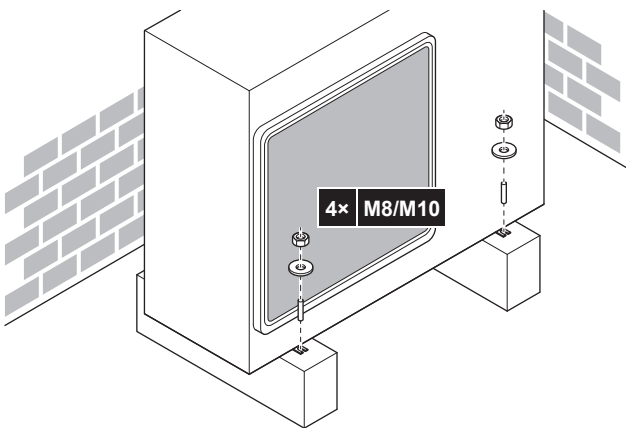

6.3.5 Priprava drenaže

- Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.
- Enoto namestite na podstavek, da zagotovite pravilno drenažo, ki bo preprečila nabiranje ledu.
- Okoli temeljev pripravite drenažni kanal, v katerem se bodo zbirale odpadne vode iz okolice enote.

- Preprečite prelivanje odvodne vode čez pohodno pot, da pot ne bi postala spolzka v primeru zunanjih temperatur pod lediščem.
- Če enoto nameščate na okvir, montirajte vodotesno ploščo na razdalji 150 mm od spodnje strani enote, da bi preprečili vdor vode v enoto in kapljanje odvodne vode (glejte naslednjo ilustracijo).

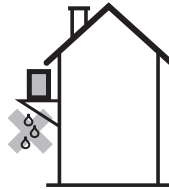

! OPOMBA

Če je enota nameščena v hladnem podnebnju, naredite, kar je treba, da iztekajoči kondenzat NE bo mogel zmrzniti.


i INFORMACIJE

Za informacije o razpoložljivih možnostih se obrnite na svojega prodajalca.

! OPOMBA

Zagotovite najmanj 300 mm prostora pod enoto. Zagotovite tudi, da bo enota postavljena najmanj 100 mm višje od pričakovane višine snežne odeje.

- 1 Uporabite čep za odvod kondenzata.
- 2 Uporabite gibljivo cev Ø16 mm (iz lokalne dobave).

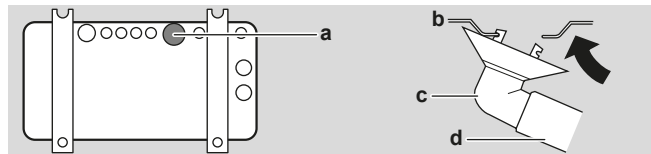


- a Izpustna odprtina
- b Spodnji okvir
- c Čep za odvod kondenzata
- d Gibljiva cev (iz lokalne dobave)

Da bi zaprli odvodne odprtine in pritrtili odvodno pipo


! OPOMBA

Na hladnih območjih NE uporabljajte odvodne pipe, gibke cevi in čepov (1, 2) na zunanji enoti. Izvedite ustrezne ukrepe, ki bodo PREPREČILI zmrzovanje odtočnega kondenzata.

- 1 Namestite odvodne čepove 1 in 2 (dodatek). Zagotovite, da bodo robovi odvodnih čepov popolnoma pokrili odprtine.

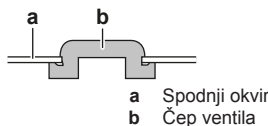

- 2 Namestite odvodno pipo.

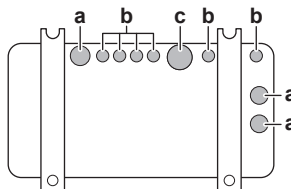


- a Odvodna odprtina. Namestite čep ventila (2).
- b Odvodna odprtina. Namestite čep ventila (1).
- c Odvodna odprtina za odvodno pipo

6.3.6 Preprečevanje prevračanja zunanje enote

Če je enota montirana na mestu, kjer bi močan veter lahko prevrnil enoto, uporabite naslednje ukrepe:

- 1 Pripravite 2 kabla, kot je prikazano na naslednji risbi (iz lokalne dobave).
- 2 Postavite 2 kabla čez zunanjo enoto.
- 3 Med kabla in zunanjo enoto vstavite plast gume, da kabli ne bi opraskali barve (iz lokalne dobave).
- 4 Pritrdite končnike na kabla in jih zategnite.

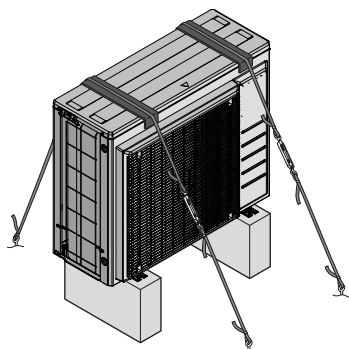

6.4 Povezovanje cevi za hladivo

6.4.1 O priključevanju cevi za hladivo

Pred priključevanjem cevi za hladivo

Prepričajte se, da sta zunanja in notranja enota nameščeni.

Običajen potek

Priključevanje cevi za hladivo zajema:

- Priključevanje cevi za hladivo na notranjo enoto
- Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto
- Izoliranje cevi za hladivo
- Upoštevajte navodila za:
 - Upogibanje cevi
 - Izdelavo razširitev na koncih cevi
 - Uporabo zapornih ventilov

6.4.2 Varnostni ukrepi pri priključevanju cevi za hladivo



INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

- Splošni varnostni ukrepi
- Priprava



NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN



POZOR

- Uporabite holandsko matico, pritrjeno na enoto.
- Da bi preprečili uhajanje plina, hladilno olje nanesite samo na notranjo površino razširitve. Uporabite hladilno olje za R32.
- Spojev NE uporabljajte znova.



POZOR


- V delu z razširitvijo NE uporabljajte mineralnih olj.
- NE smete uporabiti cevi iz prejšnjih namestitev.
- Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote R32, vanjo NIKOLI ne vstavljajte sušila. Sušilni material se lahko raztopi in poškoduje sistem.



OPOMBA

Pri napeljavi cevi za hladivo ravnajte v skladu z naslednjimi varnostnimi ukrepi:

- Pazite, da v krog hladiva razen predpisanega hladiva ne vstopijo nobene druge snovi (npr. zrak).
- Pri dodajanju hladiva uporabljajte samo R32.
- Uporabljajte samo montažno orodje (npr. komplet z manometričnim priključkom), ki je zasnovano posebej za napeljavo R32 in je tlačno obstojno, da bi preprečili, da se tuje snovi (npr. mineralno olje in vlaga) primešajo v sistem.
- Cevi montirajte tako, da razširitev NE bo izpostavljena mehanski obremenitvi.
- Cevi zaščitite, kot je opisano v naslednji tabeli, da bi preprečili vstop umazanije, tekočine ali prahu v cevi.
- Bodite previdni pri napeljavi bakrenih cevi skozi stene (glejte naslednjo sliko).

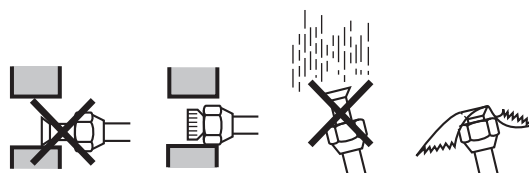

| Enota | Namestitveno obdobje | Način zaščite |
|----------------|----------------------|----------------------------|
| Zunanja enota | >1 mesec | Zatisnite cev |
| | <1 mesec | Zatisnite ali zalepite cev |
| Notranja enota | Ne glede na obdobje | Zatisnite ali zalepite cev |



INFORMACIJE

Zapornega ventila za hladivo NE odpirajte, dokler ne preverite cevi za hladivo. Kadar dodajate hladivo, priporočamo, da po polnjenju odprete zaporni ventil za hladivo.




OPOZORILO

Varno povežite cevi za hladivo, preden zaženete kompresor. Če cevi za hladivo niso priključene in je zaustavitveni ventil ob zagonu kompresorja odprt, se bo vanj vsesal zrak, kar bo povzročilo previsok pritisk v zanki hladilnega sredstva, kar lahko povzroči škodo na opremi ali poškodbe oseb.

6.4.3 Navodila pri priključevanju cevi za hladivo

Pri priključevanju cevi upoštevajte naslednje napotke:


- Ko priključujete holandsko matico, premažite razširitev z notranje strani z etrskim ali esterskim oljem. Privijte jo ročno za 3 ali 4 obrate, preden jo zategnete.



- Ko odvijate holandsko matico, VEDNO uporabljajte 2 ključa hkrati.

6 Montaža

- Ko priključujete cevi, za zategovanje holandske matice vedno uporabite sočasno viličasti in momentni ključ. S tem boste preprečili pokanje matic in puščanje.

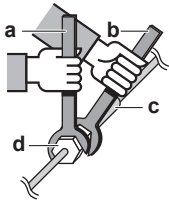

- a Momentni ključ
- b Viličasti ključ
- c Cevna spojka
- d Holandska matica

| Premer cevi (mm) | Navojni moment (N·m) | Premer razširitve (A) (mm) | Oblika razširitve (mm) |
|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| Ø6,4 | 15~17 | 8,7~9,1 | |
| Ø9,5 | 33~39 | 12,8~13,2 | |
| Ø12,7 | 50~60 | 16,2~16,6 | |
| Ø15,9 | 63~75 | 19,3~19,7 | |

6.4.4 Napotki za upogibanje cevi


Za upogibanje uporabite orodje za krivljenje. Vse krivine cevi naj bodo kar se da blage (polmer krivine naj bo 30~40 mm ali večji).

6.4.5 Robljenje konca cevi

POZOR


- Nepopolna razširitev lahko povzroči iztekanje hladiva.
- Priviha NE smete ponovno uporabiti. Uporabite nove razširitve, da preprečite uhajanje plinastega hladiva.
- Uporabite holandske matice, ki so priložene enoti. Uporaba drugačnih holandskih matic lahko povzroči puščanje plinastega hladiva.

- 1 S cevničnim rezalnikom odrežite konec cevi.
- 2 Odstranite srh z roba cevi in jo pri tem držite obrnjeno navzdol, tako da opilki NE zaidejo v cev.




- a Režite točno pod pravim kotom.
- b Odstranite srh.

- 3 Odstranite holandsko matico z zapornega ventila in jo namestite na cev.
- 4 Razširite cev. Postavite jo natanko v položaj, prikazan v naslednji sliki.



| | Orodje za robljenje cevi za R32 (sklopni tip) | Običajno orodje za razširitev cevi | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Sklopni tip (Tip Ridgid) | Tip s krilno matico (Tip Imperial) |
| A | 0~0,5 mm | 1,0~1,5 mm | 1,5~2,0 mm |

- 5 Preverite, ali je razširitev dobro narejena.

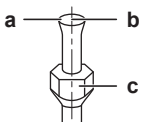

- a Notranja površina razširitve MORA biti brezhibna.
- b Konec cevi mora biti enakomerno razširjen in tvoriti popoln krog.
- c Prepričajte se, da ste namestili holandsko matico.

6.4.6 Uporaba zapornega ventila in servisnega priključka




POZOR

NE odpirajte ventilov, preden dokončate razširitev. To bi povzročilo puščanje plinastega hladiva.

Ravnanje z zapornim ventilom


Upošteвайте naslednje napotke:

- Zaporni ventili so tovarniško zaprti.
- Naslednja slika prikazuje dele zapornega ventila, potrebne pri rokovanju z ventilom.

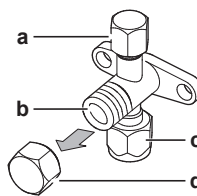


- a Servisni priključek in pokrov servisnega priključka
- b Steblo ventila
- c Priključek na cevi, nameščene na licu mesta
- d Pokrov stebra

- Oba zaporna ventila naj bosta med delovanjem odprta.
- Ne uporabljajte pretirane sile na steblo ventila. To lahko povzroči lomljenje ohišja ventila.
- Zaporni ventil morate VEDNO priviti z viličastim ključem, in nato odviti ali priviti holandsko matico z momentnim ključem. Viličastega ključa NE postavljajte na pokrov stebra ventila, ker bi s tem lahko povzročili uhajanje hladiva.

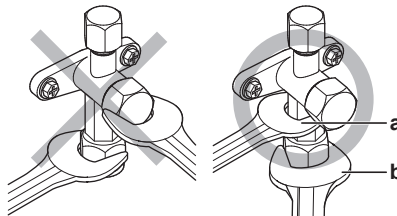

- a Viličasti ključ
- b Momentni ključ


- Če pričakujete nizek delovni tlak (npr. kadar se bo pri nizki zunanji temperaturi izvajalo hlajenje), v zadostni meri zatesnite holandsko matico na zapornem ventilu na plinskem vodu s silikonskim tesnilom, da bi preprečili zamrznitev.



■ Silikonsko tesnilo; pazite, da ne bo vrzeli.

Odpiranje/zapiranje zapornega ventila

- 1 Odstranite pokrov zapornega ventila.
- 2 Vstavite šestkotni ključ (na strani tekočine: 4 mm, na strani plina: 4 mm) v steblo ventila in zavrtite steblo ventila v smeri urinega kazalca:

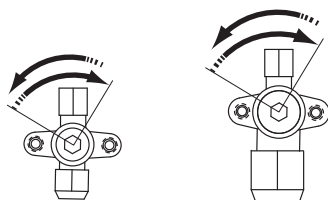


V nasprotni smeri urinega kazalca za odpiranje.
V smeri urinega kazalca za zapiranje.

- 3 Ko zapornega ventila ni več mogoče vrteti, se zaustavite.
- 4 Namestite pokrov zapornega ventila.

Rezultat: Ventil je zdaj odprt/zaprt.

Ravnanje s pokrovom stebra ventila

- Pokrov stebra ventila je zatesnjen na mestu, ki ga prikazuje puščica. NE poškodujte ga.

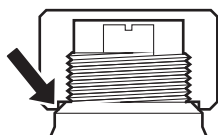

- Po delu z zapornim ventilom obvezno trdno privijte pokrovček zapornega ventila, in preverite tesnjenje hladiva.

| Pokrov stebra | Cevi Ø (mm) | Navojni moment (N•m) |
|-----------------------------|-------------|----------------------|
| Visokotlačni del (tekočina) | 6,4 | 22~28 |
| | 9,5 | 33~39 |
| Nizkotlačni del (plin) | 12,7 | 49~59 |
| | 15,9 | 61~74 |

Ravnanje s servisnim pokrovom


- Vedno uporabljajte cev za polnjenje, opremljeno z zatičem za zniževanje tlaka, saj je to servisni priključek za ventil tipa Schrader.
- Po delu s servisnim priključkom zategnite pokrovček servisnega priključka in preverite, ali kje pušča hladivo.

| Predmet | Navojni moment (N•m) |
|------------------------------|----------------------|
| Pokrov servisnega priključka | 11~14 |

6.4.7 Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto

- **Dolžine cevi.** Cev na mestu namestitve naj bodo kolikor je mogoče kratke.
- **Zaščita cevi.** Zaščitite cevi na mestu namestitve pred fizičnimi poškodbami.

- 1 Priključite priključek notranje enote za hladivo v tekočem stanju na zaporni ventil zunanje enote za tekočino.

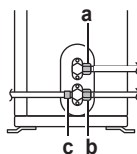

- a Zaporni ventil za tekočino
- b Zaporni ventil za plin
- c Servisni priključek

- 2 Priključite priključek notranje enote za hladivo v plinastem stanju na zaporni ventil zunanje enote za plin.



OPOMBA

Priporočamo, da cevi za hladivo med notranjo in zunanjo enoto namestite v kanal ali da cevi za hladivo ovijete z zaključnim trakom.

6.5 Preverjanje cevi za hladivo

6.5.1 O preverjanju cevi za hladivo

Notranje cevi za hladivo v zunanji enoti so tovarniško preizkušene glede puščanja. Preveriti morate samo **zunanje** cevi za hladivo zunanje enote.

Pred preverjanjem cevi za hladivo

Cev za hladivo mora biti priključena med zunanjo in notranjo enoto.

Običajen potek

Preverjanje cevi za hladivo običajno obsega naslednje faze:

- 1 preverjanje, ali cevi za hladivo puščajo, in
- 2 izvajanje vakuumskega praznjenja, da odstranite vso tekočino iz cevi za hladivo.

Če je možno, da je vlaga v ceveh za hladivo (na primer če vanje zaide voda), najprej izvedite postopek vakuumskega sušenja, tako da odstranite vso vlago.

6.5.2 Napotki za varnost pri preverjanju cevi za hladivo



INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

- Splošni varnostni ukrepi
- Priprava



OPOMBA

Uporabite 2-stopensko vakuumsko črpalko z nepovratnim ventilom, ki lahko sistem izprazni do tlaka na manometru -100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolutno). Pazite, da olje črpalke ne bo teklo v nasprotni smeri v sistem, kadar črpalka ne deluje.



OPOMBA

To vakuumsko črpalko uporabljajte izključno za R32. Uporaba iste črpalke za druga hladiva lahko povzroči poškodbe črpalke in enote.



OPOMBA

- Priključite vakuumsko črpalko na servisni priključek plinskega zapornega ventila.
- Pazite, da bosta plinski zaporni ventil in tekočinski zaporni ventil tesno zaprta, preden izvajate preizkus tesnjenja ali vakuumsko praznjenje.

6.5.3 Preverjanje puščanja



OPOMBA

NE smete preseči maksimalnega delovnega tlaka enote (glejte "PS High" na nazivni ploščici enote).



OPOMBA

Vedno poskrbite za to, da boste uporabili raztopino, ki jo priporoča vaš prodajalec. Ne uporabljajte milnice, saj ta lahko povzroči razpoke na holandskih maticah (v milnici je lahko sol, ki bo vpila vlago, ta pa bo zmrznila, ko se bodo cevi ohladile) in privede do korozije razširjenih spojev (v milnici je lahko amonijak, ki povzroča korozijo med medeninasto holandsko matico in bakreno holandsko matico).

6 Montaža


- 1 Sistem napolnite z dušikovim plinom, do tlaka na manometru najmanj 200 kPa (2 bar). Priporočamo, da zaradi prepoznavanja manjših puščanj vzpostavite tlak 3000 kPa (30 barov).
- 2 Tesnjenje preizkusite tako, da na vse povezave nanesete testno raztopino, ki se peni.
- 3 Izpustite ves dušikov plin.

6.5.4 Vakuumsko praznjenje



NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Enote NE zaženite, dokler ni ustvarjen vakuum.

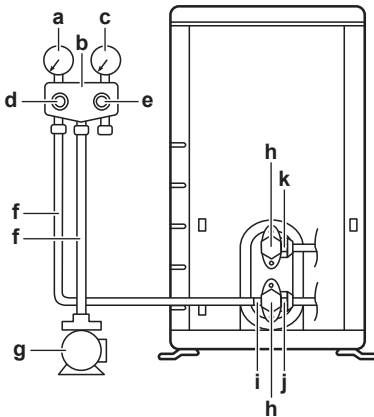

- a Merilni instrument za preizkus tlaka
- b Zbirnik manometra
- c Merilni instrument za previsok tlak
- d Nizkotlačni ventil (Lo)
- e Visokotlačni ventil (Hi)
- f Cevi za polnjenje
- g Vakuumska črpalka
- h Pokrovčki ventilov
- i Servisni priključek
- j Zaporni ventil za plin
- k Zaporni ventil za tekočino

- 1 Sistem praznite, dokler ni tlak na manometru $-0,1$ MPa (-1 bar).
- 2 Počakajte 4–5 minut in preverite tlak:

| Če tlak ... | Potem ... |
|----------------|---|
| Se ne spremeni | V sistemu ni vlage. Postopek je končan. |
| Naraste | V sistemu je vlaga. Pojdite na naslednji korak. |

- 3 Sistem izčrpavajte vsaj 2 uri, dokler ni tlak na manometru $-0,1$ MPa (-1 bar).
- 4 Tlak preverjajte še najmanj 1 uro po izklopu črpalke.
- 5 Če ciljnega vakuuma NE dosežete ali ga ne uspete obdržati 1 uro, naredite naslednje:
 - Znova preverite puščanje.
 - Ponovite vakuumsko praznjenje.



OPOMBA

Zagotovo odprite zaporni ventil, ko namestite cevi za hladivo in izvedete vakuumsko sušenje. Če boste sistem pognali, ko bodo zaporni ventili zaprti, se lahko kompresor pokvari.



INFORMACIJE

Ko odprete zaporni ventil, se tlak v cevni napeljavi hladiva morda NE bo zvišal. To lahko povzroči npr. zaprt ekspanzijski ventil v krogotoku zunanje enote, vendar to NE ovira pravilnega delovanja enote.

6.6 Polnjenje s hladivom

6.6.1 O polnjenju s hladivom

Zunanja enota je tovarniško napolnjena s hladivom, toda v nekaterih primerih bodo potrebni naslednji postopki:

| Kaj | Kdaj |
|-------------------------------|---|
| Dolivanje dodatnega hladiva | Če je skupna dolžina cevi za tekočino daljša od opredeljene (glejte v nadaljevanju). |
| Vnovično polnjenje s hladivom | Primer: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pri prestavljanju sistema. ▪ Po puščanju. |

Dolivanje dodatnega hladiva

Pred dolivanjem dodatnega hladiva se prepričajte, da je **zunanja** cev za hladivo zunanje enote preverjena (preverjanje puščanja, vakuumsko praznjenje).



INFORMACIJE

Odvisno od enot in/ali od pogojev nameščanja bo morda treba povezati električno ožičenje, preden lahko napolnite hladivo.

Običajen potek – Dolivanje dodatne količine hladiva običajno obsega naslednje faze:

- 1 Določite, ali je dodatno hladivo potrebno in v kolikšni količini.
- 2 Po potrebi dolijte dodatno hladivo.
- 3 Izpolnite nalepko s podatki o fluoriranih toplogrednih plinih in jo pritrdite v notranjost zunanje enote.

Vnovično polnjenje s hladivom

Pred vnovičnim polnjenjem s hladivom preverite, ali so opravljeni naslednji koraki:

- 1 Hladivo je v celoti izčrpano iz sistema.
- 2 **Zunanja** cev za hladivo zunanje enote je preverjena (preverjanje puščanja, vakuumsko praznjenje).
- 3 Vakuumsko praznjenje **notranje** cevi za hladivo v zunanji enoti je opravljeno.



OPOMBA

Pred vnovičnim polnjenjem s hladivom opravite tudi vakuumsko praznjenje **notranje** cevi za hladivo v zunanji enoti.

Običajen potek – Vnovično polnjenje s hladivom običajno obsega naslednje faze:

- 1 Določite, koliko hladiva je treba naliti.
- 2 Natočite hladivo.
- 3 Izpolnite nalepko s podatki o fluoriranih toplogrednih plinih in jo pritrdite v notranjost zunanje enote.

6.6.2 O hladivu

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov NE izpuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP): 675



OPOZORILO: VNETHLJIV MATERIAL

Hladivo v tej enoti je blago vnetljivo.

OPOZORILO

Napravo je treba hraniti v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vžiga (kot so odprti plameni, delujoča plinska naprava ali delujoči električni grelnik).

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov hladilnega kroga.
- NE uporabljajte čistilnih snovi ali sredstev za pospeševanje postopka odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Zavedajte se, da hladivo v sistemu nima nikakršnega vonja.

OPOZORILO

Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.

Izključite vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

6.6.3 Varnostni ukrepi pri polnjenju s hladivom**INFORMACIJE**

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

- Splošni varnostni ukrepi
- Priprava

6.6.4 Določanje dodatne količine hladiva

| Za ARXM71N | |
|---|--|
| Če je skupna dolžina cevi za tekočino ... | Potem ... |
| ≤10 m | NE dodajajte hladiva. |
| >10 m | $R = (\text{skupna dolžina (m) tekočinskih cevi} - 10 \text{ m}) \times 0,035$ $R = \text{dodatno polnjenje (kg)} (\text{zaokroženo na enote po } 0,01 \text{ kg})$ |

| Za druge zunanje enote | |
|---|--|
| Če je skupna dolžina cevi za tekočino ... | Potem ... |
| ≤10 m | NE dodajajte hladiva. |
| >10 m | $R = (\text{skupna dolžina (m) tekočinskih cevi} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{dodatno polnjenje (kg)} (\text{zaokroženo na enote po } 0,01 \text{ kg})$ |

INFORMACIJE

Dolžina cevi je dolžina tekočinskih cevi v eni smeri.

6.6.5 Določanje celotne količine ponovnega polnjenja**INFORMACIJE**

Če je potrebno ponovno polnjenje, je skupna količina ponovnega polnjenja hladiva: tovarniško polnjenje s hladivom (glejte nazivno ploščico enote) + ugotovljena dodatna količina.

6.6.6 Dolivanje dodatnega hladiva**OPOZORILO**

- Za hladivo uporabljajte samo R32. Druge snovi lahko povzročijo eksplozije in nesreče.
- R32 vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP) je 675. Teh plinov NE izpuščajte v ozračje.
- Pri točenju hladiva vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala.

POZOR

Da preprečite okvaro kompresorja, NE točite večje količine hladiva od predpisane.


Predpogoj: Pred polnjenjem s hladivom se prepričajte, da so cevi za hladivo priključene in preverjene (preverjanje puščanja in vakuumsko izčrpavanje).

- Priključite vsebnik hladiva na servisni priključek.
- Natočite dodatno količino hladiva.
- Odprite zaporni ventil za plin.

Če je potrebno izčrpavanje sistema zaradi demontaže ali prestavljanja, glejte "12.2 Izčrpavanje" na strani 23 za več podrobnosti.

6.6.7 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih

- Nalepko izpolnite na naslednji način:

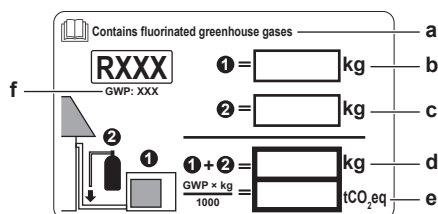

- Če je z enoto dobavljena večjezična nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih, odlepite del nalepke z ustreznim jezikom in ga nalepite na vrh a.
- Tovarniško polnjenje s hladivom: glejte nazivno ploščico enote
- Natočena dodatna količina hladiva
- Skupno polnjenje hladiva
- Emisije toplogrednih plinov** skupne količine hladiva, izražene v ekvivalentu ton CO₂
- GWP = potencial globalnega segrevanja

OPOMBA

V Evropi se za določitev intervalov vzdrževanja uporabljajo **emisije toplogrednih plinov** skupne količine hladiva v sistemu (izražene v ekvivalentu ton CO₂). Upoštevajte veljavno zakonodajo.

Formula za izračun emisij toplogrednih plinov: vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo × skupna količina hladiva [v kg]/1000

- Nalepko prilepite v notranjščino zunanje enote poleg zapornih ventilov za plin in tekočino.

6.7 Priključevanje električnega ožičenja**6.7.1 O priklučevanju električnega ožičenja**

Pred priklučevanjem električnega ožičenja

Prepričajte se, da:

- So cevi za hladivo priključene in pregledane

6 Montaža

- So vodovodne cevi priključene

Običajen potek

Priključitev električnega ožičenja navadno sestoji iz naslednjih stopenj:

- 1 Prepričajte se, da napajalni sistem ustreza električnim specifikacijam enot.
- 2 Priključevanje električnega ožičenja na zunanjo enoto.
- 3 Priključevanje električnega ožičenja na notranjo enoto.
- 4 Priključitev glavnega napajanja.

6.7.2 Napotki za varnost pri priključevanju električnega ožičenja



INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

- Splošni varnostni ukrepi
- Priprava



NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



OPOZORILO

Za napajalne kable VEDNO uporabite večžilni kabel.



OPOZORILO

Uporabite prekinjalo za odklop vseh polov z vsaj 3 mm med kontaktnimi točkovnimi režami, ki omogočajo popolni odklop v III. kategoriji previsoke napetosti.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.



OPOZORILO

NE povežite napajalnega kabla na notranjo enoto. To lahko povzroči električni udar ali požar.



OPOZORILO

- V enoto ne nameščajte električnih delov, kupljenih v lokalni trgovini.
- NE razpeljajte napajanja za odvodno črpalko itd. s priključnega bloka. To lahko povzroči električni udar ali požar.



OPOZORILO

Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od bakrenih cevi brez termoizolacije, saj se te cevi zelo segrejejo.




NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Vsi električni deli (vključno s termistorji) se napajajo iz napajalnega omrežja. Ne dotikajte s jih z golimi rokami.



NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Odklopite napajanje za več kot 10 minut ter izmerite napetost na priključnih sponkah kondenzatorjev glavnega tokokroga ali električnih sestavnih delih, preden začnete servisiranje. Napetost mora biti nižja od 50 V DC, preden se lahko dotaknete električnih sestavnih delov. Za mesto priključnih sponk glejte vezalno shemo.

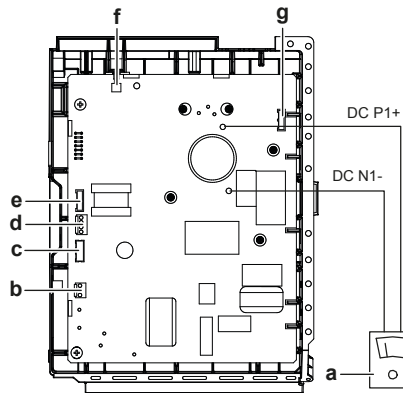


- a Multimeter (enosmerno napetostno območje)
- b S80 – glavni vodnik navitja povratnega elektromagnetnega ventila
- c S20 – glavni vodnik elektronske ekspanzijske posode
- d S40 – glavni vodnik termične preobremenitve
- e S90 – glavni vodnik termistorja
- f LED
- g S70 – glavni vodnik motorja ventilatorja

6.7.3 Napotki za priključevanje električnega ožičenja

Vedno imejte v mislih naslednje:

- Če uporabite večžilni vodnik, namestite cevni kabelski čevljiček z ušesom na konec vodnika. Okrogle priključke z ušesom postavite na vodnike na pokritih delih in pritrдите priključne sponke z ustreznim orodjem.

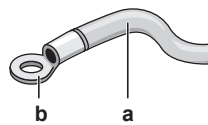

- a Pleteni žični vodnik
- b Okrogli obrobljeni priključek


- Pri nameščanju vodnikov uporabite naslednji postopek:

| Tip vodnika | Način montaže |
|---|---|
| Enožilni vodnik | <p>a Spiralni enožilni vodnik b Vijak c Ploska podložka</p> |
| Pleteni žični vodnik z okroglim obrobljenim priključkom | <p>a Priključek b Vijak c Ploska podložka</p> <p>O Dovoljeno X NI dovoljeno</p> |

Navojni momenti

| Predmet | Navojni moment (N•m) |
|-------------|----------------------|
| M4 (X1M) | 1,2~1,3 |
| M4 (zemlja) | |

- Če uporabite enožilni vodnik, ne pozabite zaviti konca vodila. Nepravilno izvedeno delo lahko povzroči pregrevanje ali požar.
- Ozemljitveni vodnik med zadrževalnikom vodnika in priključkom mora biti daljši od drugih vodnikov.




6.7.4 Specifikacije standardnih komponent ožičenja

| Komponenta | RXM71N ^(a) | Drugo |
|---|---|---|
| Napajalni kabel | Napetost | 220~240 V |
| | Faza | 1~ |
| | Frekvenca | 50 Hz |
| | Preseki kablov | 3-žilni kabel 2,5 mm ² ~4,0 mm ² H05RN-F (60245 IEC 57) |
| Kabel za medsebojno povezavo (notranja↔zunanja) | 4-žilni kabel 1,5 mm ² ~2,5 mm ² in za uporabo pri 220~240 V H05RN-F (60245 IEC 57) | |
| Priporočeno prekinjalo vezja | 20 A | 16 A |
| Zemljistični odklopnik | Ustrezati morajo veljavni zakonodaji | |

(a) Električna oprema je izdelana v skladu z EN/IEC 61000-3-12. (Evropski/mednarodni tehnični standardi, ki predpisujejo omejitve za harmonične tokove, proizvedene z opremo, povezano v javna nizkonapetostna omrežja z vhodnim tokom >16 A in ≤75 A na fazo.)

6.7.5 Priključevanje električnega ožičenja na zunanjo enoto

- 1 Odstranite pokrov stikalne omarice.

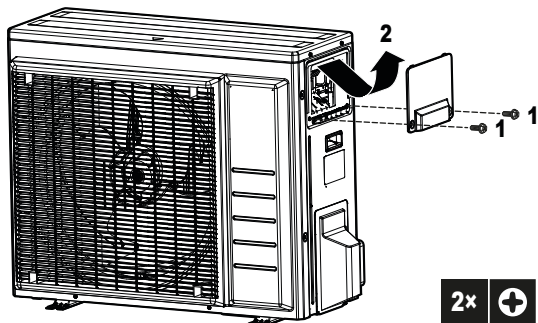


- 2 Odstranite izolacijo (20 mm) z vodnikov.




- Izolacijo odstranite do te točke
- Predolg ogoljeni del žice lahko povzroči električni šok ali uhajanje toka.

- 3 Odprite objemko za kabel.

- 4 Priključite kabel za medsebojno povezavo in napajanje na naslednji način:

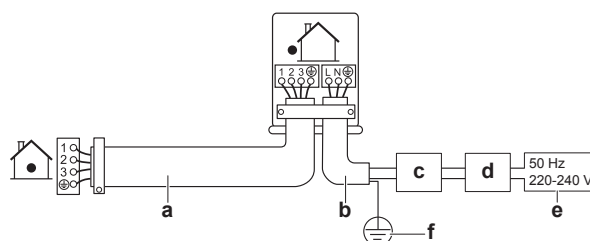

- Kabel za medsebojno povezavo
- Napajalni kabel
- Prekinjalo vezja
- Zemljistični odklopnik
- Napajanje
- Ozemljitev

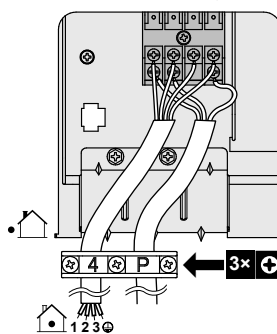

- 5 Dobro privijte vijake priključkov. Priporočamo uporabo križnega izvijača.

- 6 Namestite pokrov stikalne omarice.

6.8 Zaključevanje montaže zunanje enote


6.8.1 Zaključevanje montaže zunanje enote



NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

- Prepričajte se, da je sistem ustrezno ozemljen.
- Pred servisiranjem izklopite napajanje.
- Namestite pokrov stikalne omarice, preden vključite napajanje.

- 1 Izolirajte in pritrdite cevi za hladivo in kabel za medsebojno povezavo na naslednji način:

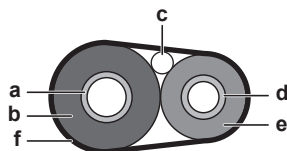

- Plinska cev
- Izolacija plinske cevi
- Kabel za medsebojno povezavo
- Tekočinska cev
- Izolacija tekočinske cevi
- Zaključni trak

- 2 Namestite servisni pokrov.


6.8.2 Zapiranje zunanje enote



OPOMBA

Ko zapirate pokrov zunanje enote, pazite, da pritezni moment NE bo večji od 1,3 N•m.

7 Konfiguracija

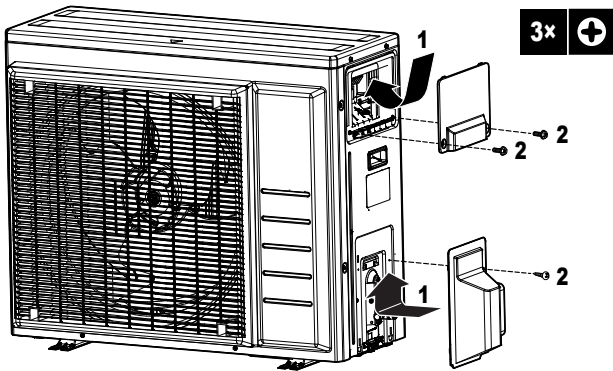

6.9 O kompresorju



NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

- Uporabite cevni rezalnik, da bi odstranili kompresor.
- NE uporabljajte plamenskega spajkalnika.
- Uporabite le odobrena hladiva in maziva.



NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

Kompresorja se Ne dotikajte z golimi rokami.

7 Konfiguracija

7.1 Nastavitev obrata

To funkcijo uporabite za hlajenje pri nizki zunanji temperaturi. Ta funkcija je načrtovana za obrate, kot so strežniške sobe. NIKOLI jih ne uporabljajte v stanovanjskih prostorih ali pisarnah, kjer se zadržujejo ljudje.


Uporabno za: RXM-N, ARXM-N, RXJ-N, RXA-B

7.1.1 Nastavitev načina obrata

Ko prerežete mostiček J6 na tiskanem vezju, se bo delovno območje razširilo do -15°C . Infrastrukturni način delovanja se bo samodejno izklopil, če bo temperatura padla pod -20°C , in se bo samodejno zagnal, ko se bo temperatura spet dvignila.

Da bi prerezali mostiček J6

- 1 Odstranite zgornjo ploščo zunanje enote.
- 2 Odstranite čelno ploščo.
- 3 Odstranite pokrov proti kapljanju.
- 4 Prerežite mostiček J6 na tiskanem vezju zunanje enote.

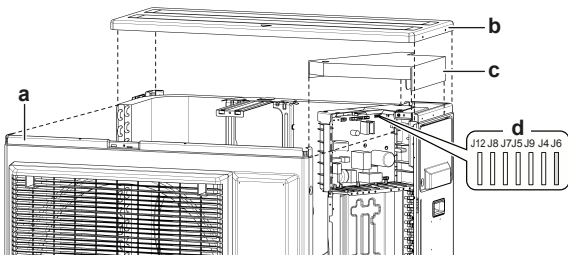

- a Sprednja plošča
- b Zgornja plošča
- c Pokrov proti kapljanju
- d Mostički



INFORMACIJE

- Notranja enota lahko občasno proizvaja zvoke zaradi vklopljanja in izklopljanja ventilatorja zunanje enote.
- Ko uporabljate infrastrukturni način delovanja, v prostoru NE uporabljajte vlažilnikov ali elementov, ki bi lahko povečali vlažnost v prostoru.
- Ko prerežete mostiček J6, nastavite ventilator notranje enote na največjo možno hitrost.
- Te nastavitve NE uporabljajte v prebivališčih ali pisarnah, kjer se zadržujejo ljudje.

7.2 Funkcija za varčevanje elektrike v stanju pripravljenosti

7.2.1 O funkciji za varčevanje elektrike v stanju pripravljenosti

Ta način izključi napajanje zunanje enote in nastavi notranjo enoto v način varčevanja elektrike v stanju pripravljenosti, da bi zmanjšal porabo elektrike za enoto.

Ta način se uporablja le za zunanje enote: RXM50+60N in notranje enote: FTXM.



INFORMACIJE

Varčevanje z električno energijo v pripravljenosti je mogoče uporabljati SAMO za zgoraj opisane enote.



OPOZORILO

Preden priklopite ali odklopite priključek, se prepričajte, da je električno napajanje ugasnjeno.




INFORMACIJE

Izbirni priključek za varčevanje z električno energijo v pripravljenosti se zahteva, če je priključeno kaj drugega, ne ustreznega notranja enota.

7.2.2 Da bi izklopili varčevanje z električno energijo v pripravljenosti

Predpogoj: Glavno napajanje MORA biti izklopljeno.

- 1 Odstranite servisni pokrov.
- 2 Odklopite izbirni priključek za varčevanje z električno energijo v pripravljenosti.

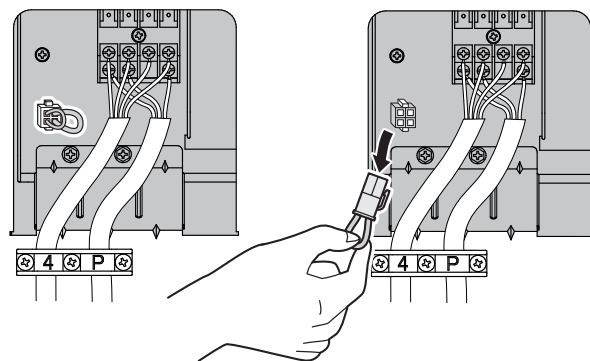

- 3 Vključite glavno napajanje.

8 Zagon

8.1 Pregled: zagon

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in kaj morate vedeti, da bi lahko po konfiguraciji zagnali sistem.

Običajen potek

Zagon običajno obsega naslednje faze:

- 1 Preverjanje "Seznam preverjanj pred začetkom uporabe".
- 2 Izvajanje preizkusa delovanja sistema.


8.2 Varnostni ukrepi pri začetku uporabe


 **NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

 **NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN**

 **POZOR**
Preizkusnega delovanja ne izvajajte med delom na notranjih enotah.

Ko izvajate preizkušanje, bodo delovale tudi priključene notranje enote, ne le zunanja enota. Delo na notranji enoti med preizkušanjem je nevarno.

 **POZOR**
Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. NE odstranjujte varovalne rešetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

 **OPOMBA**
Pazite, da boste napajanje vključili vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moči za zagon grelnika okrova motorne gredi in za zaščito kompresorja.

Med testnim delovanjem se bodo zagnale zunanja in notranje enote. Prepričajte se, da je so bile vse priprave notranjih enot dokončane (priključne cevi, električno ožičenje, izpust zraka ...). Glejte priročnik za montažo notranje enote za podrobnosti.

8.3 Seznam preverjanj pred zagonom

Po namestitvi enote najprej preverite naslednje. Ko vse preverite, morate enoto zapreti, šele nato jo lahko zaženete.

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Notranja enota je pravilno nameščena. |
| <input type="checkbox"/> | Zunanja enota je pravilno nameščena. |
| <input type="checkbox"/> | Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priključne sponke so čvrsto pritrjene. |
| <input type="checkbox"/> | Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na identifikacijski nalepki enote. |
| <input type="checkbox"/> | Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in električni sestavni deli NISO poškodovani. |
| <input type="checkbox"/> | Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO poškodovani in cevi NISO stisnjene. |
| <input type="checkbox"/> | Hladivo NE uhaja. |
| <input type="checkbox"/> | Cevi za hladivo (plinasto in tekoče) so toplotno izolirane. |
| <input type="checkbox"/> | Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno izolirane. |

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Zaporna ventila na zunanji enoti (za plin in tekočino) sta popolnoma odprta. |
| <input type="checkbox"/> | Naslednje zunanje ožičenje med zunanjo in notranjo enoto je izvedeno v skladu s tem dokumentom in veljavno zakonodajo. |
| <input type="checkbox"/> | Kondenzat Prepričajte se, da kondenzat nemoteno odteka. Možna posledica: Vodni kondenzat bi lahko kapljal. |
| <input type="checkbox"/> | Notranja enota sprejema signale z uporabniškega vmesnika . |
| <input type="checkbox"/> | Za kabelske povezave med enotami so uporabljeni predpisani kabli. |
| <input type="checkbox"/> | Varovalke, prekinjala vezij ali lokalno nameščene zaščitne naprave so nameščene v skladu s tem dokumentom in NISO premoščene. |

8.4 Seznam preverjanj med zagonom

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Odzračevanje |
| <input type="checkbox"/> | Izvajanje testnega zagona |

8.5 Izvajanje testnega zagona

Predpogoj: Napajanje MORA biti v navedenem območju.

Predpogoj: Preizkus delovanja je mogoče izvesti v načinu hlajenja ali ogrevanja.

Predpogoj: Preizkus mora biti izveden v skladu s priročnikom za delovanje notranje enote, da zagotovite, da pravilno delujejo vse funkcije in vsi deli.

- 1 V načinu hlajenje izberite najnižjo temperaturo, ki jo lahko nastavite. V načinu ogrevanje izberite najvišjo temperaturo, ki jo lahko nastavite. Preizkus delovanja je mogoče onemogočiti, če je to potrebno.
- 2 Ko je preizkus delovanja končan, temperaturo nastavite na normalno vrednost. V načinu hlajenje: 26~28°C, v načinu ogrevanje: 20~24°C.
- 3 Sistem neha delovati 3 minute po izklopu enote.



INFORMACIJE

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

8.6 Zagon zunanje enote

Za konfiguracijo in zagon sistema glejte priročnik za montažo notranje enote.

9 Izročitev uporabniku

Ko se testni zagon konča in enota pravilno deluje, preverite in potrdite naslednje točke za uporabnika:

- Preverite, ali je uporabnik prejel natisnjeno dokumentacijo, in ga prosite, da jo shrani za uporabo v prihodnje. Uporabnika obvestite, da je celotna dokumentacija na voljo na spletnem naslovu, prej omenjenem v tem priročniku.
- Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti, če se pojavijo težave.
- Pokažite uporabniku, kaj mora narediti za vzdrževanje enote.

10 Vzdrževanje in servisiranje

- Uporabniku pojasnite nasvete za varčno rabo energije, opisane v priročniku za uporabo.

10 Vzdrževanje in servisiranje



OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.



OPOMBA

V Evropi se za določitev intervalov vzdrževanja uporabljajo **emisije toplogrednih plinov** skupne količine hladiva v sistemu (izražene v ekvivalentu ton CO₂). Upoštevajte veljavno zakonodajo.

Formula za izračun emisij toplogrednih plinov:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo × skupna količina hladiva [v kg]/1000

10.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

V teh poglavjih so naslednje informacije:

- Vsakoletno vzdrževanje zunanje enote

10.2 Varnostni ukrepi za vzdrževanje



NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN



OPOMBA: Nevarnost izpraznitve elektrostatičnega naboja

Pred izvajanjem vzdrževalnih ali servisnih del se dotaknite kovinskega dela enote, da bi odvedli statično elektriko in tako zaščitili tiskano vezje.



OPOZORILO

- Preden pričnete z izvajanjem vzdrževanja ali popravila, vedno izklopite odklopnik na napajalni plošči, odstranite varovalke oz. odprite zaščitne naprave enote.
- Ne dotikajte se delujočih delov 10 min po izključitvi napajanja, saj obstaja možnost visoke napetosti.
- Pazite, ker je nekaj delov električne omarice izjemno vročih.
- Pazite, da se ne boste dotaknili prevodnega dela.
- NE izpirajte enote. To bi lahko povzročilo električni udar ali požar.

10.3 Seznam preverjanj za letno vzdrževanje zunanje enote

Naslednje točke preverite vsaj enkrat letno:

- Izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote zunanje enote se lahko zamaši zaradi prahu, umazanije, listov itd. Priporočamo, da izmenjevalnik toplote očistite letno. Zamašen izmenjevalnik toplote lahko povzroči preizek ali previsok tlak, kar vodi v poslabšanje zmogljivosti.

11 Odpravljanje težav

11.1 Pregled: Odpravljanje težav

To poglavje opisuje, kaj morate narediti v primeru težav.

Vsebuje informacije za reševanje težav na podlagi simptomov.

Pred odpravljanjem težav

Preglejte stikalno omarico in pri tem iščite očitne okvare, kot so zrahljane povezave ali okvarjeno ožičenje.

11.2 Varnostni ukrepi pri odpravljanju težav



OPOZORILO

- Ko pregledujete stikalno omarico enote, **VEDNO** preverite, ali je enota odklopljena iz omrežnega napajanja. Izklopite ustrezen odklopnik.
- Če se je aktivirala varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite vzrok za njeno aktiviranje, preden jo ponastavite. **NIKOLI** ne zaobidite varnostnih naprav in ne spreminjajte njihovih vrednosti na vrednost, ki se razlikuje od tovarniške nastavitve. Če ne morete ugotoviti vzroka težave, pokličite svojega prodajalca.



NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



OPOZORILO

Preprečite nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve termičnega odklopa: napajanje te naprave **NE SME** biti izvedeno preko zunanjega preklopnika, denimo časovnika, in naprava ne sme biti priključena na tokokrog, ki ga vzdrževanje redno vklaplja in izklaplja.



NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

11.3 Reševanje težav na podlagi simptomov

11.3.1 Simptom: Notranje enote padajo, vibrirajo ali oddajajo zvoke

| Možni vzroki | Rešitev |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Notranje enote niso varno nameščene | Varno namestite notranje enote. |

11.3.2 Simptom: Enota NE ogreva oziroma ne hladi po pričakovanjih

| Možni vzroki | Rešitev |
|--|-------------------------------------|
| Nepravilne povezave električnih kablov | Pravilno povežite električne kable. |
| Puščanje plina | Preverite, ali kje pušča plin. |

11.3.3 Simptom: Iztekanje vode

| Možni vzroki | Rešitev |
|---|--|
| Nepravilna termoizolacija (cevi za plin in tekočino, notranji deli podaljška gibljive odtočne cevi) | Prepričajte se, da sta termoizolacija cev in gibljive odtočne cevi popolnoma izdelani. |
| Nepravilno priključen odtok | Zavarujte odtok. |




11.3.4 Simptom: Električno puščanje

| Možni vzroki | Rešitev |
|-----------------------------|---|
| Enota NI pravilno ozemljena | Preverite in popravite povezavo ozemljitvenega vodnika. |

11.3.5 Simptom: Enota NE deluje ali ožganine

| Možni vzroki | Rešitev |
|--|---------------------|
| Ožičenje NI bilo izvedeno v skladu s specifikacijo | Popravite ožičenje. |

11.4 Diagnosticiranje napak s svetlečo diodo na tiskanem vezju zunanje enote

| Svetleča dioda | Diagnoza |
|--|---|
|  utripa | Običajno. <ul style="list-style-type: none"> Preverite delovanje notranje enote. |
|  SVETI | <ul style="list-style-type: none"> Izključite in vključite napajanje in v času 3 minut še enkrat preverite svetlečo diodo. Če sveti, je prišlo do okvare na tiskanem vezju. |
|  UGASNJE NA | <ol style="list-style-type: none"> Napetost napajanja (zaradi varčevanja z energijo). Težave so z napajanjem. Izključite in vključite napajanje in v času 3 minut še enkrat preverite svetlečo diodo. Če sveti, je prišlo do okvare na tiskanem vezju. |

**NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

- Ko enota ne deluje, so svetleče diode na tiskanem vezju izključene zaradi varčevanja z energijo.
- Tudi ko so svetleče diode izključene, sta priključna sponka in tiskano vezje lahko pod napetostjo.

12 Odstranjevanje

**OPOMBA**

Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

12.1 Pregled: odstranjevanje

Običajen potek

Odstranjevanje sistema običajno obsega naslednje faze:

- Izčrpavanje sistema.
- Odvoz sistema v poseben obrat za obdelavo.

**INFORMACIJE**

Za več podrobnosti glejte priročnik za servisiranje.

12.2 Izčrpavanje

Primer: Zaradi zaščite okolja morate pred prestavljanjem ali odstranjevanjem enote opraviti izčrpavanje.

**NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE**

Izčrpavanje – Puščanje hladiva. Če želite sistem izčrpati in nekje na tokokrogu hladilnega sredstva pušča:


- NE uporabljajte funkcije za samodejno izčrpavanje na enoti, s katero lahko zberete vse hladivo iz sistema v zunanji enoti. **Možna posledica:** Samoizgorevanje in eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujoč kompresor.
- Uporabite ločen sistem za izčrpavanje, tako da kompresorja enote NI treba delovati.

**OPOMBA**

Med izčrpavanjem zaustavite kompresor, preden odstranujete cevi za hladivo. Če kompresor še vedno deluje in je zaporni ventil med izčrpavanjem odprt, se bo v sistem vsesal zrak. Posledica so lahko okvara kompresorja in poškodbe sistema zaradi neobičajnega tlaka v krogu hladiva.

Med izčrpavanjem se bo vso hladivo izločilo iz sistema v zunanjo enoto.

- Odstranite pokrov z zapornega ventila za tekočino in zapornega ventila za plin.
- Izvedite postopek prisilnega hlajenja. Glejte "12.3 Zagon in zaustavitev prisilnega hlajenja" na strani 23.
- Po 5 do 10 minutah (po samo 1 do 2 minutah, če so zunanje temperature zelo nizke (<-10°C)), zaprite zaporni ventil za tekočino s šestkotnim ključem.
- Na manometru preverite, ali je dosežen vakuum.
- Po 2–3 minutah zaprite plinski zaporni ventil in zaustavite prisilno hlajenje.

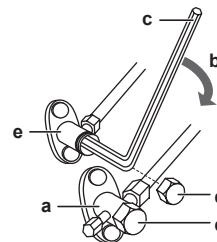

- Zaporni ventil za plin
- Smer zapiranja
- Šestkotni ključ
- Čep ventila
- Zaporni ventil za tekočino

12.3 Zagon in zaustavitev prisilnega hlajenja

Obstajata 2 načina za izvajanje prisilnega hlajenja.

- 1. način.** S stikalom ON/OFF na notranji enoti (če je nameščeno na notranji enoti).
- 2. način.** Z uporabniškim vmesnikom notranje enote.

12.3.1 Da bi zagnali/zaustavili prisilno hlajenje s stikalom za vklop/izklop na notranji enoti

- Pritisnite stikalo ON/OFF in ga držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Naprava se vklopi.

**INFORMACIJE**

Prisilno hlajenje se bo samodejno zaustavilo po 15 minutah.

- Da bi prej zaustavili delovanje, pritisnite stikalo ON/OFF.

12 Odstranjanje

12.3.2 Da bi zagnali/zaustavili prisilno hlajenje z uporabniškim vmesnikom notranje enote

- 1 Nastavite način delovanja na **hlajenje**.

Za ta postopek glejte poglavje "Da bi izvedli preizkus delovanja" v priročniku za montažo notranje enote.

Opomba: Prisilno hlajenje se bo samodejno zaustavilo po približno 30 minutah.

- 2 Da bi prej zaustavili delovanje, pritisnite stikalo ON/OFF.



INFORMACIJE







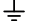








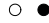
Če uporabite prisilno hlajenje, ko je zunanja temperatura < -10°C, bo varnostna naprava morda preprečila delovanje. Ogrejte termistor zunanje temperature na notranji enoti na $\geq -10^{\circ}\text{C}$. **Rezultat:** Delovanje se bo sprožilo.

13 Tehnični podatki

Podnabor najnovjših tehničnih podatkov je na voljo na območnem spletnem mestu Daikin (javno dostopno). Popoln nabor najnovjših tehničnih podatkov je na voljo na portalu Daikin Business Portal (potrebno preverjanje pristnosti).

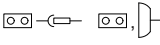13.1 Shema povezav

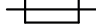Shema povezav je dobavljena z enoto in je v notranjosti zunanje enote (spodnja stran zgornje plošče).

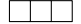
| Poenotena legenda za vezalno shemo | | | |
|---|---|---|---|
| Za uporabljene dele in oštevilčevanje glejte shemo povezav na enoti. Oštevilčevanje delov se izvede z arabskimi številkami naraščajoče za vsak del in je v spodnji preglednici predstavljeno s simbolom *** kot delom kode. | | | |
|  | : PREKINJALO VEZJA |  | : OZEMLJITVENA ZAŠČITA |
|  | : POVEZAVA |  | : OZEMLJITVENA ZAŠČITA (VIJAK) |
|  | : PRIKLJUČEK |  | : PRETVORNIK |
|  | : OZEMLJITEV |  | : RELEJSKI KONTAKT |
|  | : ZUNANJE OŽIČENJE |  | : PRIKLJUČEK KRATKEGA STIKA |
|  | : VAROVALKA |  | : PRIKLJUČNA SPONKA |
|  | : NOTRANJA ENOTA |  | : POVEZAVNA LETVICA |
|  | : ZUNANJA ENOTA |  | : ŽIČNA SPONKA |
| BLK : ČRNA | GRN : ZELENA | PNK : ROŽNATA | WHT : BELA |
| BLU : MODRA | GRY : SIVA | PRP, PPL : VIJOLIČNA | YLW : RUMENA |
| BRN : RJAVA | ORG : ORANŽNA | RED : RDEČA | |
| A*P | : PLOŠČICA S TISKANIM VEZJEM | PS | : PREKLOPNO NAPAJANJE |
| BS* | : GUMB ON/OFF, STIKALO ZA DELOVANJE | PTC* | : TERMISTOR PTC |
| BZ, H*O | : BRENČAČ | Q* | : BIPOLARNI TRANZISTOR IZOLIRANIH VRAT (IGBT) |
| C* | : KONDENZATOR | Q*DI | : ZEMLJOSTIČNI ODKLOPNIK |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, | : POVEZAVA, PRIKLJUČEK | Q*L | : PREOBREMENITVENA ZAŠČITA |
| HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, | | Q*M | : TERMIČNO STIKALO |
| W, X*A, K*R_* | | R* | : UPOR |
| D*, V*D | : DIODA | R*T | : TERMISTOR |
| DB* | : PREMOSTITEV DIODE | RC | : SPREJEMNIK |
| DS* | : DIP-STIKALO | S*C | : OMEJEVALNO STIKALO |
| E*H | : GRELNIK | S*L | : STIKALO S PLOVCEM |
| F*U, FU* (ZA LASTNOSTI, GLEJTE TISKANO VEZJE V ENOTI) | : VAROVALKA | S*NPH | : TLAČNO TIPALO (VISOKI TLAK) |
| FG* | : PRIKLJUČEK (OZEMLJITEV OKVIRJA) | S*NPL | : TLAČNO TIPALO (NIZKI TLAK) |
| H* | : VAROVALNI PAS | S*PH, HPS* | : TLAČNO STIKALO (VISOKI TLAK) |
| H*P, LED*, V*L | : PILOTSKA LUČKA, SVETLOBNA DIODA | S*PL | : TLAČNO STIKALO (NIZKI TLAK) |
| HAP | : SVETLOBNA DIODA (SERVISNI MONITOR - ZELENA) | S*T | : TERMOSTAT |
| HIGH VOLTAGE | : VISOKA NAPETOST | S*RH | : TIPALO ZA VLAŽNOST |
| IES | : TIPALO INTELLIGENT EYE | S*W, SW* | : STIKALO ZA DELOVANJE |
| IPM* | : INTELIGENTNI NAPAVALNI MODUL | SA*, F1S | : PRETOKOVNI ZAUSTAVLJALNIK |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M | : MAGNETNI RELE | SR*, WLU | : SPREJEMNIK SIGNALA |
| L | : POD NAPETOSTJO | SS* | : IZBIRNO STIKALO |
| L* | : TULJAVA | SHEET METAL | : MONTAŽNA PLOŠČICA POVEZAVNE LETVICE |
| L*R | : REAKTANCA | T*R | : TRANSFORMATOR |
| M* | : KORAČNI MOTOR | TC, TRC | : ODDAJNIK |
| M*C | : MOTOR KOMPRESORJA | V*, R*V | : VARISTOR |
| M*F | : MOTOR VENTILATORJA | V*R | : PREMOSTITEV DIODE |
| M*P | : MOTOR ČRPALKE ZA ODTOK | WRC | : BREŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK |
| M*S | : NIHAJNI MOTOR | X* | : PRIKLJUČNA SPONKA |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | : MAGNETNI RELE | X*M | : POVEZAVNA LETVICA (BLOK) |
| N | : NEVTRALNA | Y*E | : NAVITJE ELEKTRONSKEGA EKSPANZIJSKEGA VENTILA |
| n=*, N=* | : ŠTEVILO PREHODOV SKOZI FERITNO JEDRO | Y*R, Y*S | : TULJAVA OBRAČALNEGA ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA |
| PAM | : MODULACIJA AMPLITUDE PULZIRANJA | Z*C | : FERITNO JEDRO |
| PCB* | : PLOŠČICA S TISKANIM VEZJEM | ZF, Z*F | : PROTIŠUMNI FILTER |
| PM* | : NAPAVALNI MODUL | | |

13 Tehnični podatki

13.2 Shema napeljave cevi


13.2.1 Shema napeljave cevi: zunanja enota

Uporabno za: RXP50M, RXF50B

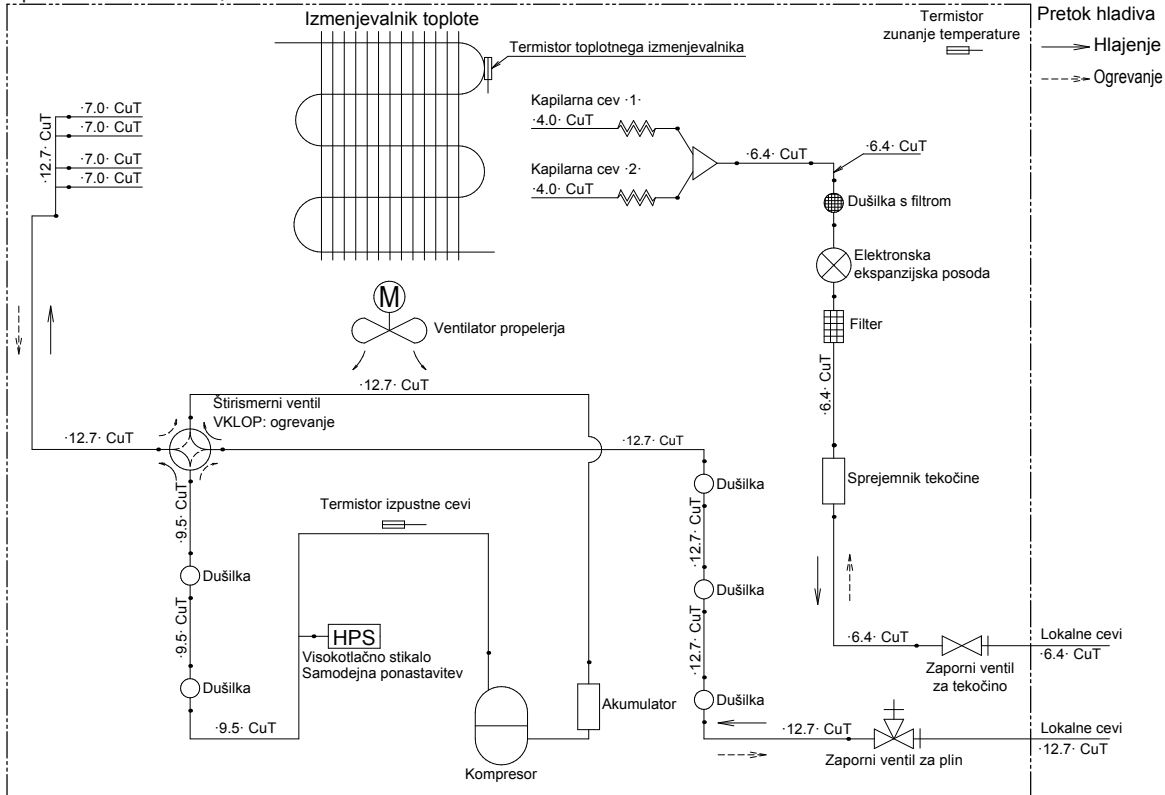


Kategorije PED za opremo – Visokotlačno stikalo: kategorija IV; Kompressor: kategorija II; Druga oprema: člen 4§3.

Uporabno za: RXP60M, RXP71M, RXF60B, RXF71A

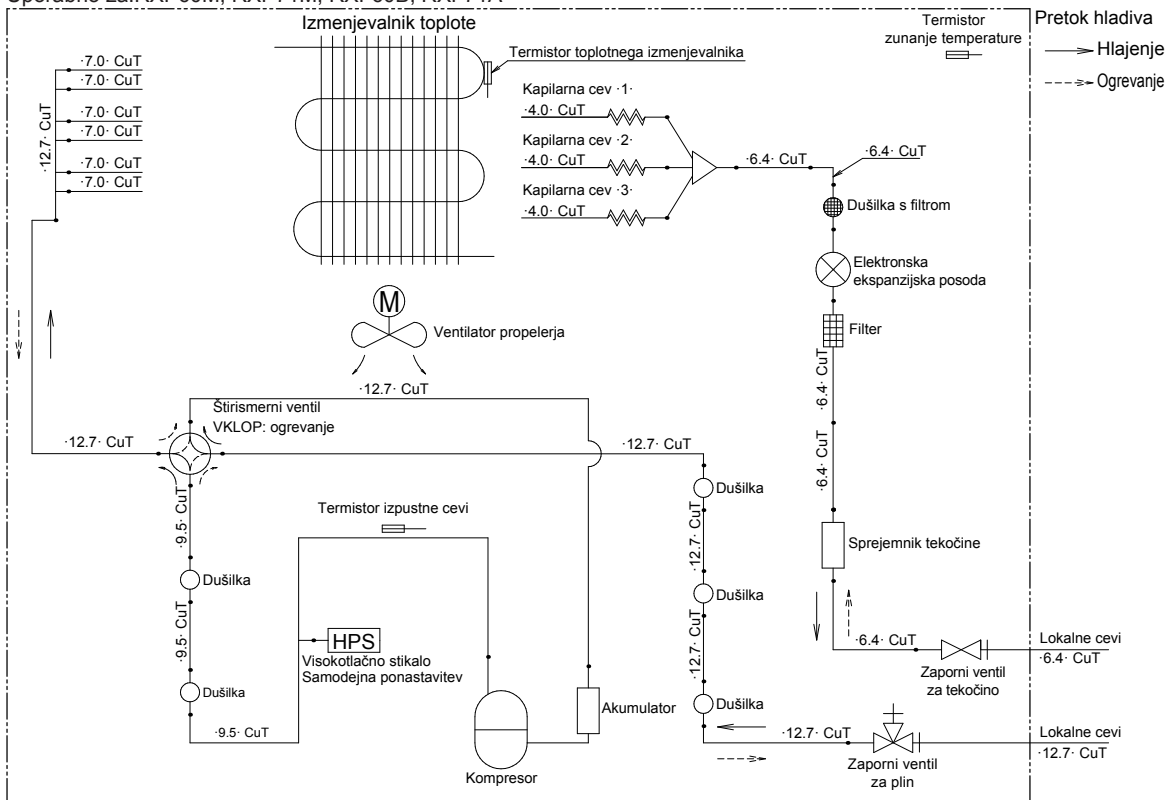


Kategorije PED za opremo – Visokotlačno stikalo: kategorija IV; Kompressor: kategorija II; Druga oprema: člen 4§3.

Uporabno za: RXM71N


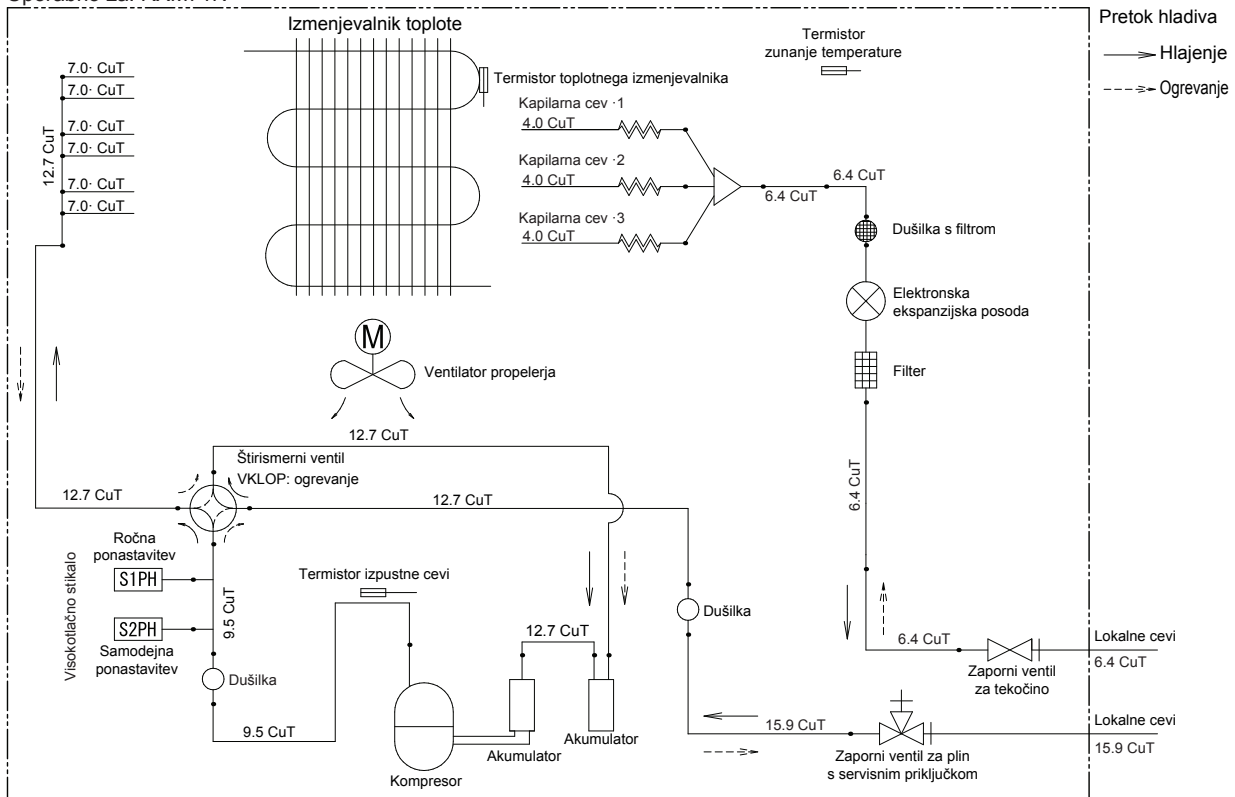




Kategorije PED za opremo – Visokotlačno stikalo: kategorija IV; Kompresor: kategorija II; Druga oprema: člen 4§3.


Uporabno za: RXM42N, RXM50N, RXM60N, ARXM50N, ARXM60N, RXJ50N, RXA42B, RXA50B

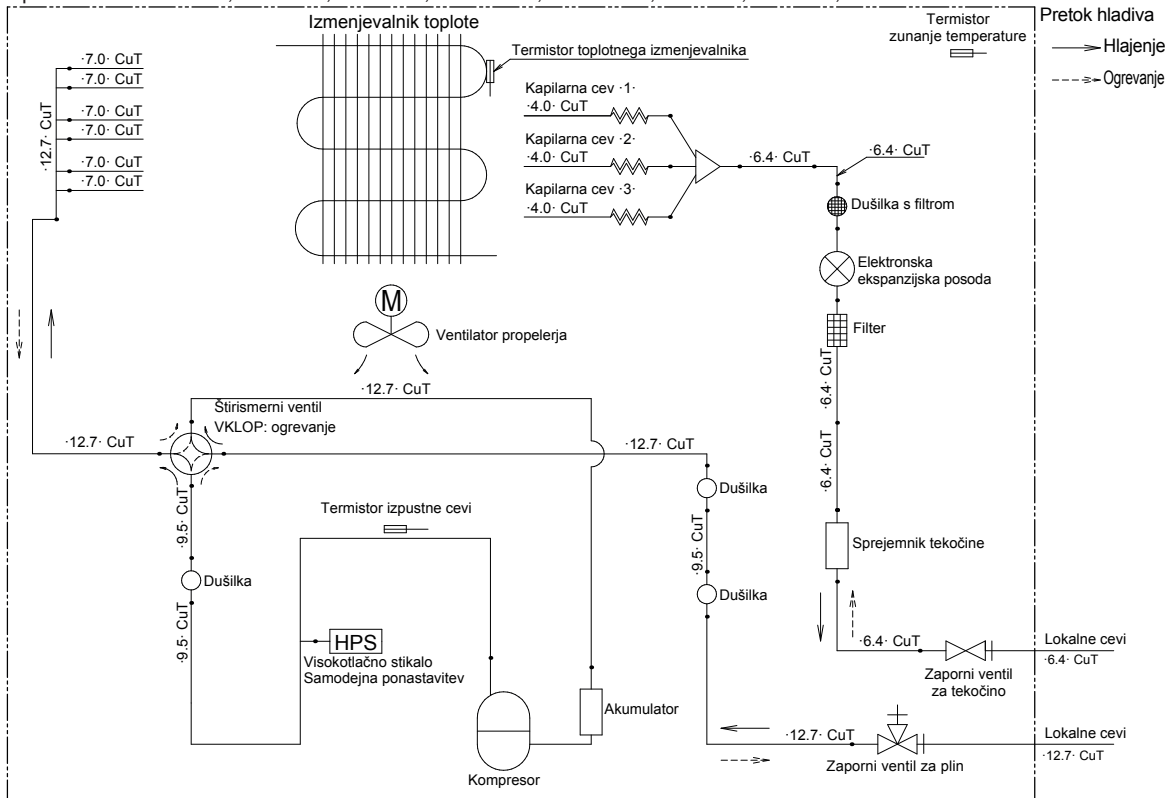

Kategorije PED za opremo – Visokotlačno stikalo: kategorija IV; Kompresor: kategorija II; Druga oprema: člen 4§3.

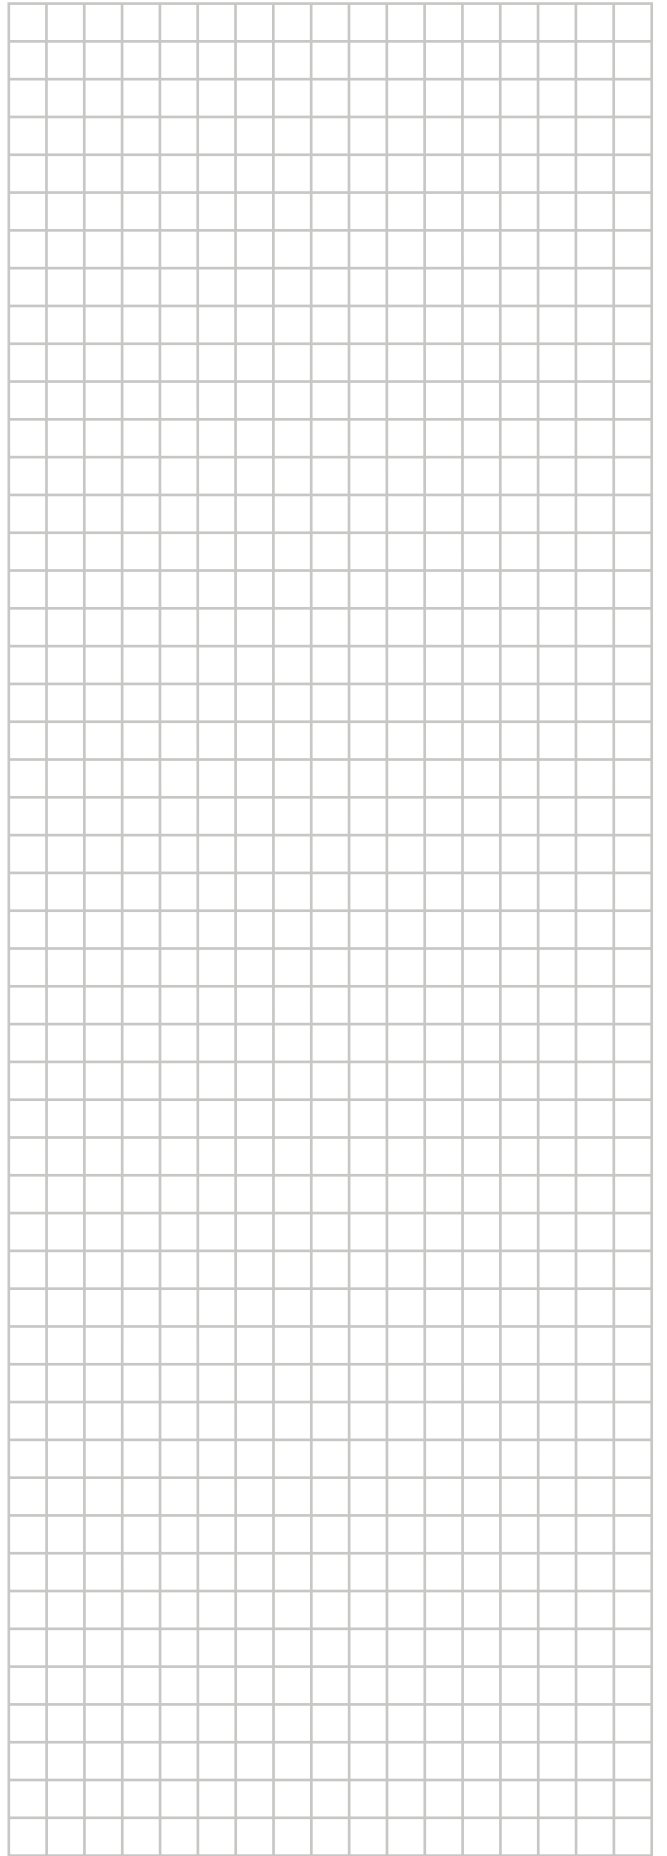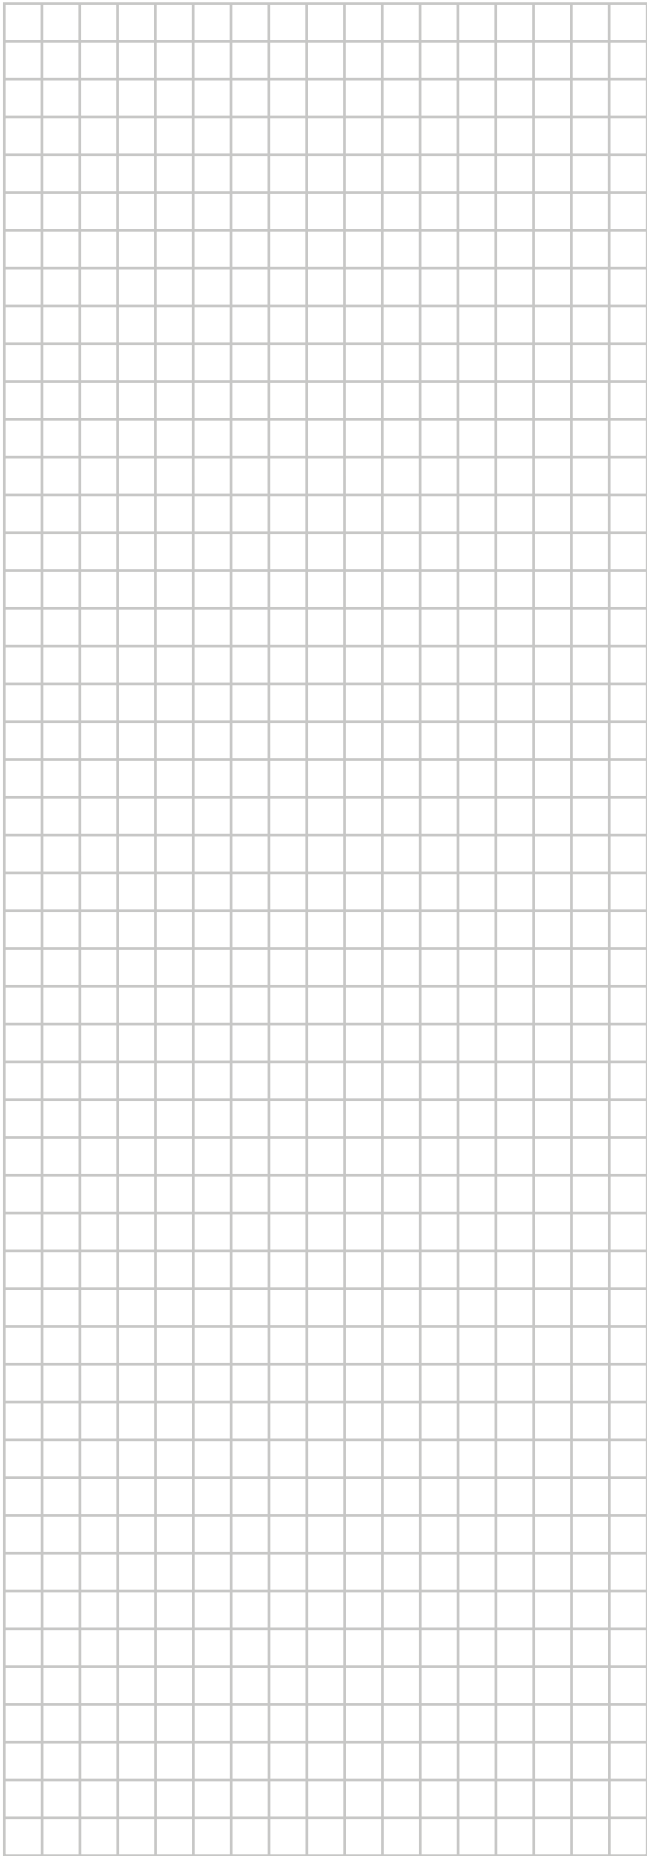

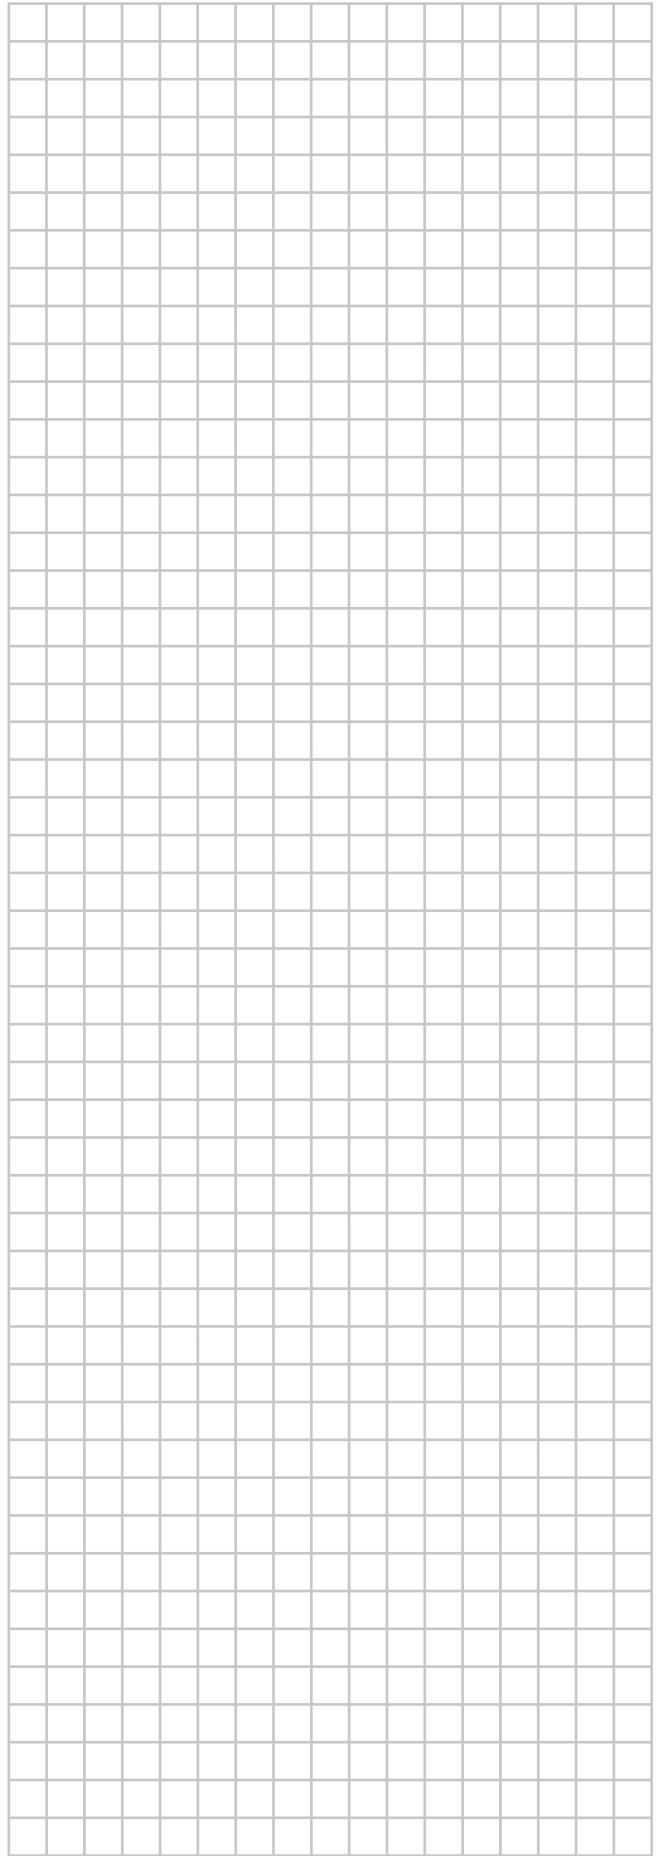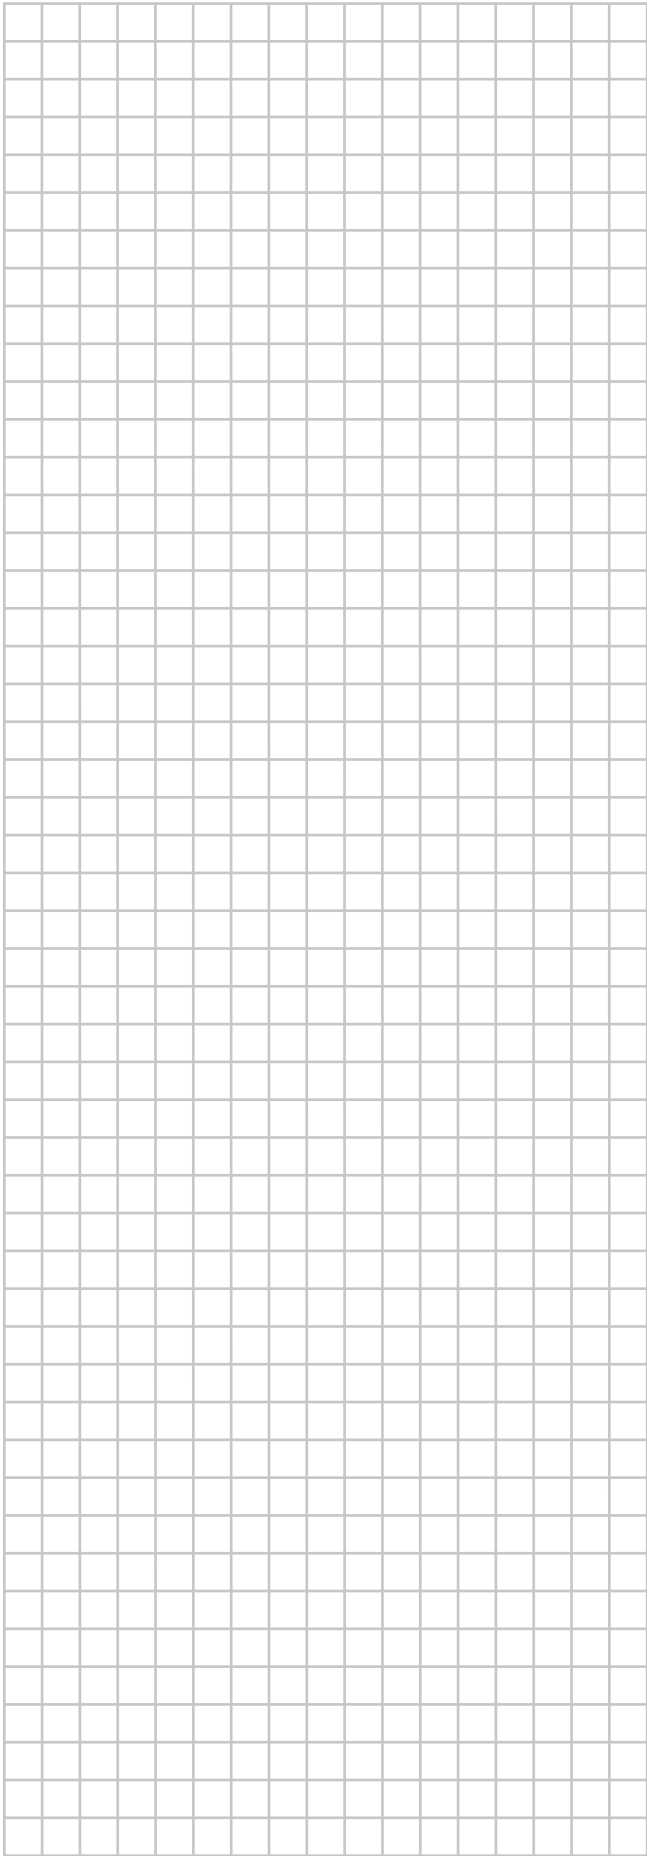

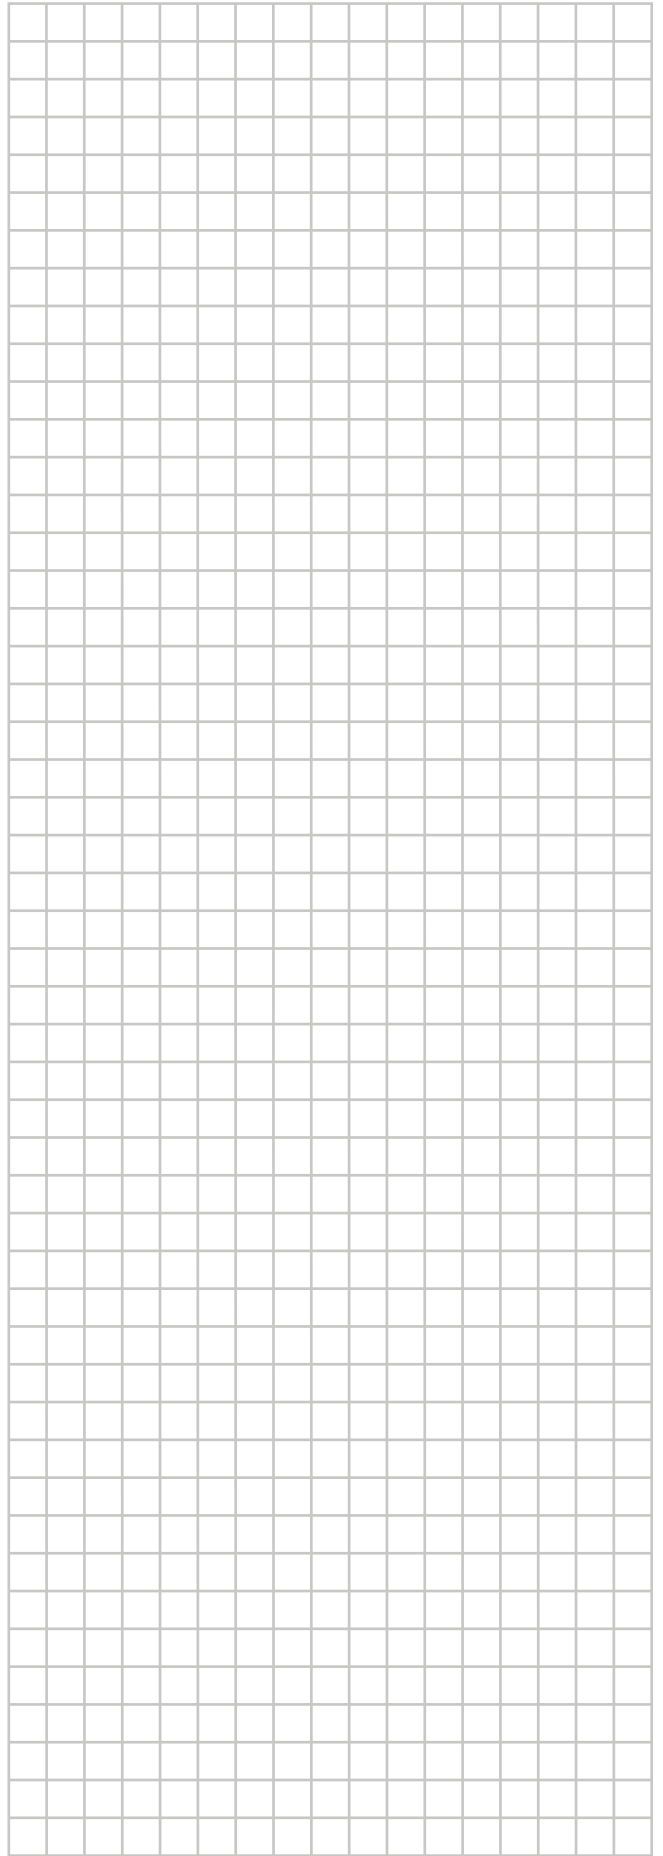

ERC

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2018 Daikin

4P513661-7E 2018.11