




Uzstādīšanas rokasgrāmata

R32 dalītā sērija

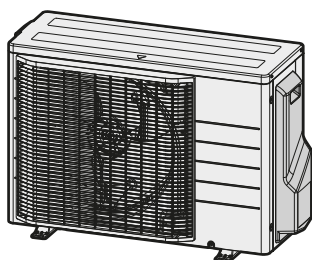

ARXF50F5V1B

Uzstādīšanas rokasgrāmata
R32 dalītā sērija

Latviski

01	Ⓢ continuation of previous page	08	Ⓢ continuación de página anterior	12	Ⓢ fortsettelse fra brüge side	13	Ⓢ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓢ nadavljanje s prejšnje strani	22	Ⓢ arkelstusio püsäpige lehtis
02	Fortsättning av föregående sida	09	Ⓢ продолжение предыдущей страницы	13	Ⓢ jatka edellisen sivun	14	Ⓢ jatka edellisen sivun	16	Ⓢ jatka edellisen sivun	23	Ⓢ jätkä edellisen sivun
03	Ⓢ suite de la page précédente	10	Ⓢ suite de la page précédente	14	Ⓢ pokračování z předchozí strany	15	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	17	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	24	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
04	Ⓢ suite de la page précédente	11	Ⓢ fortsetting fra forrige side	15	Ⓢ fortsetting fra forrige side	16	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	19	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	25	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
05	Ⓢ continuation de la page antérieure	12	Ⓢ fortsettelse fra forrige side	16	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	17	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	20	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	26	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
06	Ⓢ continuation de la page antérieure	13	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	17	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	18	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	21	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	27	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
07	Ⓢ suite de la page précédente	14	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	18	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	19	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	22	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	28	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
08	Ⓢ suite de la page précédente	15	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	19	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	20	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	23	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	29	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
09	Ⓢ suite de la page précédente	16	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	20	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	21	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	24	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	30	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
10	Ⓢ suite de la page précédente	17	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	21	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	22	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	25	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	31	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
11	Ⓢ suite de la page précédente	18	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	22	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	23	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	26	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	32	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
12	Ⓢ suite de la page précédente	19	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	23	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	24	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	27	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	33	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
13	Ⓢ suite de la page précédente	20	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	24	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	25	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	28	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	34	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
14	Ⓢ suite de la page précédente	21	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	25	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	26	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	29	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	35	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
15	Ⓢ suite de la page précédente	22	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	26	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	27	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	30	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	36	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
16	Ⓢ suite de la page précédente	23	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	27	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	28	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	31	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	37	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
17	Ⓢ suite de la page précédente	24	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	28	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	29	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	32	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	38	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
18	Ⓢ suite de la page précédente	25	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	29	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	30	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	33	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	39	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
19	Ⓢ suite de la page précédente	26	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	30	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	31	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	34	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	40	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
20	Ⓢ suite de la page précédente	27	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	31	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	32	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	35	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	41	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
21	Ⓢ suite de la page précédente	28	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	32	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	33	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	36	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	42	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
22	Ⓢ suite de la page précédente	29	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	33	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	34	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	37	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	43	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
23	Ⓢ suite de la page précédente	30	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	34	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	35	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	38	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	44	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
24	Ⓢ suite de la page précédente	31	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	35	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	36	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	39	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	45	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
25	Ⓢ suite de la page précédente	32	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	36	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	37	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	40	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	46	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
26	Ⓢ suite de la page précédente	33	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	37	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	38	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	41	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	47	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice
27	Ⓢ suite de la page précédente	34	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	38	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	39	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	42	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice	48	Ⓢ otkrivanje z prethodne stranice

01	Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) Minimumum alowable pressure (TS) *Tmin. Minimum temperature at low pressure side <4> (°C) *Tmax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure <4> (°C) Refrigerant <4> Setting of pressure safety device <4> (bar) Manufacturing number and manufacturing year (refer to model nameplate) Maximal zuissiger Druck (PS) <4> (bar) Minimalema zulässige Temperatur (TS) *Tmin. Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite <4> (°C) *Tmax. Sättigungstemperatur bei dem maximal zulässigen Druck (PS) entspricht <4> (°C) Kältemittel <4> Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung <4> (bar) Herstellernummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des Modells	Максимально допустимое давление (PS) <4> (bar) Минимальная допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. Температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка предохранительного устройства <4> (bar) Номер изготовления и год изготовления (см. табличку на изделии) Максимально допустимый давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. Температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка устройства защиты от давления <4> (bar) Номер модели и год изготовления (см. паспортную табличку изделия) Установка предохранительного устройства <4> (bar) Номер модели и год изготовления (см. паспортную табличку изделия) Установка предохранительного устройства <4> (bar) Установка предохранительного устройства <4> (bar)
06	Pressione massima consentita (PS) <4> (bar) Temperatura minima ammessa (TS) *Tmin. temperatura alla minima pressione <4> (°C) *Tmax. temperatura saturazione alla pressione massima consentita (PS) <4> (°C) Refrigerante <4> Impostazione del dispositivo di controllo della pressione <4> (bar) Numero di serie e anno di produzione. (are riferimento alla targhetta del modello)	Максимально допустимое давление (PS) <4> (bar) Минимальная температура (TS) *Тmin. температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. температура насыщения при максимальном давлении (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка устройства контроля давления <4> (bar) Номер модели и год изготовления (см. табличку на изделии)
07	Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) Minimum allowable pressure (TS) *Tmin. Minimum temperature at low pressure side <4> (°C) *Tmax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure <4> (°C) Refrigerant <4> Setting of pressure safety device <4> (bar) Manufacturing number and manufacturing year (refer to model nameplate) Maximal zulässiger Druck (PS) <4> (bar) Minimale zulässige Temperatur (TS) *Tmin. Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite <4> (°C) *Tmax. Sättigungstemperatur bei dem maximal zulässigen Druck (PS) entspricht <4> (°C) Kältemittel <4> Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung <4> (bar) Herstellernummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des Modells	Максимально допустимое давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. Температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка предохранительного устройства <4> (bar) Номер изготовления и год изготовления (см. табличку на изделии) Максимально допустимый давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. Температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка устройства защиты от давления <4> (bar) Номер модели и год изготовления (см. паспортную табличку изделия) Установка предохранительного устройства <4> (bar) Установка предохранительного устройства <4> (bar)
08	Pressão máxima permitida (PS) <4> (bar) Temperatura mínima e máxima permitidas (TS) *Tmin. temperatura minimum allow base pressure <4> (°C) *Tmax. temperatura saturação correspondente à pressão máxima admissível (PS) <4> (°C) Refrigerante <4> Regagem do dispositivo de segurança da pressão <4> (bar) Número de fabricação e ano de fabricação: se reportar à plaqueta sinaleiração do modelo	Максимально допустимое давление (PS) <4> (bar) Минимальная и максимальная допустимые температуры (TS) *Тmin. минимальная температура при базовом давлении <4> (°C) *Тmax. температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка устройства безопасности давления <4> (bar) Номер модели и год изготовления (см. табличку на изделии)
09	Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) Minimum allowable pressure (TS) *Tmin. Minimum temperature at low pressure side <4> (°C) *Tmax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure <4> (°C) Refrigerant <4> Setting of pressure safety device <4> (bar) Manufacturing number and manufacturing year (refer to model nameplate) Maximal zulässiger Druck (PS) <4> (bar) Minimale zulässige Temperatur (TS) *Tmin. Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite <4> (°C) *Tmax. Sättigungstemperatur bei dem maximal zulässigen Druck (PS) entspricht <4> (°C) Kältemittel <4> Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung <4> (bar) Herstellernummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des Modells	Максимально допустимое давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. Температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка предохранительного устройства <4> (bar) Номер изготовления и год изготовления (см. табличку на изделии) Максимально допустимый давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. Температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка устройства защиты от давления <4> (bar) Номер модели и год изготовления (см. паспортную табличку изделия) Установка предохранительного устройства <4> (bar) Установка предохранительного устройства <4> (bar)
10	Maxs. tillat tryck (PS) <4> (bar) Min. inlets. tillatde temperatur (TS) *Tmin. Min. temperatur på tryckssidan <4> (°C) *Tmax. Max. temperatur på trycksidan <4> (°C) Refrigerant <4> Inställning på trycksäkerhetsutrust. <4> (bar) Produktionsnummer och tillverkningsår: se modellens tekniska skilt	Максимально допустимое давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при давлении <4> (°C) *Тmax. Максимальная температура при давлении <4> (°C) Хладагент <4> Настройка устройства безопасности <4> (bar) Номер модели и год изготовления (см. табличку на изделии)
11	Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) Minimum allowable pressure (TS) *Tmin. Minimum temperature at low pressure side <4> (°C) *Tmax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure <4> (°C) Refrigerant <4> Setting of pressure safety device <4> (bar) Manufacturing number and manufacturing year (refer to model nameplate) Maximal zulässiger Druck (PS) <4> (bar) Minimale zulässige Temperatur (TS) *Tmin. Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite <4> (°C) *Tmax. Sättigungstemperatur bei dem maximal zulässigen Druck (PS) entspricht <4> (°C) Kältemittel <4> Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung <4> (bar) Herstellernummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des Modells	Максимально допустимое давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. Температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка предохранительного устройства <4> (bar) Номер изготовления и год изготовления (см. табличку на изделии) Максимально допустимый давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS) *Тmin. Минимальная температура при низком давлении <4> (°C) *Тmax. Температура насыщения соответствующая максимальному давлению (PS) <4> (°C) Хладагент <4> Настройка устройства защиты от давления <4> (bar) Номер модели и год изготовления (см. паспортную табличку изделия) Установка предохранительного устройства <4> (bar) Установка предохранительного устройства <4> (bar)
12	Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) Minimum allowable pressure (TS) *Tmin. Minimum temperature at low pressure side <4> (°C) *Tmax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure <4> (°C) Refrigerant <4> Setting of pressure safety device <4> (bar) Manufacturing number and manufacturing year (refer to model nameplate) Maximal zulässiger Druck (PS) <4> (bar) Minimale zulässige Temperatur (TS) *Tmin. Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite <4> (°C) *Tmax. Sättigungstemperatur bei dem maximal zulässigen Druck (PS) entspricht <4> (°C) Kältemittel <4> Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung <4> (bar) Herstellernummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des Modells	Максимально допустимое давление (PS) <4> (bar) Минимально допустимая температура (TS)

No	Name and address of the notified body that issued the positive opinion in compliance with the Pressure Equipment Directive	Name and address of the notified body that issued the positive opinion in compliance with the Pressure Equipment Directive
01	01	01
02	02	02
03	03	03
04	04	04
05	05	05
06	06	06
07	07	07
08	08	08
09	09	09
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Saturš

1 Informācija par dokumentāciju	4
1.1 Par šo dokumentu	4
2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam	5
3 Informācija par iepakojumu	7
3.1 Āra iekārta	7
3.1.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas piederumu noņemšana	7
4 Iekārtas uzstādīšana	7
4.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana	7
4.1.1 Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības	7
4.1.2 Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas prasības auksta klimata apstākļos	7
4.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža	8
4.2.1 Uzstādīšanas konstrukcijas nodrošināšana	8
4.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana	8
4.2.3 Drenāžas nodrošināšana	8
5 Cauruļu uzstādīšana	9
5.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana	9
5.1.1 Prasības aukstumaģenta cauruļvadiem	9
5.1.2 Dzesētāja caurules izolācija	9
5.1.3 Aukstumaģenta cauruļvadu garuma un augstuma starpība	9
5.2 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana	9
5.2.1 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana ārpus telpām uzstādāmajai iekārtai	10
5.3 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pārbaude	10
5.3.1 Noplūžu pārbaude	10
5.3.2 Vakuuma žāvēšanas veikšana	10
6 Dzesēšanas šķidruma uzpilde	10
6.1 Par aukstumaģentu	10
6.2 Papildu dzesēšanas šķidruma daudzuma noteikšana	11
6.3 Pilnīgai uzpildei nepieciešamā dzesētāja daudzuma noteikšana	11
6.4 Papildu dzesētāja uzpilde	11
6.5 Pēc aukstumaģenta uzpildīšanas pārbaudiet, vai aukstumaģenta cauruļu savienojumos nav noplūdes	11
6.6 Etiķetes par fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm piestiprināšana	11
7 Elektroinstalācija	12
7.1 Standarta elektroinstalācijas komponentu specifikācija	12
7.2 Elektroinstalācijas vadu pievienošana āra iekārtai	12
8 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana	13
8.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana ..	13
9 Nodošana ekspluatācijā	13
9.1 Kontrolesaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā	13
9.2 Kontrolesaraksts, nododot ekspluatācijā	14
9.3 Pārbaudes veikšana	14
10 Apkope un remonts	14
11 Problēmu novēršana	14
11.1 Atteices diagnostika, izmantojot LED uz ārējā bloka iespiedplates	14
12 Likvidēšana	15
13 Tehniskie dati	15
13.1 Vadojuma shēma	15
13.1.1 Unificētās elektroinstalācijas shēmas apzīmējumi	15
13.2 Cauruļu sistēma	16
13.2.1 Cauruļu sistēma: āra iekārta	16

1 Informācija par dokumentāciju

1.1 Par šo dokumentu

**SARGIETIES!**

Pārliecinieties, ka uzstādīšana, apkope, remonts un izmantotie materiāli atbilst Daikin instrukcijām (tostarp visiem "Dokumentācijas komplektā" uzskaitītajiem dokumentiem), kā arī attiecīgajiem tiesību aktiem un ka šos darbus veic tikai pilnvarots personāls. Eiropā un reģionos, kur ir spēkā IEC standarti, attiecīgais standarts ir EN/IEC 60335-2-40.

**INFORMĀCIJA**

Pārliecinieties, ka lietotājam ir dokumentācija uz papīra, un aiciniet viņu saglabāt to turpmākai uzziņai.

Mērķauditorija

Pilnvaroti uzstādītāji

**INFORMĀCIJA**

Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājasaimecībās.

**INFORMĀCIJA**

Šajā dokumentā ir ietvertas uzstādīšanas instrukcijas, kas attiecas tikai uz ārējo bloku. Par iekšējās instalācijas uzstādīšanu (iekšējā bloka uzstādīšana, aukstumaģenta cauruļvada pievienošana pie iekšējā bloka, elektrisko vadu pievienošana pie iekšējā bloka utt.) sk. iekšējā bloka uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

• Vispārējie drošības noteikumi

- Izlasiet šos drošības noteikumus PIRMS iekārtas uzstādīšanas
- Formāts: Uz papīra (ārējā bloka iepakojumā)

• Ārējā bloka uzstādīšanas rokasgrāmatā:

- Uzstādīšanas instrukcija
- Formāts: Uz papīra (ārējā bloka iepakojumā)

• Uzstādītāja uzziņu grāmatā:

- Uzstādīšanas sagatavošana, atsaucē dati utt.
- Formāts: digitāli faili vietnē <https://www.daikin.eu>. Lai atrastu savu modeli, izmantojiet meklēšanas funkciju 🔍.

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai jautājiet izplatītājam.

Skenējiet šo QR kodu, lai atrastu visu dokumentācijas komplektu un sīkāku informāciju par savu iekārtu Daikin vietnē.

**RXF-F****ARXF-F**

Originālā instrukcija ir sastādīta angļu valodā. Instrukcija visās pārējās valodās ir originālās instrukcijas tulkojums.

Tehniskie dati

- Jaunāko tehnisko datu **apakškopa** ir reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama).

- Jaunāko tehnisko datu pilnais komplekts ir vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

Iekārtas uzstādīšana (skatiet **"4 Iekārtas uzstādīšana"** ▶ 7))



SARGIETIES!

Uzstādīšanu veic uzstādītājs, materiālu un instalācijas izvēlei ir jāatbilst attiecīgo likumdošanas aktu prasībām. Eiropā attiecīgais standarts ir EN378.

Uzstādīšanas vieta (sk. **"4.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana"** ▶ 7))



UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai uzstādīšanas vieta izturēs bloka svaru. Nepareiza uzstādīšana rada briesmas. Tad iespējama arī vibrācija vai neparastas skaņas darbības laikā.
- Nodrošiniet pietiekami lielu apkopes vietu.
- Uzstādot bloku, gādāiet, lai tas NESASKARAS ar griestiem vai sienu, jo pretējā gadījumā ir iespējama vibrācija.



SARGIETIES!

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".

Cauruļvadu uzstādīšana (skatiet **"5 Cauruļu uzstādīšana"** ▶ 9))



A2L BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.



UZMANĪBU!

Dalītās sistēmas cauruļvadus un savienojumus izveido pastāvīgus, ja tie atrodas dzīvojamā telpā, izņemot tos savienojumus, kas tieši savieno cauruļvadus ar iekšējiem blokiem.



UZMANĪBU!

- Ar aukstumaģentu R32 uzpildītām, objektā piegādātām iekārtām nedrīkst veikt lodēšanu vai metināšanu.
- Saldēšanas iekārtas uzstādīšanas laikā daļu savienojumu ar vismaz vienu uzpildītu daļu veikt, ņemot vērā šādas prasības: telpās, kur uzturas cilvēki, aukstumaģenta R32 gadījumā nav pieļaujami pagaidu savienojumi, izņemot uz vietas izveidotus savienojumus, kas savieno iekšējo bloku ar cauruļvadiem. Uz vietas veidotiem savienojumiem starp cauruļvadu un iekšējo bloku jābūt pagaidu savienojumiem.



SARGIETIES!

Stingri piestipriniet aukstumaģenta cauruļvadu pirms kompresora iedarbināšanas. Ja aukstumaģenta cauruļvads nav pievienots un ir atvērts noslēgvārsts, kad sāk darboties kompresors, tad tiks iesūkts gaiss. Rezultātā aukstumaģenta kontūrā radīsies nenormāls spiediens, kas var izraisīt iekārtas bojājumus un pat traumas cilvēkiem.



UZMANĪBU!

- Nepilnīgs paplatinājums var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.
- Paplatinājumus NEDRĪKST lietot vairākas reizes. Izmantojiet jaunus paplatinājumus, lai novērstu gāzveida aukstumaģenta noplūdi.
- Izmantojiet platgala uzgriežņus, kas ir iekļauti ierīces komplektācijā. Ja izmanto atšķirīgus platgala uzgriežņus, tas var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.



UZMANĪBU!

NEDRĪKST atvērt vārstus, kamēr nav veikta paplatināšana. Tas var izraisīt gāzveida aukstumaģenta noplūdi.



BĪSTAMI: SPRĀDZIENA BRIESMAS

NEDRĪKST atvērt noslēgvārstus, pirms nav pabeigta vakuuma žāvēšana.

Aukstumaģenta uzpildīšana (sk. **"6 Dzesēšanas šķidruma uzpilde"** ▶ 10))



SARGIETIES!

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.



SARGIETIES!

- Kā dzesētāju izmantojiet tikai R32. Citas vietas var izraisīt sprādzienus un negadījumus.
- R32 satur fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība ir 675. NEPIELĀUJIET šo gāzu nokļūšanu atmosfērā.
- Uzpildot dzesētāju, VIENMĒR izmantojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.



SARGIETIES!

NEDRĪKST pieskarties nejauši noplūdušam aukstumaģentam. Tas var izraisīt smagus ievainojumus apsaldēšanas rezultātā.

2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam

Elektroinstalācija (skatiet **"7 Elektroinstalācija"** ▶ 12))



SARGIETIES!

- Vadu ievilkšana JĀVEIC atbilstoši pilnvarotam elektriķim, un vadojumam ir JĀATBILST valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.
- Izveidojiet vadu savienojumus ar elektrotīklu.
- Visiem komponentiem objektā un visām elektrotehniskās sistēmas daļām jābūt atbilstošām attiecīgo likumu un noteikumu prasībām.



SARGIETIES!

- Ja strāvas padevei nav N fāzes vai tā ir nepareiza, aprikojums sabojāsies.
- Nodrošiniet pareizu zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas zemējumu ar komunālajām caurulēm, izlādni vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt strāvas triecienus.
- Uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai jaudas slēdžus.
- Elektroinstalāciju nostipriniet ar kabeļu savilcējiem, lai kabeļi NENONĀKTU saskarē ar asām malām vai caurulēm, it īpaši augstspiediena pusē.
- NELIETOJIET izolētus vadus, pagarinātājus un savienojumus ar zvaigžņveida sistēmu. Tas var izraisīt pārkaršanu, strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- NEUZSTĀDIET fāzu kustības kondensatoru, jo šī iekārta ir aprīkota ar pārveidotāju. Fāzu kustības kondensators var samazināt veiktspēju un radīt negadījumus.



SARGIETIES!

Kā strāvas padeves kabeļus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabeļus.



SARGIETIES!

Izmantojiet visu polu atvienošanas tipa pārtraucēju ar vismaz 3 mm attālumu starp kontaktpunktu spraugām, kas nodrošina pilnīgu atvienošanu III kategorijas pārsprieguma gadījumā.



SARGIETIES!

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.



SARGIETIES!

NEPIEVIEENOJIET šādu barošanas vadu iekšējam blokam. Tāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



SARGIETIES!

- NELIETOJIET izstrādājumā uz vietas iegādātas elektrotehniskās detaļas.
- NEPIEVIEENOJIET drenāžas sūkņa barošanas vadu un tml. pie spaiļu bloka. Tāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



SARGIETIES!

Nepieļaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara caurulēm, kurām nav siltumizolācijas, jo šādas caurules ir ļoti karstas.

Iekšējā bloka uzstādīšanas pabeigšana (sk. **"8 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana"** ▶ 13))



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

- Pārliecinieties, ka sistēma ir pareizi iezemēta.
- Izslēdziet strāvas padevi pirms apkopes darbiem.
- Uzstādiet sadales kārbas vāku pirms elektriskās barošanas ieslēgšanas.

Nodošana ekspluatācijā (skatiet **"9 Nodošana ekspluatācijā"** ▶ 13))



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS



BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS



UZMANĪBU!

NEVEICIET pārbaudes darbināšanu, kamēr notiek darbs pie iekštelpu bloka(-iem).

Pārbaudes darbināšanas laikā darbosies NE VIEN ārējais bloks, bet arī ar to savienotais iekštelpu bloks. Darbs pie iekštelpu bloka pārbaudes darbināšanas laikā ir bīstams.



UZMANĪBU!

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs. AIZLIEGTS noņemt ventilatora aizsargu. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā lāpstiņas var radīt ievainojumus.

Uzturēšana un tehniskā apkope (sk. **"10 Apkope un remonts"** ▶ 14))



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS



BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Barošanas sistēma padod strāvu visās elektriskās ķēdes daļās (arī termorezistoriem). Tiem NEDRĪKST pieskarties ar kailām rokām.



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms apkopes veikšanas atvienojiet barošanu uz vairāk nekā 10 minūtēm un izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm. Šim spriegumam JĀBŪT mazākam par 50 V DC, lai jūs varētu pieskarties ķēdes elektrotehniskajām detaļām. Spaiļu atrašanās vieta ir parādīta elektriskā vadojuma shēmā.



SARGIETIES!

- Pirms jebkādu apkopes vai remonta darbību veikšanas vienmēr izslēdziet aizsargslēdzi, kas atrodas energoapgādes panelī, izņemiet drošinātājus vai atveriet iekārtas aizsardzības ierīces.
- 10 minūtes pēc strāvas padeves izslēgšanas NEAIZTIECIET zem sprieguma esošās daļas, jo pastāv augstsprieguma risks.
- Ievērojiet, ka dažas elektrisko komponentu kārbas sekcijas ir karstas.
- Uzmanieties, lai NEPIESKARTOS strāvvadošai sekcijai.
- NESKALOJIET iekārtu. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Par kompresoru



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

- Lietojiet kompresoru tikai iezemētā sistēmā.
- Pirms kompresora apkopes izslēdziet strāvu.
- Pēc apkopes beigām atkal pieslēdziet sadales kārbas vāku un apkopes vāku.



UZMANĪBU!

Darbā VIENMĒR valkājiet aizsargbrilles un aizsargcimdus.



BĪSTAMI: SPRĀDZIENA BRIESMAS

- Izmantojiet cauruļu griezēju, lai noņemtu kompresoru.
- NEDRĪKST izmantot lodlampu.
- Izmantojiet tikai atļautus aukstumaģentus un smērvielas.



BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS

Kompresoram NEDRĪKST pieskarties ar kailām rokām.

Darbības traucējumu novēršana (sk. "11 Problēmu novēršana" [14])



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS


- Kad bloks nedarbojas, iespiedplates LED indikatori tiek IZSLĒGTI, lai taupītu strāvu.
- Bet arī tad, ja LED indikatori nespīd, spaiļu bloks un iespiedplate var būt zem sprieguma.

3 Informācija par iepakojumu

3.1 Āra iekārta

3.1.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas piederumu noņemšana

Pārliecinieties, ka līdz ar iekārtu ir piegādāti visi tālāk minētie piederumi:

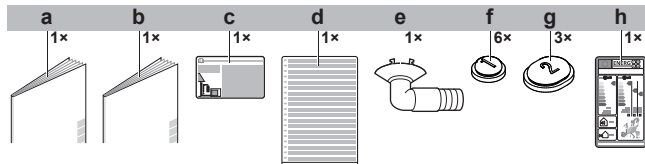

- a Vispārējie drošības noteikumi
- b Ārējā bloka uzstādīšanas rokasgrāmata
- c Fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķete
- d Fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķete vairākās valodās
- e Drenāžas aizbāznis (atrodas iepakojuma kastes dibenā)
- f Drenāžas uzvāznis (1)
- g Drenāžas uzvāznis (2)
- h Enerģijas uzlīme

4 Iekārtas uzstādīšana



SARGIETIES!

Uzstādīšanu veic uzstādītājs, materiālu un instalācijas izvēlei ir jāatbilst attiecīgo likumdošanas aktu prasībām. Eiropā attiecīgais standarts ir EN378.

4.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana




SARGIETIES!

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".

4.1.1 Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības

Ievērojiet šādus norādījumus par atstarpēm:

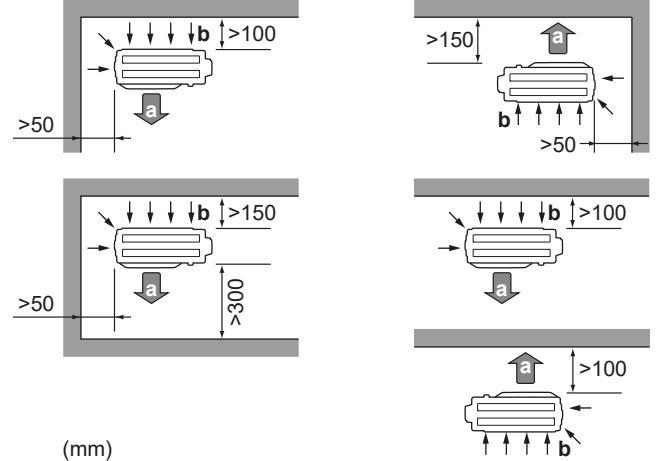

(mm)

- a Gaisa izvade
- b Gaisa ieplūdes atvere



PIEZĪME

Sienas augstumam ārējā bloka izejas pusē JĀBŪT ≤1200 mm.

NEUZSTĀDIET iekārtu skaņas jutīgās vietā (piemēram, guļamistabu tuvumā), lai darbības trokšnis neradītu apgrūtinājumu.

Piezīme: Ja skaņa tiek mērīta faktiskajos uzstādīšanas apstākļos, izmērītā vērtība var būt augstāka par skaņas spiediena līmeni, kas norādīts tehniskās datu grāmatas nodaļā "Skaņas spektrs" apkārtējās vides trokšņu un skaņas atbalss dēļ.



INFORMĀCIJA

Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.


Ārējais bloks ir paredzēts uzstādīšanai tikai ārpus telpām un lietošanai vides temperatūrā, kāda zemāk norādīta tabulā (ja pievienotā iekšējā bloka lietošanas rokasgrāmātā nav norādīts citādi).

Dzesēšana	Sildīšana
−10~48°C ar sauso termometru	−15~24°C ar sauso termometru

4.1.2 Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas prasības auksta klimata apstākļos

Aizsargājiet āra iekārtu no tiešiem saules stariem un nodrošiniet, ka āra iekārta NEKAD neapsniedz.

4 Iekārtas uzstādīšana

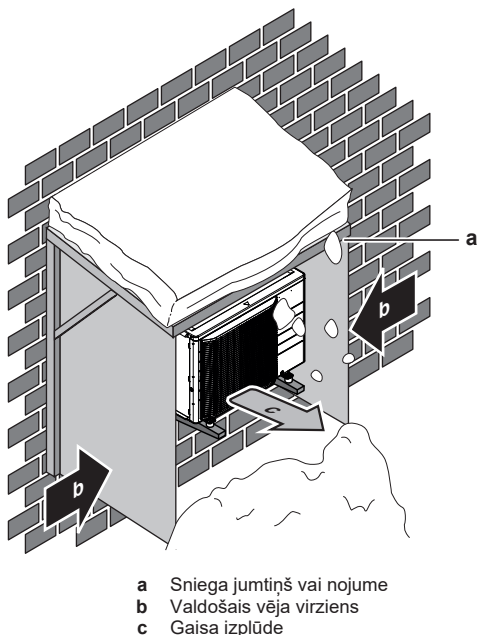

Ieteicams zem bloka atstāt vismaz 150 mm brīvas vietas (300 mm vietās, kur daudz snieg). Blokam jāatrodas arī vismaz 100 mm augstāk par sagaidāmo maksimālo sniega segas līmeni. Sīkāk skat. "4.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža" [p 8].



Apgabalos, kur uzsnieg daudz sniega, noteikti izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kur sniegš NEIETEKMĒ iekārtas darbību. Ja ir iespējama sāniska snigšana, pārliecinieties, ka sniegš NEIETEKMĒ siltummaiņa spirāli. Ja nepieciešams, uzstādiet sniega jumtiņu vai novietni.

4.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža

4.2.1 Uzstādīšanas konstrukcijas nodrošināšana


Izmantojiet vibrācijnoturīgu gumiju (ārējais piederums) tajos gadījumos, kad vibrācija var tikt pārnesta uz ēku.

Sagatavojiet 4 stiprinājumu skrūvju, uzgriežņu un paplākšņu M8 vai M10 komplektus (lauka piederumi).

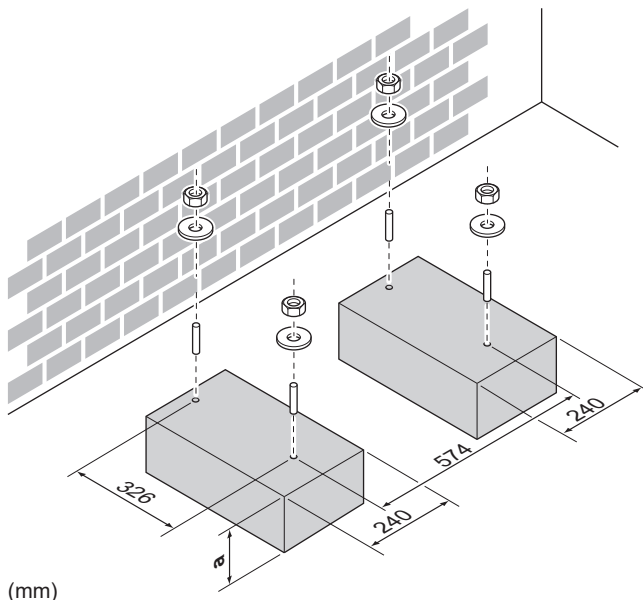

a 100 mm virs paredzamā sniega segas līmeņa

4.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana

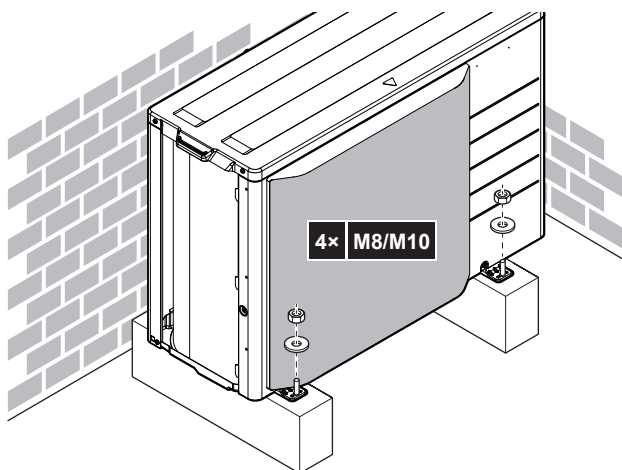

4.2.3 Drenāžas nodrošināšana



PIEZĪME

Ja iekārtu uzstāda auksta klimata apstākļos, tad jāveic vajadzīgie pasākumi, lai NEPIEĻAUTU izplūstošā kondensāta sasalšanu.



PIEZĪME


Ja ārējā bloka drenāžas atveres bloķē montāžas pamatne vai grīdas virsma, palieciet zem ārējā bloka kājām ≤ 30 mm augstas papildu pēdiņas.



INFORMĀCIJA

Lai saņemtu informāciju par pieejamām opcijām, sazinieties ar izplatītāju.

- 1 Drenāžas atverē ielieciet drenāžas aizbāzni.
- 2 Izmantojiet $\varnothing 16$ mm šļūteni (ārējais piederums).

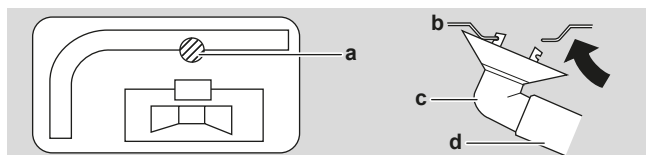

- a Drenāžas atvere
b Apakšējais rāmis
c Drenāžas aizbāznis
d Šļūtene (ārējie piederumi)


Drenāžas atveru noslēgšana un drenāžas platgala pievienošana



PIEZĪME


Auksta klimata apstākļos ārējam blokam NEDRĪKST lietot drenāžas platgali, šļūteni un uzvāžņus (1, 2). Veiciet vajadzīgos pasākumus, lai NEPIELĀUTU izplūstošā kondensāta sasaldšanu.

- 1 Uzstādiet drenāžas uzvāžņus 1 un 2 (piederumi). Pārliecinieties, ka drenāžas uzvāžņu malas pilnīgi aizsedz drenāžas atveres.



- a Apakšējais rāmis
b Drenāžas uzvāznis

- 2 Uzstādiet drenāžas platgali.

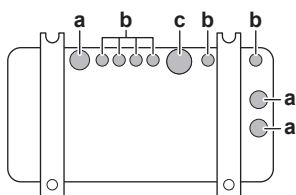

- a Drenāžas atvere. Uzstādiet drenāžas uzvāzni (2).
b Drenāžas atvere. Uzstādiet drenāžas uzvāzni (1).
c Drenāžas atvere drenāžas platgalim

5 Cauruļu uzstādīšana

5.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana

5.1.1 Prasības aukstumaģenta cauruļvadiem



UZMANĪBU!

Dalītās sistēmas cauruļvadus un savienojumus izveido pastāvīgus, ja tie atrodas dzīvojamā telpā, izņemot tos savienojumus, kas tieši savieno cauruļvadus ar iekšējiem blokiem.



PIEZĪME

Nepieciešams, lai cauruļvadi un citas daļas zem spiediena būtu saderīgas ar aukstumaģentu. Aukstumaģenta cauruļvadiem izmantojiet ar fosforskābi deoksidētas vienlaidu vara caurules.

- Nepiederošu vielu daudzums caurulēs (ieskaitot eļļu) ≤ 30 mg/10 m.

Aukstumaģenta cauruļvada diametrs

Izmantojiet tādu pašu diametru kā ārējā bloka savienojumiem:

Caurules ārējais diametrs	
Šķidrums cauruļvads	Gāzes cauruļvads
Ø6,4 mm (1/4")	Ø12,7 mm (1/2")

Aukstumaģenta cauruļvadu materiāls

- Cauruļvadu materiāls: fosforskābe, deoksidēts vienlaidu varš
- Platgala savienojumi: izmantojiet tikai rūdītu materiālu.
- Cauruļvada atlaidināšanas pakāpe un biezums:


Ārējais diametrs (Ø)	Atlaidināšanas pakāpe	Biezums (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Rūdīts (O)	$\geq 0,8$ mm	
12,7 mm (1/2")			

^(a) Atkarībā no attiecīgajiem tiesību aktiem un iekārtas maksimālā darba spiediena (sk. "PS High" uz iekārtas datu plāksnītes) var būt nepieciešams lielāks cauruļvada sienas biezums.

5.1.2 Dzesētāja caurules izolācija

- Izmantojiet polietilēna putas kā izolācijas materiālu:
 - ar siltuma caurlaidību no 0,041 līdz 0,052 W/mK (no 0,035 līdz 0,045 kcal/mh°C)
 - ar vismaz 120°C karstumizturību
- Izolācijas biezums:

Caurules ārējais diametrs (Ø _p)	Izolācijas iekšējais diametrs (Ø _i)	Izolācijas biezums (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥ 10 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥ 10 mm



Ja temperatūra ir lielāka par 30°C, bet mitrums ir lielāks par 80% relatīvā mitruma, izolācijas materiālu biezumam ir jābūt vismaz 20 mm, lai novērstu kondensātu uz izolācijas virsmas.

5.1.3 Aukstumaģenta cauruļvadu garuma un augstuma starpība

Kas?	Attālums
Maksimālais pieļaujamais cauruļvadu garums	30 m
Minimālais pieļaujamais cauruļvadu garums	1,5 m
Maksimālā pieļaujamā augstumu starpība	20 m

5.2 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana



BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS



UZMANĪBU!

- Ar aukstumaģentu R32 uzpildītām, objektā piegādātām iekārtām nedrīkst veikt lodēšanu vai metināšanu.
- Saldēšanas iekārtas uzstādīšanas laikā daļu savienošanu ar vismaz vienu uzpildītu daļu veikt, ņemot vērā šādas prasības: telpās, kur uzturas cilvēki, aukstumaģenta R32 gadījumā nav pieļaujami pagaidu savienojumi, izņemot uz vietas izveidotus savienojumus, kas savieno iekšējo bloku ar cauruļvadiem. Uz vietas veidotiem savienojumiem starp cauruļvadu un iekšējo bloku jābūt pagaidu savienojumiem.

6 Dzesēšanas šķidruma uzpilde

5.2.1 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana ārpus telpām uzstādāmajai iekārtai

- **Cauruļvada garums.** Ārējam cauruļvadam jābūt pēc iespējas īsākam.
- **Cauruļvada aizsardzība.** Āra caurulēm jābūt aizsargātām pret mehāniskiem bojājumiem.



SARGIETIES!


Stingri piestipriniet aukstumaģenta cauruļvadu pirms kompresora iedarbināšanas. Ja aukstumaģenta cauruļvads nav pievienots un ir atvērts noslēgvārsts, kad sāk darboties kompresors, tad tiks iesūkts gaiss. Rezultātā aukstumaģenta kontūrā radīsies nenormāls spiediens, kas var izraisīt iekārtas bojājumus un pat traumas cilvēkiem.



PIEZĪME

- Izmantojiet pie bloka piestiprināto platgala uzgriezni.
- Lai novērstu gāzes noplūdi, uzklājiet aukstumaģenta eļļu TIKAI paplatinājuma iekšpusē. Izmantojiet aukstumaģenta R32 eļļu (FW68DA).
- NEDRĪKST otrreiz izmantot iepriekš lietotus savienotājus.

- 1 Pievienojiet šķidrā aukstumaģenta cauruli no iekšējā bloka pie ārējā bloka šķidruma noslēgvārsta.

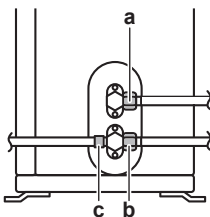

- a Šķidruma noslēgvārsts
- b Gāzes noslēgvārsts
- c Apkopes atvere

- 2 Pievienojiet gāzveida aukstumaģenta cauruli no iekšējā bloka pie ārējā bloka gāzes noslēgvārsta.



PIEZĪME

Dzesētāja caurules starp iekštelpu un āra iekārtu ieteicams pārklāt ar apdares lenti.

5.3 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pārbaude

5.3.1 Noplūžu pārbaude



PIEZĪME

NEPĀRSNIEDZIET iekārtas maksimālo darba spiedienu (skatīt "PS High" uz ierīces datu plāksnītes).



PIEZĪME

VIENTĒR izmantojiet ieteicamo burbuļu pārbaudes šķīdumu, kas iegādāts pie vairumtirgotāja.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet ziepjūdeni:

- Ziepjūdens var izraisīt komponentu, piemēram, konusa uzgriežņu vai slēgvārstu, saplaisāšanu.
- Ziepjūdens var saturēt sāli, kas absorbē mitrumu, un tas sasals, kad caurules kļūs aukstas.
- Ziepjūdens satur amonjaku, kas var izraisīt konusa savienojumu (starp misiņa konusa uzgriezni un vara konusu) koroziju.

- 1 Iepildiet sistēmā slāpekļa gāzi vismaz līdz 200 kPa (2 bar) manometriskajam spiedienam. Ieteicamais pārbaudes spiediens ir 3000 kPa (30 bar), lai atklātu sīkas noplūdes.
- 2 Pārbaudiet noplūdes, uzziežot testēšanas šķīdumu uz visiem savienojumiem.
- 3 Izlaidiet slāpekļa gāzi.

5.3.2 Vakuuma žāvēšanas veikšana



BĪSTAMI: SPRĀDZIENA BRIESMAS

NEDRĪKST atvērt noslēgvārstus, pirms nav pabeigta vakuuma žāvēšana.

- 1 Radiet sistēmā vakuumu, līdz manometrs uzrāda -0,1 MPa (-1 bar) spiedienu.
- 2 Tā atstājiet uz 4-5 minūtēm un tad pārbaudiet spiedienu:

Ja spiediens...	Tad...
Nemainās	Sistēmā nav mitruma. Šī procedūra ir pabeigta.
Palielinās	Sistēmā ir mitrums. Pārejiet nākamajā posmā.

- 3 Radiet sistēmā vakuumu vismaz 2 stundas, līdz manometrs uzrāda -0,1 MPa (-1 bar) spiedienu.
- 4 Pēc sūkņa izslēgšanas pārbaudiet spiedienu vismaz 1 stundu.
- 5 Ja NEVAR sasniegt vajadzīgo vakuumu vai NEVAR saglabāt tādu vakuumu 1 stundu, tad rīkojieties šādi:
 - Atkal pārbaudiet, vai nav noplūdes.
 - Atkal veiciet vakuuma žāvēšanu.



PIEZĪME

Noteikti atveriet noslēgšanas vārstus, kad esat uzstādījis aukstumaģenta cauruļvadus un veicis vakuuma žāvēšanu. Ja iekārtu darbina ar aizvērtiem noslēgšanas vārstiem, tad ir iespējams kompresora bojājums.

6 Dzesēšanas šķidruma uzpilde

6.1 Par aukstumaģentu

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. NEIZLAIDIET gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: R32

Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība: 675

Atkarībā no pielietojamās likumdošanas, iespējams, ka periodiski jāveic dzesētāja noplūdes pārbaudes. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu uzstādītāju.



A2L

BRĪDINĀJUMS: MATERIĀLS AR ZEMĀKU UZLIESMOJAMĪBAS ROBEŽU

Aukstumaģents šajā blokā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu.

**SARGIETIES!**

- Aukstumaģents sistēmā ir ar zemāku uzliesmojamības robežu, bet parasti NENOPLŪST. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt aizdegšanos vai indīgas gāzes veidošanos.
- Noplūdes gadījumā IZSLĒDZIET visus sildītājus, izvēdiniet telpu un vēršieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva iekārtu.
- NELIETOJIET šādu iekārtu, kamēr apkopes speciālists nav novērsis bojājumu noplūdes vietā un apstiprinājis iekārtas gatavību lietošanai.

**SARGIETIES!**

No mehāniskiem bojājumiem pasargājamo iekārtu uzglabā labi vēdināmā telpā, kur nav pastāvīgi aktīvu aizdegšanās avotu (piemēram, atklātas liesmas, gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja, kas pastāvīgi darbojas). Telpas izmēriem jāatbilst "Vispārējiem drošības noteikumiem".

**SARGIETIES!**

- Dzesētāja ķēdes daļas NEDRĪKST caurdurt vai dedzināt.
- NEDRĪKST izmantot tīrīšanas materiālus vai līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, ko nav ieteicis ražotājs.
- Ņemiet vērā, kas sistēmā esošais dzesētājs ir bez smaržas.

**SARGIETIES!**

NEDRĪKST pieskarties nejauši noplūdušam aukstumaģentam. Tas var izraisīt smagus ievainojumus apsaldēšanas rezultātā.

6.2 Papildu dzesēšanas šķidruma daudzuma noteikšana

Ja kopējais šķidruma cauruļu garums ir...	Tad...
≤10 m	NEPIEVĒNOJIET papildu dzesēšanas šķidrumu.
>10 m	$R = (\text{kopējais šķidruma cauruļu garums (m)} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{Papildu uzpilde (kg) (noapaļojot līdz 0,01 kg)}$

**INFORMĀCIJA**

Caurules garums ir pielīdzināms šķidruma caurules garumam vienā virzienā.

6.3 Pilnīgai uzpildei nepieciešamā dzesētāja daudzuma noteikšana

**INFORMĀCIJA**

Ja nepieciešama pilnīga uzpilde, kopējais dzesētāja apjoms ietver rūpnīcā uzpildītā dzesētāja apjomu (skatīt iekārtas datu plāksnīti) un noteiktu papildu apjomu.

6.4 Papildu dzesētāja uzpilde

**SARGIETIES!**

- Kā dzesētāju izmantojiet tikai R32. Citas vietas var izraisīt sprādzienus un negadījumus.
- R32 satur fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība ir 675. NEPIELĀUJIET šo gāzu nokļūšanu atmosfērā.
- Uzpildot dzesētāju, VIENMĒR izmantojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.

Priekšnosacījums: Pirms dzesētāja uzpildes pārliecinieties, ka dzesētāja caurules ir savienotas un pārbaudītas (noplūdes pārbaude un vakuumžāvēšana).

- Savienojiet dzesēšanas šķidruma cilindru ar apkopes pieslēgumvietu.
- Pievienojiet papildu dzesēšanas šķidrumu.
- Atveriet gāzes noslēgšanas vārstu.

6.5 Pēc aukstumaģenta uzpildīšanas pārbaudiet, vai aukstumaģenta cauruļu savienojumos nav noplūdes

- Veiciet noplūdes pārbaudes, skatiet "5.3 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pārbaude" [p. 10].
- Uzpildiet aukstumaģentu.
- Pēc uzpildīšanas pārbaudiet, vai nav aukstumaģenta noplūdes (skatiet tālāk)

Uz vietas izveidoto aukstumaģenta cauruļu savienojumu hermētiskuma pārbaude


- Izmanto noplūdes pārbaudes metodi ar minimālo jutību 5 g aukstumaģenta gadā. Pārbaudiet noplūdi pie spiediena, kas vismaz 0,25 reizes pārsniedz maksimālo darba spiedienu (sk. "PS High" uz iekārtas datu plāksnītes).

Ja konstatēta noplūde

- Savāciet aukstumaģentu, salabojiet savienojumu un atkārtojiet pārbaudi.

6.6 Etiķetes par fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm piestiprināšana

- Aizpildiet uzlīmi šādi:

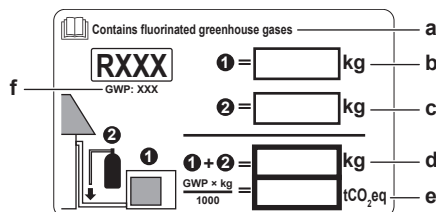

- Ja fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķete vairākās valodās ir piegādāta kopā ar bloku (sk. piederumus), noplēsiet etiķeti attiecīgajā valodā un uzlīmējiet to uz a.
- Rūpnīcā uzpildītā aukstumaģenta daudzums: sk. uz bloka datu plāksnītes
- Papildu uzpildītā aukstumaģenta daudzums
- Kopējais aukstumaģenta daudzums
- Fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisija no kopējā aukstumaģenta daudzuma, tonnās kā CO₂ ekvivalents.**
- GWP = globālās sasilšanas potenciāls

7 Elektroinstalācija



PIEZĪME

Attiecīgie likumdošanas akti par **fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm** nosaka, ka aukstumaģenta daudzumam blokā jānorāda gan svars, gan CO₂ ekvivalents.

Formula daudzuma aprēķināšanai CO₂ ekvivalenta tonnās: Aukstumaģenta GWP vērtība × kopējais aukstumaģenta daudzums [kg] / 1000

Izmantojiet GWP vērtību, kas norādīta aukstumaģenta uzpildīšanas uzlīmē.

- Piestipriniet etiķeti ārpus telpām izmantojamās iekārtas iekšpusē blakus gāzes un šķidruma noslēgšanas vārstiem.

7 Elektroinstalācija



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS



SARGIETIES!

- Vadu ievilkšana JĀVEIC atbilstoši pilnvarotam elektriķim, un vadojumam ir JĀATBILST valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.
- Izveidojiet vadu savienojumus ar elektrotīklu.
- Visiem komponentiem objektā un visām elektrotehniskās sistēmas daļām jābūt atbilstošām attiecīgo likumu un noteikumu prasībām.



SARGIETIES!

Kā strāvas padeves kabeļus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabeļus.



SARGIETIES!

Izmantojiet visu polu atvienošanas tipa pārtraucēju ar vismaz 3 mm attālumu starp kontaktpunktu spraugām, kas nodrošina pilnīgu atvienošanu III kategorijas pārsprieguma gadījumā.



SARGIETIES!

Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.



SARGIETIES!

NEPIEVĒNOJIET šādu barošanas vadu iekšējam blokam. Tāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



SARGIETIES!

- NELIETOJIET izstrādājumā uz vietas iegādātas elektrotehniskās detaļas.
- NEPIEVĒNOJIET drenāžas sūkņa barošanas vadu un tml. pie spaiļu bloka. Tāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



SARGIETIES!

Nepieļaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara caurulēm, kurām nav siltumizolācijas, jo šādas caurules ir ļoti karstas.



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Barošanas sistēma padod strāvu visās elektriskās ķēdes daļās (arī termorezistoriem). Tiem NEDRĪKST pieskarties ar kailām rokām.

7.1

Standarta elektroinstalācijas komponentu specifikācija



PIEZĪME

Mēs iesakām izmantot vienlaidu (vienas dzīslas) vadus. Ja izmantojat no vairākām dzīslām savītus vadus, tad nedaudz savijiet vadu, lai nostiprinātu vada galu ievietošanai spailē vai apaļā apspaides tipa spailē. Sīkāka informācija ir uzstādītāja uzziņu rokasgrāmatas sadaļā "Elektroinstalācijas savienošanas vadlīnijas".

Barošanas pievads

Spriegums	220~240 V
Frekvence	50 Hz
Fāze	1~
Strāvas stiprums	RXF 50: 11,6 A


Komponenti

Barošanas kabelis	JĀIEVĒRO valsts elektroinstalācijas noteikumi 3 dzīslu kabelis Vada šķērssgriezuma laukums, pamatojoties uz strāvas stiprumu, bet ne mazāks par 2,5 mm ²
Savienotājkabelis (iekšējais↔ārējais bloks)	220~240 V Izmantojiet tikai saskaņotus vadus, kas nodrošina dubultu izolāciju un ir piemēroti atbilstošajam spriegumam 4 dzīslu kabelis Minimālais izmērs 1,5 mm ²
Ieteicamais jaudas slēdzis	RXF 50: 13 A
Noplūdstāvas aizsargslēdzis / paliekošās strāvas aizsargslēdzis	JĀIEVĒRO valsts elektroinstalācijas noteikumi


7.2

Elektroinstalācijas vadu pievienošana ārā iekārtai

- Noņemiet apkopes vāku.
- Atveriet vadu skavu.
- Savienojiet savienotājkabeļi un barošanas vadus šādi:

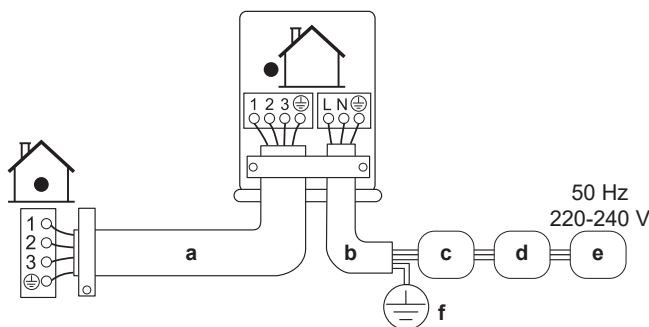

- a Savienotājkabelis
- b Barošanas kabelis
- c Aizsargslēdzis (ārējais drošinātājs strāvas stiprumam atkarībā no modeļa nosaukuma)
- d Paliekošās strāvas ierīce
- e Barošanas pievads
- f Zeme

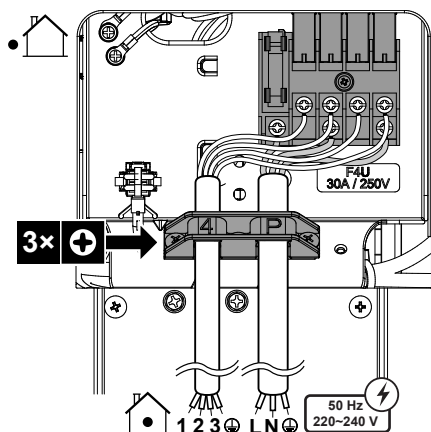

- 4 Stingri pievelciet spaiļu skrūves. Ieteicam izmantot Phillips skrūvgriezi.

8 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana


8.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

- Pārliedzinieties, ka sistēma ir pareizi iezemēta.
- Izslēdziet strāvas padevi pirms apkopes darbiem.
- Uzstādiet sadales kārbas vāku pirms elektriskās barošanas ieslēgšanas.

- 1 Izolējiet un nostipriniet dzesētāja caurules un kabelus šādi:

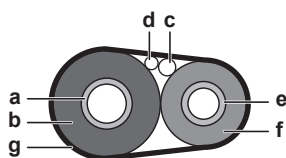

- a Gāzes caurule
- b Gāzes caurules izolācija
- c Starpsavienojuma kabelis
- d Vietējie vadi (ja attiecināms)
- e Šķidruma caurule
- f Šķidruma caurules izolācija
- g Apdares lente

- 2 RXM20, 25, 35, 50 un ARXM iekārtām kopā ar FTXM, ATXM vai FVXM iekārtām noteikti iestādīšanas funkciju "Elektrības taupīšana dežūrrežīmā". Par iestatīšanas procedūru skatiet "Ārējā bloka uzstādītāja rokasgrāmatā".
- 3 Uzstādiet apkopes pārsegu.

9 Nodošana ekspluatācijā



PIEZĪME

Vispārīgais ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts. Līdztekus ekspluatācijas uzsākšanas instrukcijām šajā nodaļā ir pieejams arī vispārīgs ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

Vispārīgais ekspluatācijas uzsākšanas kontrolsaraksts papildina instrukcijas, un to var izmantot kā vadlīnijas un ziņojuma veidlapu, uzsākot ekspluatāciju un nododot iekārtu lietotājam.



PIEZĪME

Ierīcei VIENMĒR jābūt uzstādītiem termistoriem un/vai spiediena sensoriem/slēdžiem. CITĀDI var tikt izraisīta kompresora aizdegšanās.

9.1 Kontrolsaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā

- 1 Pēc iekārtas uzstādīšanas pārbaudiet tālāk norādīto.
- 2 Aiztaisiet iekārtu.
- 3 Ieslēdziet iekārtu.

☐	Iekštelpu iekārta ir pareizi uzstādīta.
☐	Ārpus telpām uzstādāmā iekārta ir pareizi uzstādīta.
☐	Sistēma ir pareizi zemēta un zemējuma spaiļes ir pievilktas.
☐	Strāvas padeves spriegums atbilst iekārtas identifikācijas uzlīmē norādītajam spriegumam.
☐	Slēdžu kārbā NAV vaļīgu savienojumu vai bojātu elektrokomponentu.
☐	Iekštelpu iekārtas un ārpus telpām uzstādāmās iekārtas iekšpusē NAV bojātu komponentu vai saspiestu cauruļu .
☐	NAV dzesējošās vielas noplūžu .
☐	Dzesējošās vielas caurules (gāzes un šķidrums) ir termiski izolētas.
☐	Ir uzstādītas pareiza izmēra caurules, un caurules ir pareizi izolētas.
☐	Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas sprostvārsti (gāzes un šķidrums) ir pilnībā atvērti.
☐	Drenāža Gādājiet, lai drenāža labi plūstu. Iespējamās sekas: Kondensējies ūdens var pilēt.
☐	Iekšējais bloks saņem signālus no lietotāja saskarnes ierīces .
☐	Norādītie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim .
☐	Drošinātāji, jaudas slēdži vai citas lokālās aizsardzības ierīces tiek uzstādītas atbilstoši šai instrukcijai, un tās NEDRĪKST apiet.
☐	Pārliedzinieties, ka iekārtām ir aktivizēta elektroenerģijas taupīšana dežūrrežīmā .

10 Apkope un remonts

9.2 Kontrolsaraksts, nododot ekspluatācijā

☐	Ir veikta atgaisošana.
☐	Ir veikta a pārbaude.

9.3 Pārbaudes veikšana



INFORMĀCIJA

Ja, nododot ekspluatācijā, iekārtas darbībā notiek kļūda, detalizētas vadlīnijas par problēmu novēršanu skatiet apkopes rokasgrāmatā.

Priekšnosacījums: JĀNODROŠINA strāvas padeve ar norādītajām vērtībām.

Priekšnosacījums: Darbības izmēģināšanu var veikt dzesēšanas vai sildīšanas režīmā.

Priekšnosacījums: Skatiet iekštelpu bloka lietošanas rokasgrāmatu par temperatūras iestatīšanu, darbības režīmu utt.

- 1 Dzesēšanas režīmā iestatiet zemāko ieprogrammējamo temperatūru. Sildīšanas režīmā iestatiet augstāko ieprogrammējamo temperatūru. Darbības izmēģinājumu vajadzības gadījumā var atspējot.
- 2 Kad darbības izmēģinājums ir pabeigts, iestatiet temperatūru normālā līmenī. Dzesēšanas režīmā: 26~28°C, sildīšanas režīmā: 20~24°C.
- 3 Pārliecinieties, ka visas funkcijas un iekārtas daļas pareizi darbojas.
- 4 Sistēma pārtrauc darboties 3 minūtes pēc bloka izslēgšanas.




INFORMĀCIJA

- Pat tad, ja bloks ir izslēgts, tas patērē elektroenerģiju.
- Kad pēc pārtraukuma tiek atjaunota elektrības padeve, iekārta sāk darboties iepriekš iestatītajā režīmā.



BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms apkopes veikšanas atvienojiet barošanu uz vairāk nekā 10 minūtēm un izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm. Šim spriegumam JĀBŪT mazākam par 50 V DC, lai jūs varētu pieskarties ķēdes elektrotehniskajām detaļām. Spaiļu atrašanās vieta ir parādīta elektriskā vadojuma shēmā.

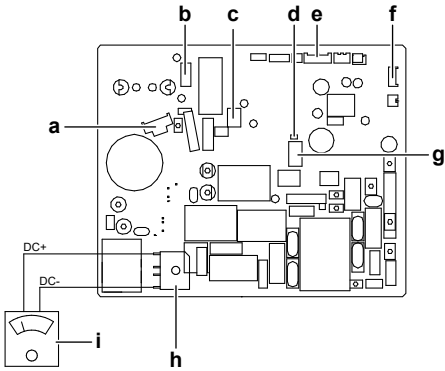

- a X30A – kompresora motora barošanas vads
- b X70A – ventilatora motora barošanas vads
- c X80A – atplūdes elektromagnētiskā vārsta barošanas vads
- d LED gaismas diode
- e X90A – termorezistora barošanas vads
- f X21A – elektromagnētiskā izplešanās vārsta barošanas vads
- g X40A – termiskās pārslodzes releja barošanas vads
- h DB1 – diožu tilts
- i Multimetrs (līdzstrāvas sprieguma diapazons)

Blokam var būt šādi simboli:

Simbols	Paskaidrojums
	Pirms apkopes veikšanas izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm.

10 Apkope un remonts



PIEZĪME

Vispārējais apkopes/pārbaudes kontrolsaraksts. Papildus šajā nodaļā minētajiem norādījumiem par apkopi portālā Daikin Business Portal (jāautentificējas) ir pieejams arī vispārējais apkopes/pārbaudes kontrolsaraksts.

Vispārējais apkopes/pārbaudes kontrolsaraksts ir jāizmanto papildus šajā nodaļā sniegtajiem norādījumiem, un to var izmantot kā vadlīnijas un pārskata veidni apkopes laikā.



PIEZĪME

Apkopi DRĪKST veikt tikai pilnvarots uzstādītājs vai apkopes aģents.

Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču piemērojamā likumdošana var noteikt īsākus apkopes intervālus.



PIEZĪME

Spēkā esošie tiesību akti par **fluoru saturošajām siltumnīcefekta gāzēm** pieprasa, lai iekārtas dzesēšanas šķidruma uzpilde tiktu norādīta gan pēc svara, gan kā CO₂ ekvivalents.

Formula tonnas CO₂ ekvivalenta aprēķināšanai: dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg] / 1000

11 Problēmu novēršana

11.1 Atteices diagnostika, izmantojot LED uz ārējā bloka iespaidplates

LED ir...	Diagnoze
	mirgo Normāli → pārbaudiet iekšējo bloku.
	IESLĒGTS IZSLĒDZIET un IESLĒDZIET barošanu, pavērojiet LED aptuveni 3 minūtes. → Ja LED atkal iedegas, tad defekts ir ārējā bloka PCB iespaidplatē.
	IZSLĒGTS 1 Barošanas spriegums (elektroenerģijas taupīšanai). 2 Barošanas pievada bojājums. 3 IZSLĒDZIET un IESLĒDZIET barošanu, pavērojiet LED aptuveni 3 minūtes. → Ja LED atkal IZSLĒDZAS, tad defekts ir ārējā bloka PCB iespaidplatē.



PIEZĪME

Lai noteiktu kļūdas kodu, izmantojiet bezvadu tālvadības pulti, kas piegādāta kopā ar iekštelpu bloku. Pilnu kļūdu kodu sarakstu un detalizētu pamācību par katras kļūdas novēršanu skatiet apkopes rokasgrāmatā.

**BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS**

- Kad bloks nedarbojas, iespiedplates LED indikatori tiek IZSLĒGTI, lai taupītu strāvu.
- Bet arī tad, ja LED indikatori nespīd, spaiļu bloks un iespiedplate var būt zem sprieguma.

12 Likvidēšana

**PIEZĪME**

NEMĒGINIET pašrocīgi demontēt sistēmu: iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde JĀVEIC saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

**INFORMĀCIJA**

Lai aizsargātu apkārtējo vidi, kad pārvietojat vai demontējat iekārtu, noteikti veiciet automātisku izsūkņēšanu. Informāciju par izsūkņēšanas procedūru skatiet apkopes rokasgrāmatā vai uzstādītāja uzziņu rokasgrāmatā.

13 Tehniskie dati

- Jaunāko tehnisko datu **apakškopa** ir reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama).
- Jaunāko tehnisko datu **pilnais komplekts** ir vietnē Daikin Business Portal (nepieciešama autentifikācija).

13.1 Vadojuma shēma

Elektroinstalācijas shēma tiek piegādāta līdz ar iekārtu un ir atrodamā ārējā bloka iekšpusē (augšējās plāksnes apakšpusē).

13.1.1 Unificētās elektroinstalācijas shēmas apzīmējumi

Izmantotās daļas un numerāciju skatiet iekārtas elektroinstalācijas shēmā. Daļas ir atsevišķi numurētas ar arābu cipariem augošā secībā, numurs pārskatā ir norādīts ar "***" kā daļas koda sastāvdaļu.

Simbols	Nozīme	Simbols	Nozīme
	Jaudas slēdzis		Aizsargzemējums
			Zemējums bez traucējumiem
			Aizsargzemējums (skrūve)
	Savienojums		Taisngriezis
	Savienotājs		Releja savienotājs
	Zeme		Īsslēguma savienotājs
	Ārējā elektroinstalācija		Spaile
	Drošinātājs		Spaiļu josla
	Iekšējais bloks		Vadu skava
	Ārējais bloks		Sildītājs
	Paliekošās strāvas ierīce		

Simbols	Krāsa	Simbols	Krāsa
BLK	Melns	ORG	Oranžs
BLU	Zils	PNK	Rozā
BRN	Brūns	PRP, PPL	Purpurkrāsas
GRN	Zaļš	RED	Sarkans
GRY	Pelēks	WHT	Balts
SKY BLU	Debeszils	YLW	Dzeltenš

Simbols	Nozīme
A*P	Iespiedshēma (PCB)
BS*	Poga IESL/IZSL, iedarbināšanas slēdzis
BZ, H*O	Zummers
C*	Kondensators
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Savienojums, savienotājs
D*, V*D	Diode
DB*	Diožu tilts
DS*	DIP slēdzis
E*H	Sildītājs
FU*, F*U, (par raksturlielumiem sk. PCB iespiedshēmu jūsu blokā)	Drošinātājs
FG*	Savienotājs (rāmja zemējums)
H*	Turētājs
H*P, LED*, V*L	Kontrollspuldzīte, gaismas diode
HAP	Gaismas diode (apkopes monitors zaļš)
HIGH VOLTAGE	Augstspriegums
IES	Viedacs sensors
IPM*	Inteligentais barošanas modulis
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnētiskais relejs
L	Zem sprieguma
L*	Spole
L*R	Reaktors
M*C	Kompresora motors
M*F	Ventilatora motors
M*P	Drenāžas sūkņa motors
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnētiskais relejs
N	Neitrāle
n=*, N=*	Ferīta serdes tinumu skaits
PAM	Impulsu-amplitūdas modulācija
PCB*	Iespiedshēma (PCB)
PM*	Barošanas modulis
PS	Barošanas slēdzis
PTC*	PTC termorezistors
Q*	Izolētā aizvara bipolārais tranzistors (IGBT)
Q*C	Jaudas slēdzis
Q*DI, KLM	Noplūdstrāvas aizsargslēdzis
Q*L	Pārslodzes aizsargs
Q*M	Termiskais slēdzis
Q*R	Paliekošās strāvas ierīce
R*	Rezistors

13 Tehniskie dati

Simbols	Nozīme
R*T	Termorezistors
RC	Uztvērējs
S*C	Robežslēdzis
S*L	Plūdiņslēdzis
S*NG	Aukstumaģenta noplūdes sensors
S*NPH	Spiediena devējs (augsts)
S*NPL	Spiediena devējs (zems)
S*PH, HPS*	Spiediena slēdzis (augsts)
S*PL	Spiediena slēdzis (zems)
S*T	Termostats
S*RH	Mitruma sensors
S*W, SW*	Iedarbināšanas slēdzis
SA*, F1S	Izlādnis
SR*, WLU	Signālu uztvērējs
SS*	Selektorslēdzis
SHEET METAL	Spaiļu joslas stiprinājuma plāksne
T*R	Transformators
TC, TRC	Raidītājs
V*, R*V	Varistors
V*R	Diožu tilta, izolētā aizvara bipolārā tranzistora (IGBT) barošanas modulis
WRC	Bezvadu tālvadības ierīce
X*	Spaile
X*M	Spaiļu josla (bloks)
Y*E	Elektroniskā paplašinājumvārsta tinums
Y*R, Y*S	Atplūdes elektromagnētiskā vārsta tinums
Z*C	Ferīta serde
ZF, Z*F	Traucējumu filtrs


13.2 Cauruļu sistēma

13.2.1 Cauruļu sistēma: āra iekārta

PED (spiediendroša) aprīkojuma kategorijas:

- Augstspiediena slēdzis: IV kategorija,
- Kompresors: II kategorija;
- Cits aprīkojums: art. 4§3.

RXF50F, ARXF50F

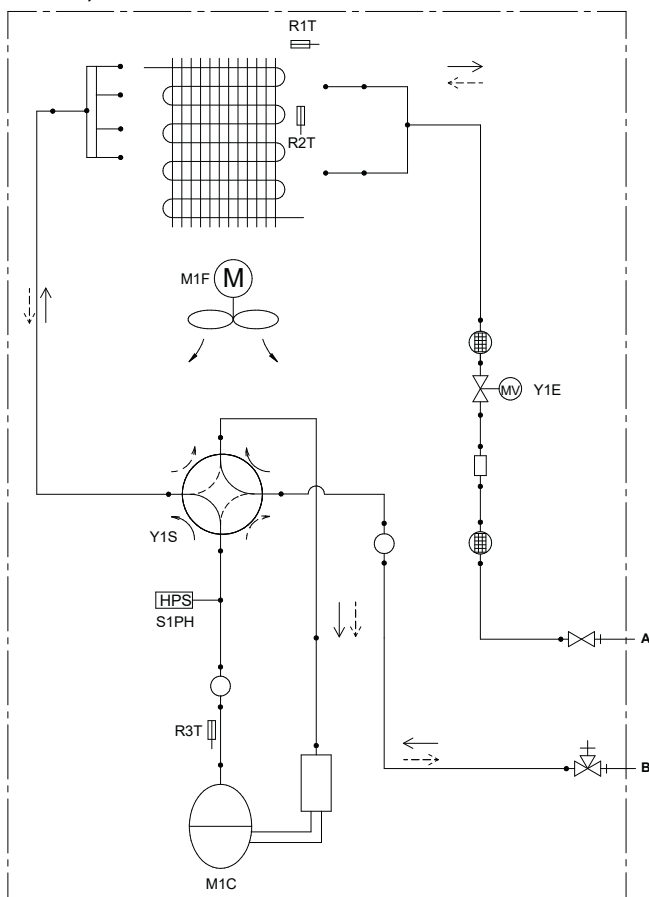

Cauruļvadu shēmas apzīmējumi

	Šķidruma noslēgvārsts
	Gāzes noslēgvārsts
	Refnet
	Slāpētājs
	Slāpētājs ar filtru
	Elektroniskais paplašinājumvārsts
	Filtrs
	Propellera ventilators
	Augstspiediena slēdzis (automātiska atiestate)
	Termorezistors
	Kapilārā caurule
	4 eju vārsts
	Akumulators
	Šķidruma trauks
	Kompresors
	Siltummainis
	Sadalītājs

Cauruļvadu shēmas apzīmējumi	
—→	Aukstumaģenta plūsma: Dzesēšana
---→	Aukstumaģenta plūsma: Sildīšana
A	Ārējais cauruļvads 6,4 CuT
B	Ārējais cauruļvads 9,5 CuT





**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P748643-18H 2024.07